


Серия Workline

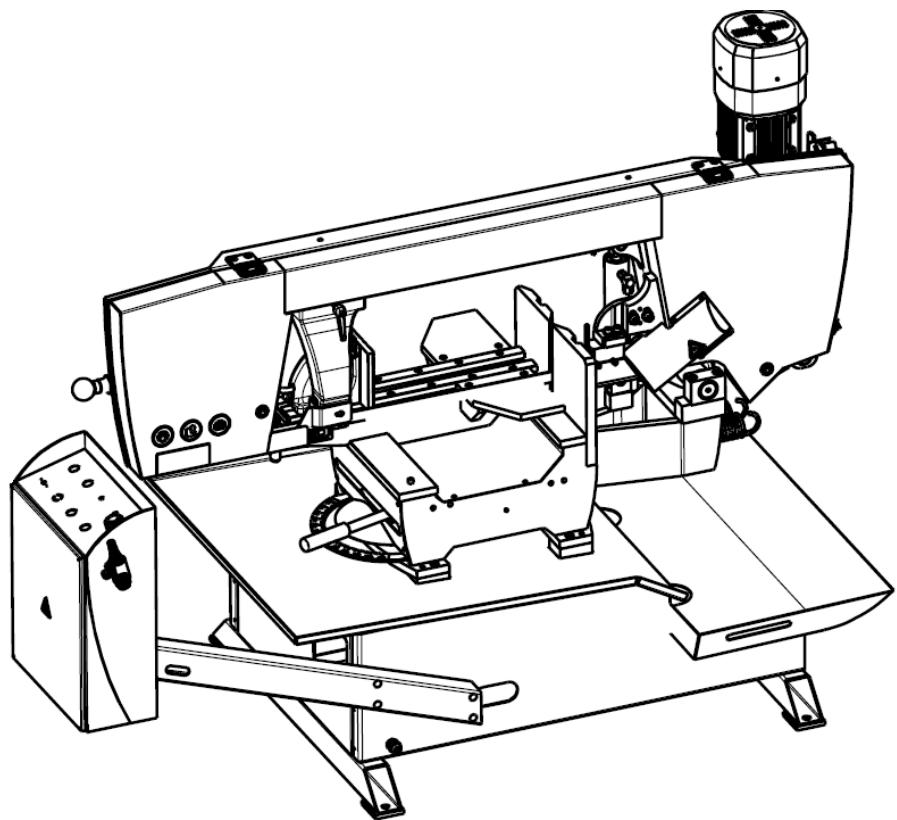

Workline 410.280 DG

Руководство по эксплуатации

Перед транспортировкой и использованием станка,
просьба внимательно прочесть настояще руководство!

Серийный Номер _____

Обслуживание и информация

Ваш торговый представитель компании BOMAR:

Прямая связь с компанией BOMAR:

BOMAR spol. s r.o.
Těžební 1236/1
62700 Brno
Czech Republic, EU

Телефон: +420 – 533 426 100
Факс: +420 – 533 426 109
e-mail: info@bomar.cz
www: <http://www.bomar.cz>

Мы доступны:

С понедельника по пятницу

с 7-00 до 16-00

Редакция:

2.00 / Июня 2012 года
ред. 0

BOMAR, spol. s r.o. © – Подлежит изменениям и дополнениям.

Содержание

1. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
1.1. Назначение станка	9
1.2. Защитная спецодежда и личная безопасность.....	9
1.3. Замечания по безопасности для оператора станка	10
1.4. Замечания по безопасности при обслуживании и ремонте.....	10
1.5. Замечания по безопасности при обслуживании и ремонте гидравлического агрегата.....	11
1.6. Защитные устройства станка	11
1.6.1. Кнопка полного останова Total Stop	11
1.6.2. Крышки консоли	11
1.6.3. Проверка натяжения и надлома пилы	11
1.6.4. Крышка ленточной пилы	12
1.6.5. Крышка щетки	12
1.7. Замечания по безопасности для системы охлаждения	12
1.7.1. Инструкции по оказанию первой помощи	12
1.8. Расположение паспортной таблички.....	13
1.9. Расположение символов безопасности	14
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТАНОК	15
2.1. Технические данные	17
2.2. Схема установки	18
2.3. Описание	19
2.4. Транспортировка и хранение	20
2.4.1. Условия для транспортировки и хранения.....	20
2.4.2. Приготовления к транспортировке и хранению	20
2.4.3. Транспортировка и хранение	20
2.4.4. Схема транспортировки	21
2.5. Включение	22
2.5.1. Условия эксплуатации станка	22
2.6. Распаковка и сборка ленточнопильного станка	22
2.6.1. Установка и нивелирование станка	22
2.6.2. Утилизация станка по окончании срока службы	22
2.6.3. Первый пуск силового агрегата	23
2.6.4. Заправка бака гидравлическим маслом	23
2.6.5. Горизонтальная проекция	24
2.7. Электрическое соединение	25
2.7.1. Проверка направления движения ленточной пилы	25
2.7.2. Проверка подключения станка к электрической сети	25
2.8. Заправка системы охлаждения	26
2.9. Проверка функций станка	26
2.10. Ленточная пила	26
2.10.1. Размер ленточной пилы	26
2.10.2. Выбор зубчатой системы ленточной пилы	26
2.10.3. Приработка ленточной пилы	27
2.10.4. Таблицы для выбора типа зубьев:	28
3. УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ	29
3.1. Запуск ленточнопильного станка	31
3.2. Пульт управления	32
3.3. Управление станком	33
3.4.1. Прерывание цикла	34
3.4. Регулировка ленточной пилы	34
3.4.1. Настройка для косого реза	34
3.4.2. Регулировка направляющих ленты	35
3.4.3. Зажатие материала в тисках	35
3.4.4. Регулировка скорости резания.....	35
3.4.5. Регулировка давления при резке.....	35
3.4.6. Регулировка скорости опускания консоли	36
3.4.7. Регулировка нижнего положения останова рамы пилы	36
3.4.8. Регулировка щетки	36
3.5. Вставление материала	37
3.5.1. Выбор подъемного средства	37
3.5.2. Загрузка материала	37
3.5.3. Резка пакетного материала	37
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА	39
4.1. Удаление ленточной пилы	41
4.2. Установка ленточной пилы	41
4.3. Натяжение и осмотр ленточной пилы	42
4.3.1. Натяжение ленточной пилы	42
4.4. Регулировка ленточной пилы на натяжном колесе	42
4.4.1. Проверка хода ленточной пилы	42

4.4.2. Настройка хода ленточной пилы	43
4.5. Регулировка нижнего положения останова рамы пилы	43
4.6. Регулировка концевого выключателя нижнего положения рамы пилы	44
4.6.1. Проверка регулировки	44
4.6.2. Регулировка концевого выключателя	44
4.7. Утилизация охлаждающей жидкости и стружки	45
4.7.1. Осмотр охлаждающей системы	45
4.7.2. Утилизация стружки	45
4.8. Гидравлические жидкости, консистентные смазки и масла	46
4.8.1. Трансмиссионное масло	46
4.8.2. Антифрикционные консистентные смазки	46
4.8.3. Смазка	47
4.8.4. Гидравлические жидкости	47
4.8.5. Обслуживание гидравлического агрегата	48
4.9. Чистка станка	48
4.10. Замена изношенных частей	49
4.10.1. Замена твердосплавных направляющих	49
4.10.2. Замена щетки	49
4.10.3. Замена направляющих роликов ленточной пилы	50
4.10.4. Замена натяжного колеса	51
4.10.5. Замена приводного колеса	53
4.10.6. Замена.....	54
5. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	57
5.1. Механические неисправности	58
5.2. Неисправности электрооборудования и системы гидравлики	60
5.3. Неисправности системы гидравлики	61
6. СХЕМЫ	63
6.1. Схемы электрических соединений – 3 x 400 V, TN-C-S	64
6.2. Гидравлическая схема	68
7. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	69
7.1. Модель Workline 410.280 DG	70
7.2. Спецификация – Модель Workline 410.280 DG	71
7.3. Консоль пилы	72
7.4. Спецификация – Консоль пилы	73
7.5. Консоль пилы	74
7.6. Спецификация – Консоль пилы	75
7.7. Натяжитель	76
7.8. Спецификация натяжителя	77
7.9. Направляющая ремня	78
7.10. Спецификация направляющей ремня	79
7.11. Направляющий блок - 1	80
7.12. Спецификация – направляющий блок - 1	81
7.13. Направляющий блок - 2	82
7.14. Спецификация – Направляющий блок - 2	83
7.15. Привод	84
7.16. Спецификация – привод	85
7.17. Поворотная консоль	86
7.18. Спецификация – поворотная консоль	87
7.19. Тиски - 1	88
7.20. Спецификация – тиски - 1	89
7.21. Тиски - 2	90
7.22. Спецификация – тиски - 2	91
7.23. Тиски - 3	92
7.24. Спецификация – тиски - 3	93
7.25. Основание тисков	94
7.26. Спецификация – основание тисков	95
7.27. Основание	96
7.28. Спецификация – основание	97
7.29. Подъемный цилиндр	98
7.30. Спецификация – подъемный цилиндр	99
7.31. Щетка	100
7.32. Спецификация – щетка	101
7.33. Распределитель	102
7.34. Спецификация – распределитель	103
7.35. Регулятор давления	104
7.36. Спецификация – регулятор давления	105
7.37. Тормоз	106
7.38. Измерительное устройство	107
7.39. Упор	108

1. Замечания по технике безопасности

Перед транспортировкой, установкой, использованием, обслуживанием, ремонтом, хранением или демонтажем станка необходимо ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации включает в себя соответствующую информацию. Оператор обязан ознакомиться с порядком установки и эксплуатации, замечаниями по технике безопасности и обслуживанию станка для обеспечения надежности и полного срока эксплуатации. Руководство по эксплуатации должно помочь исключить риски, которые связаны с работой на станке. Перед транспортировкой и использованием станка, просьба внимательно прочесть настоящее Руководство по эксплуатации!

Внимание!

Руководство по эксплуатации должно находиться рядом со станком! Содержать Руководство по эксплуатации в хорошем состоянии!

1.1 Назначение станка

Ленточнопильный станок **Workline 410.280 DG** используется для отрезания и укорачивания катаных и тянутых профилей из стали, нержавеющей стали, цветных металлов и пластиков **с углами резки от -60° до 60°**.

Горючие материалы не предназначены для резки! Любое другое применение и эксплуатация недопустимы и производитель/поставщик не несет ответственности за любой ущерб, причиненный таким неправильным применением. **Оператор несет полную ответственность!**

Станок оборудован предохранительными и защитными ограждениями для защиты оператора и машины. Тем не менее, эти предохранительные и защитные ограждения не могут исключить риска получения травмы. Обслуживающий персонал должен прочесть эту главу и уяснить ее содержание до начала работы на станке. **Сохранять инструкции по безопасности труда!** Обслуживающий персонал должен учитывать другие аспекты риска, относящиеся к окружающей среде и материалу.

Внимание!

Обращать внимание на знаки безопасности на станке. Не удалять и не портить их!

1.2 Защитная спецодежда и личная безопасность

Носить плотно подогнанную спецодежду! Свободная спецодежда может попасть в части станка и причинить серьезную травму.

Носить защитные перчатки! Обрезки материала и пила имеют острые кромки и могут причинить серьезную травму.

Внимание!
Перчатки можно использовать только при замене обрабатываемого материала (ленточной пилы)! Станок и вспомогательное оборудование должны быть отключены!

Если станок работает, вы не должны носить перчатки! Это опасно, потому что перчатки могут попасть в некоторые части станка!

Носить защитную обувь с нескользкой подошвой! Несоответствующая обувь может привести к потере равновесия и последующей травме. Упавшая заготовка может также причинить серьезную травму.

Носить защитные очки! Стружка и охлаждающая жидкость (СОЖ) могут повредить ваши глаза.

Обязательно использовать средства защиты органов слуха! Большинство станков производят шум до 80 дБ и это может нарушить слух.

Не носить ювелирные украшения и всегда убирать длинные волосы! Подвижные части станка могут захватить ювелирные украшения или свисающие волосы и привести к серьезной травме.

Работать на станке только в хорошем состоянии здоровья. Болезни и травмы снижают концентрацию внимания. Исключить операции, которые могут нарушить безопасность для вас и ваших коллег!

1.3. Замечания по безопасности для оператора станка

Внимание!

На станке могут работать лица старше 18 лет!

На станке могут работать только лица, физическое и умственное состояние которых допускает выполнение такой деятельности.

На станке может работать только один человек. Оператор станка отвечает за присутствие других лиц около станка.

Сохранять инструкции и приказы по безопасности труда! Прочесть Руководство по эксплуатации до начала работы на станке! Содержать Руководство по эксплуатации в хорошем состоянии!

Закрывать крышки до запуска станка и проверять, не повреждены ли крышки. Поврежденные крышки подлежат ремонту или замене. Не запускать станок при снятой крышке! Проверять, не повреждены ли электрические кабели.

Внимание!

Не подключать станок к электросети при снятых крышках. Не касаться электрооборудования.

- Не удерживать зажимаемый в тисках и отрезаемый материал!
- Не использовать кнопки и переключатели на панели управления, находясь в перчатках!
- При включении станка следить, чтобы в рабочей зоне станка не было людей (это означает в рабочей зоне тисков, ленточной пилы, консоли пилы и пр.).
- Ни при каких условиях не трогать вращающиеся части станка.
- Работать только на исправном станке!
- Проверять минимум один раз в смену, не поврежден ли станок. Если станок поврежден, вы должны привести станок в порядок и сообщить об этом своему диспетчеру!
- Содержать рабочую зону в чистоте! Обеспечить нормальное освещение рабочей зоны.
- Убирать пролитую воду или масло с пола и вытираять насухо! Не касаться охлаждающей жидкости голыми руками! Не корректировать сопло для охлаждающей жидкости при запущенном станке!
- Не убирать стружку из рабочей зоны при запущенном станке!
- Не использовать сжатый воздух для чистки станка или удаления стружки!
- Использовать специальные инструменты для удаления стружки!

1.4. Замечания по безопасности при обслуживании и ремонте

Внимание!

Только квалифицированный персонал может выполнять обслуживание и ремонт электрооборудования!

Соблюдать особую осторожность при работе с электрооборудованием. Поражение электротоком высокого напряжения может привести к смертельному исходу! Всегда соблюдать правила техники безопасности! В противном случае существует опасность получения тяжелой травмы!

Выключить вводный выключатель и запереть его до начала технического обслуживания! В противном случае существует опасность случайного запуска станка.

Обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированными специалистами. Для замены частей использовать детали, идентичные фирменным деталям. В противном случае существует угроза для здоровья. Использовать только рекомендуемые типы гидравлических жидкостей, масел и смазочных материалов.

Не удалять или не блокировать концевые выключатели или защитное оборудование! Любое другое применение пилы, принадлежностей или частей станка, отличное от указанного компанией BOMAR, spol. s r.o., не допускается. Гарантия на это изделие в таком случае теряет силу и компания BOMAR, spol. s r.o. не несет ответственности за причиненный ущерб!

1.5. Замечания по безопасности при обслуживании и ремонте гидравлического агрегата

Соблюдение принципов чистоты является основным требованием для безаварийной работы гидравлического оборудования. Компоненты гидравлической системы представляют собой изделия, изготовленные с высокой точностью, а любое загрязнение приводит к сокращению срока службы или даже отказу, последствия которого очень трудно устранить и они дорого стоят.

Обязательно пользоваться чистыми инструментами. Не допускается класть детали и крепежные изделия, которые являются частью гидравлического контура, на загрязненную поверхность. Наилучшее средство для чистки – гофрированная бумага, так как волокна чистящей ткани могут также вызывать неполадки.

Удалить защитную крышку с резьбовой камеры непосредственно перед сборкой агрегата.

Шланги и трубы перед монтажом промыть бензином или другим чистящим средством и продуть сжатым воздухом.

Все фитинги должны быть нормально затянуты. Однако перетягивать их не следует.

1.6. Защитные устройства станка

Машина оборудована защитными устройствами. Они оберегают оператора от травм, а станок от поломок. К защитным устройствам относятся блокировочные устройства, аварийные выключатели и крышки. Проверять раз в неделю работоспособность защитных устройств. Если защитные устройства не работают, вы должны прекратить работу и отремонтировать или заменить защитные устройства.

Повышенный риск!

Не входить и не проникать в зону резки.

В противном случае существует опасность получения тяжелой травмы.

1.6.1. Кнопка полного останова TOTAL STOP

Кнопка **TOTAL STOP** используется для аварийного выключения станка в случае неисправности или опасности для здоровья оператора. Нажатие кнопки **TOTAL STOP** прерывает подачу электрического питания.

Если возникают любые неисправности или отказы, немедленно нажать кнопку TOTAL STOP!

Освобождение нажатой кнопки возможно за счет поворота верхней её части.

1.6.2. Крышки

Если крышка открыта во время работы станка, то размыкается концевой выключатель и ленточная пила останавливается. Запустить ленточную пилу в режиме наладки нельзя.



Запуск пилы возможен только при закрытых крышках! С помощью концевого выключателя осуществляется контроль крышек.

1.6.3. Проверка натяжения или надлома пилы

Это устройство контролирует натяжение пилы и приводит к немедленному останову станка в случае надлома пилы.



Это устройство содержит концевой выключатель. Проверять натяжение внимательно и периодически – время от времени регулировать.

1.6.4. Крышка ленточной пилы

Крышка закрывает видимый участок ленточной пилы от левого направляющего блока до рамы.



Запрещено включать привод ленточной пилы, если эта крышка не установлена!

1.6.5. Крышка щетки

Эта крышка закрывает щетку ленточной пилы.



Запрещено включать привод ленточной пилы, если эта крышка не установлена!

1.7. Замечания по безопасности для системы охлаждения

Внимание!

При работе с охлаждающими жидкостями обязательно надевать перчатки для защиты от опасных жидкостей!

Надевать защитные очки!


Охлаждающая жидкость может попасть в глаза и вызвать хронические тяжелые травмы.

1.7.1. Инструкции по оказанию первой помощи


- Снять и безопасно убрать загрязненную, промокшую одежду.

2. При вдыхании выйти на свежий воздух или обратиться за первой медицинской помощью.
3. Промыть водой или использовать крем при контакте с кожей.
4. Промыть глаза и обратиться за первой медицинской помощью.
5. При проглатывании – выпить много воды и вызвать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

1.8. Расположение паспортной таблички

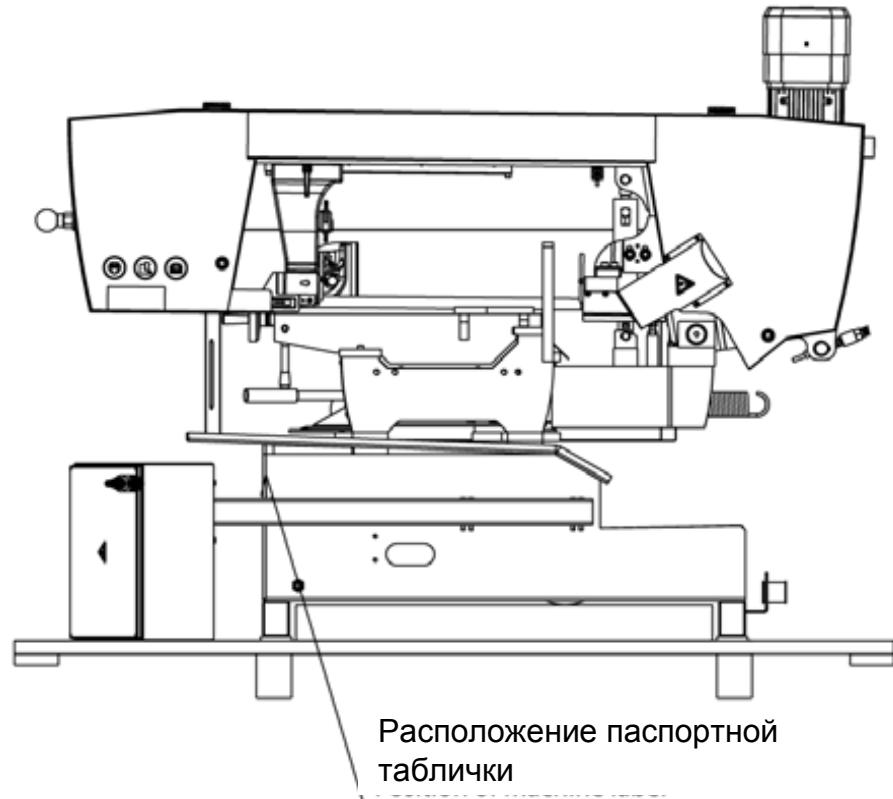


1.9. Расположение символов безопасности

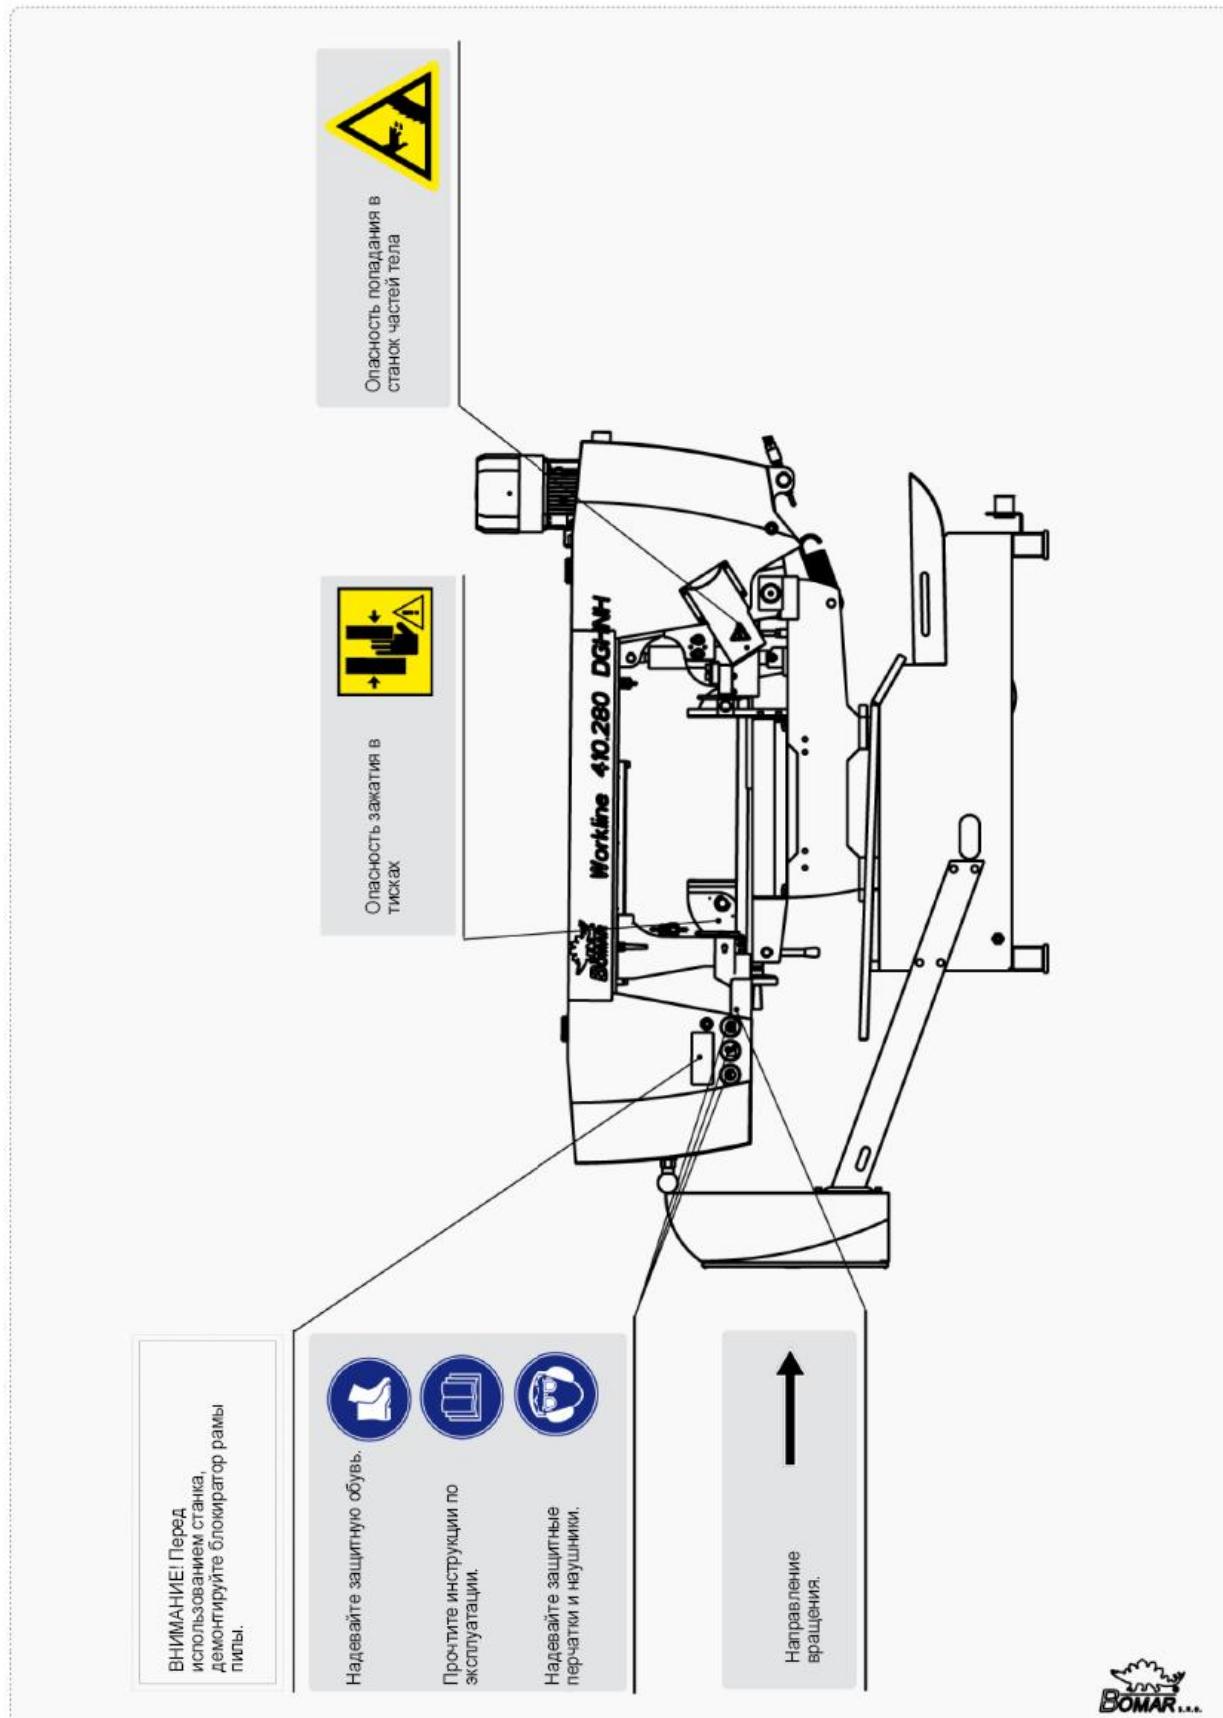

2. Документация на станок

2.1. Технические данные

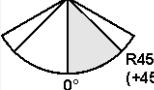Масса станка:				
• Масса	570 кг			
Размер станка:				
• Длина	2200 мм			
• Ширина	840 мм			
• Высота	1320 мм			
Электрооборудование:				
• Питающее напряжение	~3 x 400 В, 50 Гц, TN-C-S			
• Полная мощность	1,5 кВА			
• Макс. предохранитель	16 А			
• Защита	IP 54			
Звуковое давление:				
• Модель Workline 410.280 DG	$L_{Aeqv} = 76,3$ дБ			
Привод:				
• Тип	BN90LA4			
• Питающее напряжение	~3 x 400В, 50 Гц			
• Выходная мощность	1,5 кВт			
• Номинальная частота вращения	1440 min^{-1}			
Гидравлическое оборудование:				
Тип	205. M216-00040 л			
Охлаждающее оборудование:				
• Тип	3-COA4-12 HP1			
• Выходная мощность	40 л			
• Вместимость				
Размер ленты:				
	3800×0,9×27 мм			
Скорость резания:				
	20–120 м/мин.			
Размер отрезаемого профиля:				
				
90°	Ø280 мм	410×280 мм	410×280 мм	280×280 мм
45° R	Ø280 мм	310×150 мм	260×280 мм	270×270 мм
60° R	Ø210 мм	205×100 мм	175×280 мм	190×190 мм
45° L	Ø280 мм	330×100 мм	290×280 мм	280×280 мм
60° L	Ø220 мм	225×100 мм	170×280 мм	210×210 мм




Предупреждение

При установке устройства обнаружения материала, максимальная высота последнего должна быть на 10 мм меньше.


Уровень звукового давления:

Эквивалентный уровень звукового давления A (шум) на месте оператора соответствует $L_{Aeqv} = 76,3$ дБ. Указанные значения являются уровнями распространения звука, которые не должны представлять собой безопасные уровни. Факторы, которые влияют на реальный уровень звукового давления на оператора станка, таковы: характеристики рабочего места, разрезаемый материал, ленточная пила. Эти факторы значительно влияют на звуковое давление.

2.2. Схема установки

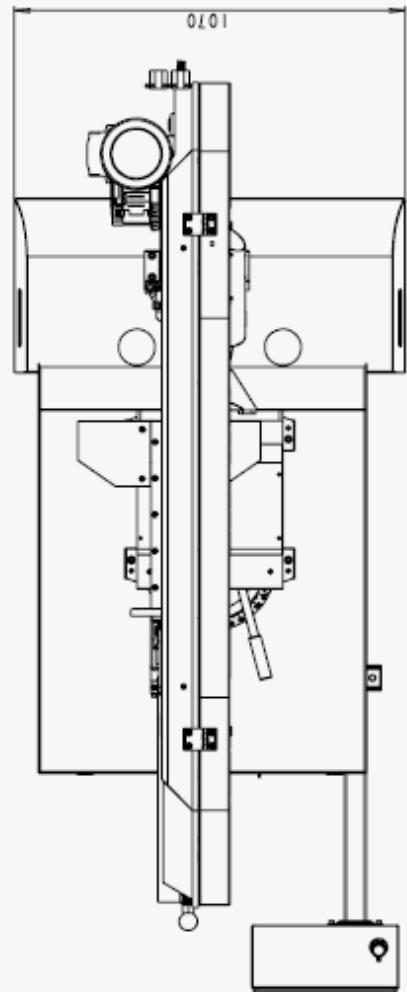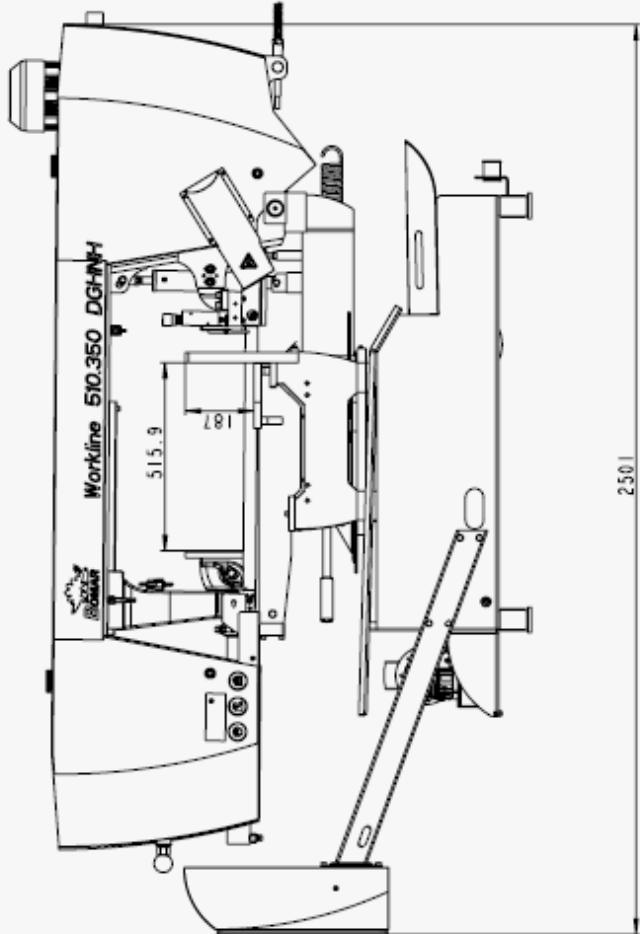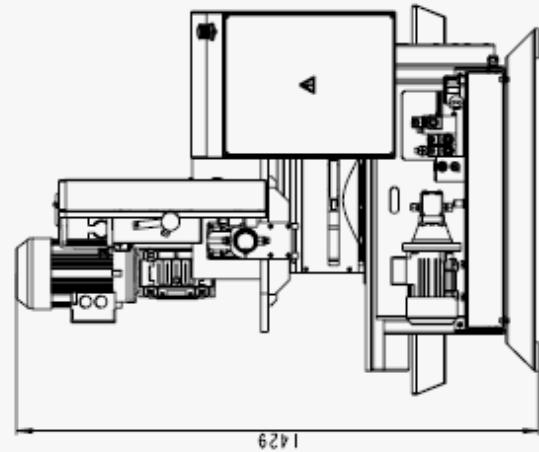

2.3. Описание

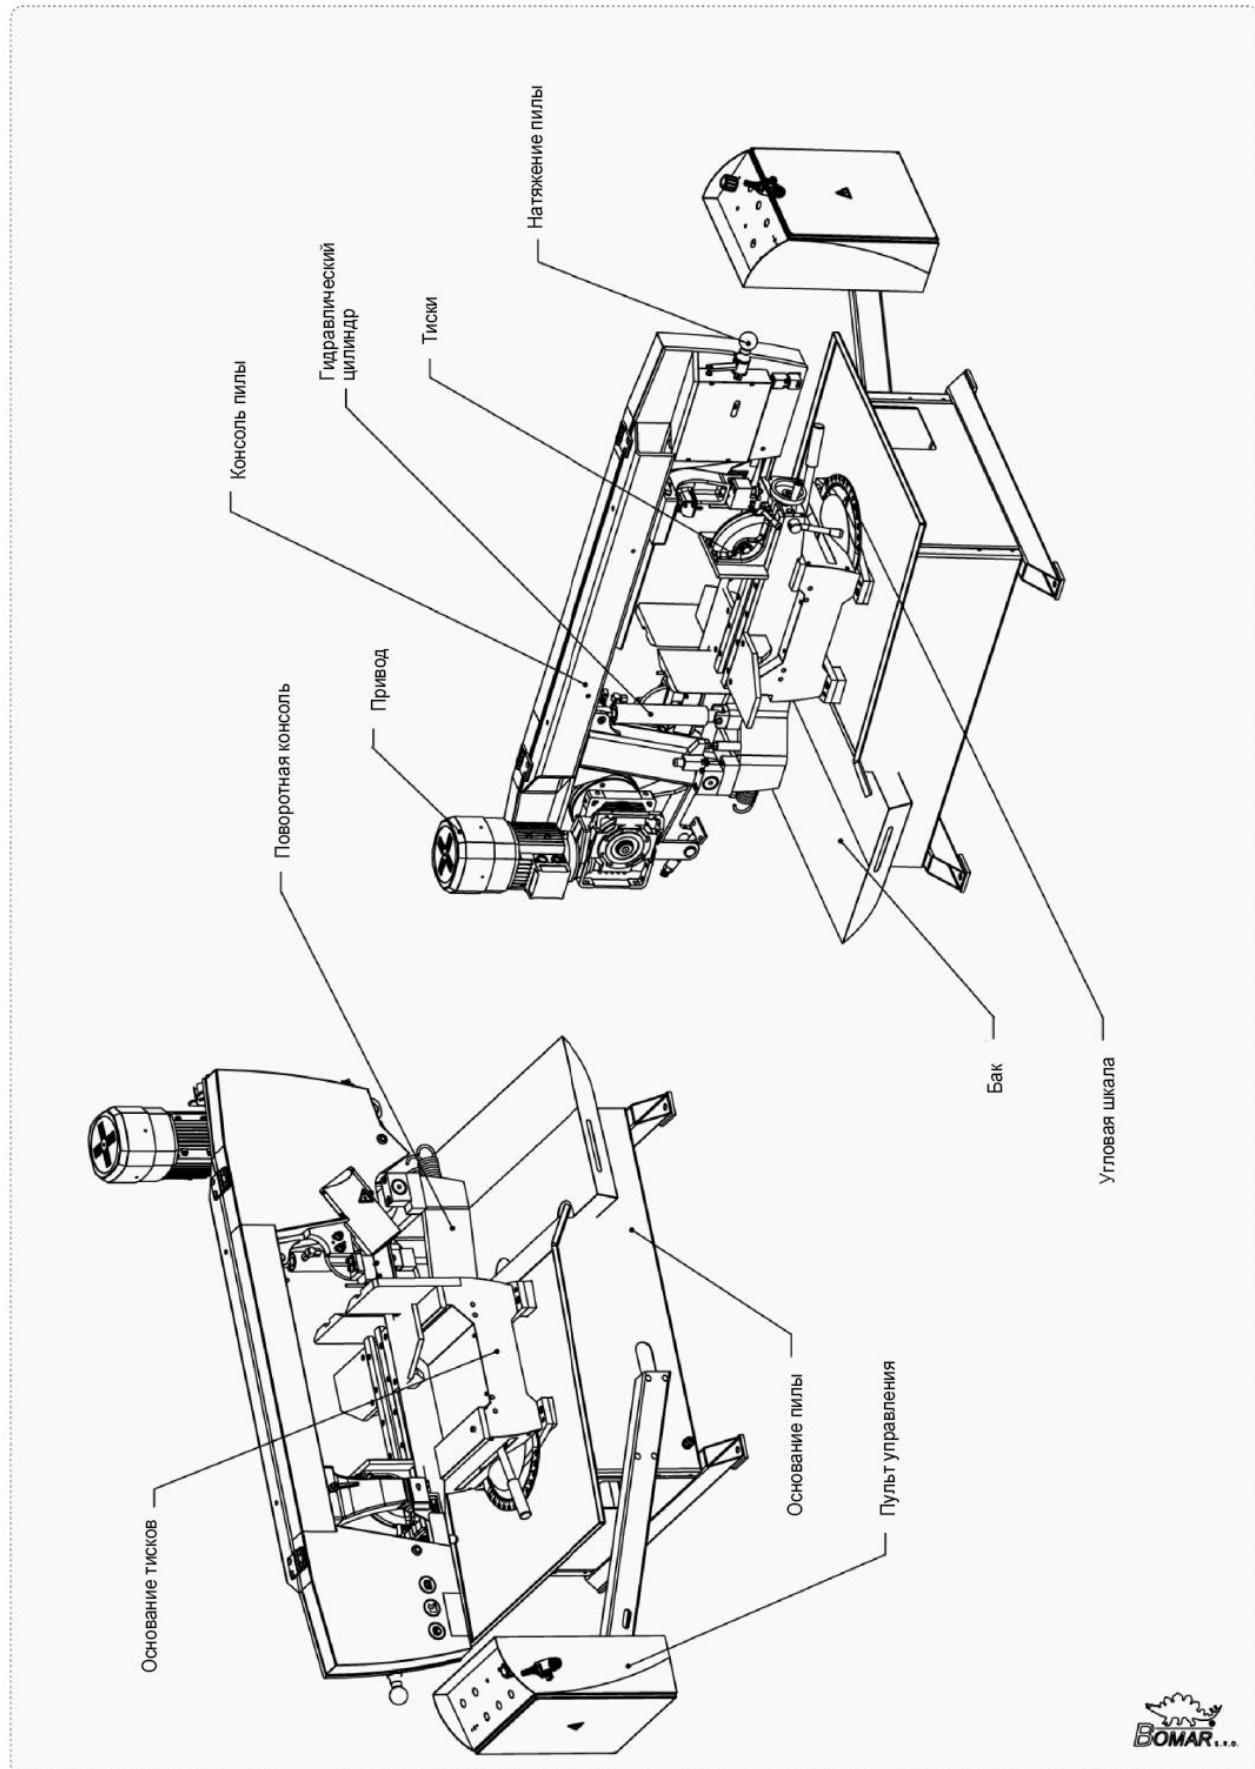

2.4. Транспортировка и хранение

2.4.1. Условия для транспортировки и хранения

Соблюдать рекомендации производителей по транспортировке и хранению!

В противном случае возможно повреждение станка.

- Не использовать вилочный погрузчик для перемещения станка, если у вас нет соответствующей лицензии!
- Не стоять под грузом! Неисправность подъемного устройства может причинить серьезную травму.
- Придерживаться безопасного расстояния от станка при транспортировке.
- Температура воздуха от -25°C до 55°C, на короткий период (макс. 24 часа) температура воздуха до 70°C.
- Не подвергать станок воздействию излучения (например, микроволновое излучение, ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение, рентгеновское излучение). Излучение может вызвать проблемы с работой станка и нарушить состояние изоляции.
- Принимать меры для исключения повреждения от влаги, вибрации или тряски.

2.4.2. Приготовления к транспортировке и хранению

Закрыть тиски и аккуратно смазать открытые поверхности.

Опустить раму пилы в самое нижнее положение.

Обязательно удалить со станка все следы охлаждающего вещества (СОЖ).

Надежно закрепить все свободные части на станке.




Упаковать и надежно обернуть панель управления во избежание повреждения при транспортировке.

Закрепить клейкие этикетки, указывающие минимальный примерный вес станка, не менее чем на пяти хорошо видимых местах.

2.4.3. Транспортировка и хранение

Перед транспортировкой станок необходимо закрепить. Закрепить поддон к полу фургона или трейлера. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить станок при транспортировке. Хранить станок только в условиях, указанных в руководстве, во избежание повреждения станка. Запрещается обращаться со станком любым другим способом, отличным от описанного в инструкции по эксплуатации, во избежание причинения повреждения станку.

2.4.4. Схема транспортировки

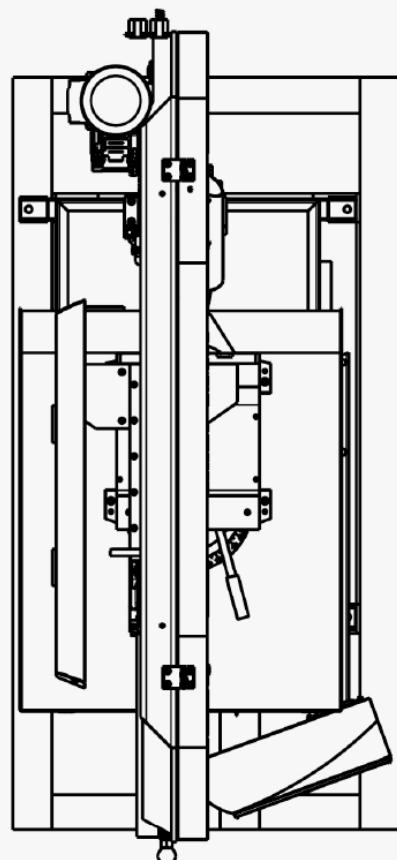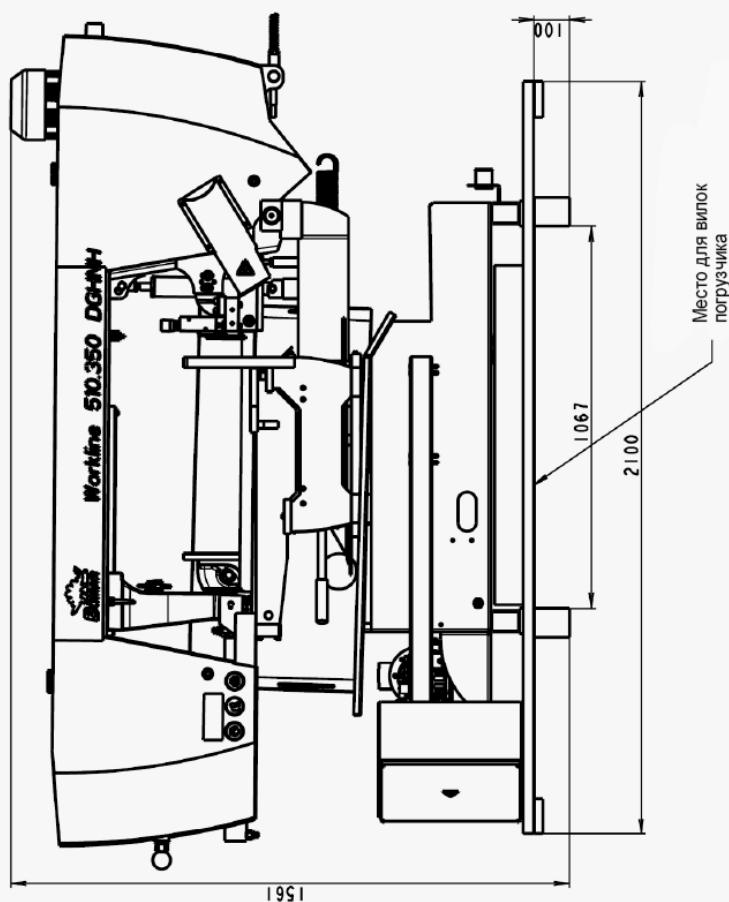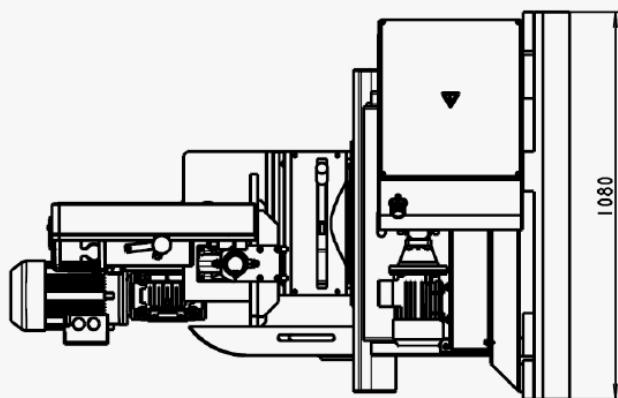

2.5. Включение

2.5.1. Условия эксплуатации станка

Соблюдать условия эксплуатации станка, приведенные производителем! Если рекомендации не соблюдаются, возможно повреждение станка.

Производитель гарантирует правильную работу станка при соблюдении следующих условий:

- Температура воздуха от **5°C до 40°C**, средняя температура в течение 24 часов не **должна превышать 35°C**.
- При относительной влажности воздуха в диапазоне от 30% до 95% (без конденсации).
- Высотная отметка над уровнем моря - менее 1000 метров.
- Не подвергать станок воздействию излучения (например, микроволновое излучение, ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение, рентгеновское излучение). Излучение может вызвать проблемы с работой станка и нарушить состояние изоляции.

Внимание!

Если окружающая температура падает ниже 15°C, необходимо включить гидравлический агрегат на 10 минут до начала использования станка, а затем выполнить несколько перемещений (например, в ручном режиме) для всех гидроцилиндров. Цель – прогреть гидравлическое масло до рабочей температуры, обеспечив этим нормальную работу датчиков давления (и дросселя).

2.6. Распаковка и сборка ленточнопильного станка

Удалить упаковку со станка и распаковать все детали.

Внимание!

Выключить вводный выключатель и запереть его до начала сборки! В противном случае возможен опасный запуск станка.

Если гидравлический агрегат выносной (подключен к станку посредством шлангов и кабелей), его необходимо размещать и монтировать на сплошном основании (полу и т.п.). Монтажные отверстия находятся на днище (основании) бака.

2.6.1. Установка и нивелирование станка

Проверить несущую способность пола перед установкой станка. Если несущая способность не соответствует требованиям, вы должны подготовить для станка необходимый фундамент.

Минимальные требования:

Вес станка – модель Workline 410.280 DG – 570 кг

+ Вес принадлежностей

+ Максимальный вес материала

- Станок должен быть выровнен в горизонтальном положении. После нивелирования все опоры станка должны касаться пола.
- Станок должен быть выровнен с помощью калиброванного спиртового уровня. Спиртовой уровень кладется в зоне тисков. Выставить роликовый транспортёр по спиртовому уровню.
- При нивелировании станка убедиться в том, что для работы на станке, проведения ремонта, обслуживания станка и перемещения материала имеется достаточно места.
- Станок, включая прилагаемые детали и принадлежности, должен быть виден с рабочего места.

2.6.2. Утилизация станка по окончании срока службы

Слить все рабочие жидкости (охлаждающая жидкость, гидравлическая жидкость) в соответствующую емкость. Разобрать станок на отдельные части и утилизировать их согласно действующим нормам и правилам.

2.6.3. Первый запуск силового агрегата

Перед первым запуском проверить:

- Направление вращения насоса, запустив силовой агрегат макс. на 2 секунды.
- Охлаждающий вентилятор двигателя должен вращаться в том направлении, которое указывает стрелка сверху кожуха двигателя.
- В случае неверного направления вращения следует поменять местами две фазы в соединительной коробке. Такая проверка требуется после каждого отсоединения источника питания.
- Проводка должна соответствовать электрической и гидравлической схемам.
- Электродвигатели (насос и охладитель) нормально соединены и врачаются в правильном направлении.
- Гидравлический аккумулятор с газообразным азотом требуемого давления.
- Вспомогательные элементы работают правильно (термометр, указатель уровня, подогреватель).

Первый пуск (Внимание – рабочее давление на предохранительном клапане задано производителем согласно гидравлической схеме):

- С короткими интервалами активировать электрический насос.
- Проверить отсутствие утечек и шума.
- Стравить воздух из гидравлического контура.
- Если возможно, испытать работу контура при минимальной нагрузке.
- Испытать электрооборудование.
- При работе следить за измерительным оборудованием, уровнем шума и температурой масла в баке.
- В это время необходимо осторожно стравить воздух во всей гидравлической системе.

В случае отсутствия дренажного отверстия, силовой агрегат выполнит стравливание самостоятельно через некоторое время с помощью сапуна на баке или фильтра обратной линии.

- После совместного пуска нескольких электродвигателей.

2.6.4. Заправка бака гидравлическим маслом

Необходимо строго соблюдать инструкции и рекомендации по маслу от производителя, приведенные в технической документации (приложение). Для стандартных силовых агрегатов мы рекомендуем тип масла ОН-HM32 (DIN 51524) от любых известных производителей масла.


Силовые агрегаты должны быть заправлены чистым, отфильтрованным маслом! Чистота гидравлической жидкости должна соответствовать классу 10 NAS 1638 (достигается фильтром $\beta = 75$)!

Заправка из контейнера, такого как бочки, ведра и пр. не рекомендуется и не допускается!

Максимальный уровень масла будет указан верхней меткой на щупе или смотровом стекле. Следует исключать переполнения. Не следует превышать максимальной скорости заполнения в 15 л/мин.

Тип масла	Кинематическая вязкость ν в мм/с относительно температуры жидкости					Точка замерзания
	0°C	20°C	40°C	60°C	80°C	
ОН-HM 32	220	100	32	15	7	-40
ОН-HM 32	400	170	46	18	11	-30
ОН-HM 32	700	170	68	26	14	-28
ОН-HM 32	180	67	32	17	11	-40
ОН-HM 32	350	110	46	25	14	-36

2.6.5. Горизонтальная проекция

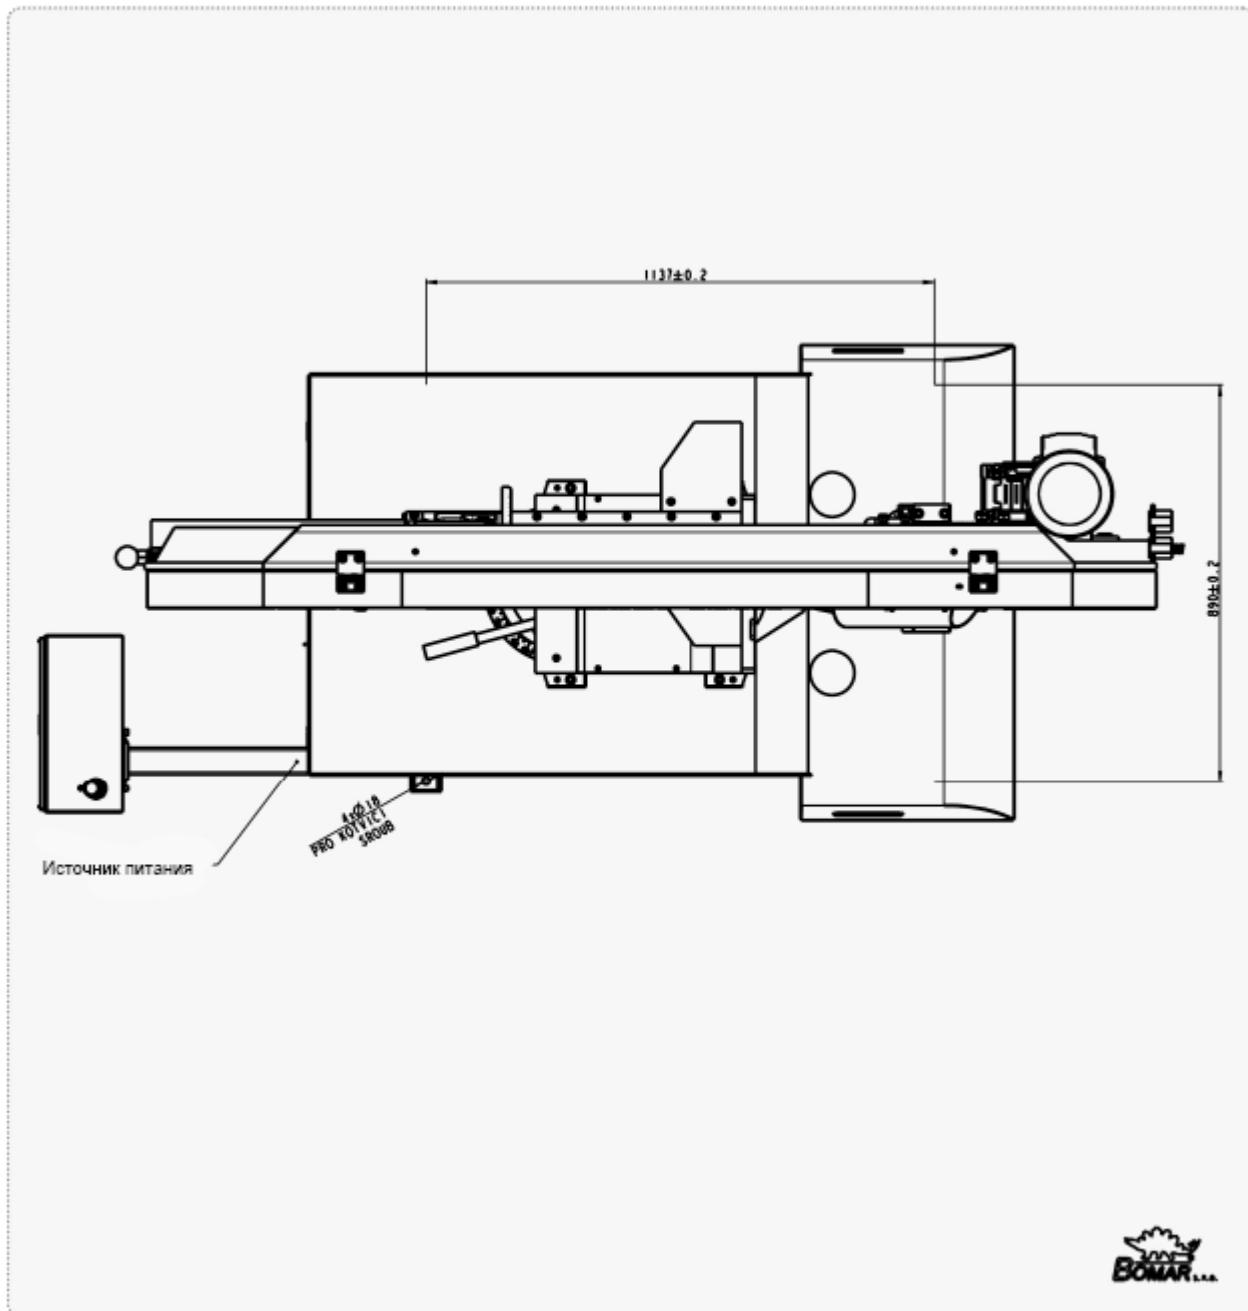

Материал для установки

- 4 x дюбель - Ø12 мм
- Просверлить до - 95 мм
- Болты – 4xM16x135
- Болты должны опираться на пластины (мин. размеры PI 0x100-100)

Требования по ровности пола

± 10 мм / 1 м

2.7. Электрическое соединение

Внимание!

Обслуживание и ремонт электрооборудования должны выполняться только квалифицированным персоналом! Соблюдать особую осторожность при работе с электрооборудованием. Поражение электротоком высокого напряжения может привести к смертельному исходу! Всегда соблюдать правила техники безопасности!

Электрические параметры станка:

- Рабочее напряжение: ~ 3 x 400 В, 50 Гц, TN-C-S
- Полная входная мощность/Макс. номинал плавкого предохранителя: 1,5 кВА / 16 А

Перед подключением выключить вводный выключатель цепи подачи питания станка и проводить подключение в сухом месте!

Примечание:

Значения поперечного сечения проводника и номинального тока должны соответствовать нормам.

Рабочее напряжение должно соответствовать напряжению сети! Поперечное сечение питающей линии должно соответствовать номинальному току при максимальной нагрузке станка.

Примечание:

Розетка с вилкой может использоваться на станках с номинальным током менее 16 А и полной входной мощностью ниже 3 кВт.

Если станок подключается напрямую, необходимо установить дополнительный вводный выключатель, который можно запереть в нулевом положении.

Внимание!

В таком случае дополнительный вводный выключатель становится главным, а вводный выключатель на станке имеет лишь вторичную функцию.

2.7.1. Проверка направления движения ленточной пилы



После успешного подключения станка кратковременно включить станок и переключить приводной двигатель пилы в рабочее положение. Направление должно соответствовать направлению стрелки на крышке ленточной пилы. Если направление движения пилы обратное, надо поменять местами две фазы на клеммной колодке.

2.7.2. Проверка подключения станка к электросети

Внимание!

При подключении станка к электрической сети соблюдать правильное соединение всех фаз!

ДВИГАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АГРЕГАТА НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ БОЛЕЕ 10 СЕКУНД!!!

2.8. Заправка системы охлаждения

Приготовить смесь воды и охлаждающей жидкости. Соблюдать концентрацию, указанную производителем. Сдвинуть крышку с дренажного отверстия. Залить смесь воды и охлаждающей жидкости в бак системы охлаждения. Вместимость бака для охлаждающей жидкости указана в главе *Технические данные*.

Оставлять дренажное отверстие открытым и с сеткой во время работы, потому что это обеспечивает правильную работу системы охлаждения. Заправляя бак охлаждающей жидкостью, соблюдать осторожность для исключения протечек и переполнения бака.

Примечание:

При комплектации станка Микронайзером, заполните его охлаждающей жидкостью, согласно рекомендациям. Таким образом, Микронайзер будет готов к работе.

2.9. Проверка функций станка

Убедиться в отсутствии повреждений станка или его частей во время транспортировки.

Убедиться в том, что крышки установлены и не повреждены. Проверить с помощью устройства Tenzomat правильность натяжения ленточной пилы. Если необходимо, вы можете подтянуть пилу согласно главе „Выбор и замена ленточной пилы“. Значения натяжения ленточной пилы указаны на устройстве Tenzomat. Включить вводный выключатель и проверить электродвигатели и системы (привод ленточной пилы, гидравлический насос, охлаждающий насос, транспортер стружки).

Открыть и закрыть основные тиски. Развернуть раму пилы из крайнего переднего положения в крайнее заднее положение. Поднять раму пилы в верхнее положение и опустить раму пилы в самое нижнее положение.

Запустить станок с охлаждающим насосом и дать ему поработать без нагрузки, чтобы система охлаждения заполнилась охлаждающей жидкостью. Как только охлаждающая жидкость начнет выходить из сопел системы охлаждения, последняя готова к работе. Выполнить один цикл резки без материала. Убедиться в том, что станок работает без нарушений. Если все функции станка в норме, он готов к работе.

2.10. Ленточная пила

Вернуть крышку ленточной пилы на место только после установки и натяжения ленточной пилы.



2.10.1. Размер ленточной пилы

3800x0,9x27мм

2.10.2. Выбор зубчатой системы ленточной пилы

Производители поставляют ленточные пилы с постоянной и изменяющейся системой зубьев. Важным фактором при выборе системы зубьев является длина канала резки по отношению к размеру изделия.

6. *Постоянная система зубьев* – пила имеет параллельный шаг зубьев по всей длине. Он удобен для резки монолитного материала.

Компания BOMAR рекомендует переменную систему зубьев для ленточнопильного станка.

7. *Переменная система зубьев* – шаг зубьев переменный. Переменная система зубьев используется для разделки профильных материалов и резки пакетов. Переменный шаг зубьев снижает вибрацию ленточной пилы, увеличивает срок службы пилы и улучшает качество зоны пропила.

В таблицах указан рекомендуемый тип системы зубьев в зависимости от размеров и формы разрезаемого материала.

Примечания:

ZpZ – количество зубьев на один дюйм; S – зуб с нулевым углом зубьев; K – зуб с положительным углом зубьев

Примеры маркировки системы зубьев:


32 S – номер „32“ означает 32 зуба на один дюйм (это означает постоянную систему зубьев), буква „S“ указывает на зубья с нулевым углом зубьев.

4–6 K – номер „4–6“ означает 4 - 6 зубьев на один дюйм (это означает переменную систему зубьев), буква „K“ указывает на зубья с положительным углом зубьев.

2.10.3. Приработка ленточной пилы

Приработка: Отрезать материал при опускании рамы лишь до 50%. Если возникает вибрация, увеличить или уменьшить скорость пилы.

При отрезании небольших фрагментов использовать пилу, пока не будет отрезано, приблизительно, 300 см² материала. При отрезании больших фрагментов использовать пилу приблизительно, 15 минут. Когда пила приработана, увеличить скорость опускания до нормальной скорости. Приработка пилы исключает микросколы режущих кромок новой ленточной пилы, не допуская первого чрезмерного напряжения, которое может значительно сократить срок службы. Оптимальная приработка ленточной пилы обеспечивает идеально закругленные режущие кромки и, следовательно, оптимальный срок службы.

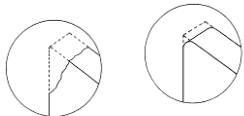

Примечание: Также выполнять переточку ленточных пил.

2.10.4. Таблицы для выбора типа зубьев

ФАСОННЫЙ МАТЕРИАЛ ($D_p, S = \text{мм}$)						
Размер стенки $S [\text{мм}]$	Система зубьев (Z_pZ)					
	Наружный диаметр профиля $D_p [\text{мм}]$					
20	40	60	80	100	120	
2	32 S	24 S	18 S	18 S	14 S	14 S
3	24 S	18 S	14 S	14 S	10–14 S	10–14 S
4	24 S	14 S	10–14 S	10–14 S	8–12 S	8–12 S
5	18 S	10–14 S	10–14 S	8–12 S	6–10 S	6–10 S
6	18 S	10–14 S	8–12 S	8–12 S	6–10 S	6–10 S
8	14 S	8–12 S	6–10 S	6–10 S	5–8 S	5–8 S
10	-	6–10 S	6–10 S	5–8 S	5–8 S	5–8 S
12	-	6–10 S	5–8 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K
15	-	5–8 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K	4–6 K
20	-	-	4–6 K	4–6 K	4–6 K	3–4 K
30	-	-	-	3–4 K	3–4 K	3–4 K
50	-	-	-	-	-	3–4 K


Размер стенки $S [\text{мм}]$	Система зубьев (Z_pZ)					
	Наружный диаметр профиля $D_p [\text{мм}]$					
150	200	300	500	750	1000	
2	10–14 S	10–14 S	8–12 S	6–10 S	5–8 S	5–8 S
3	8–12 S	8–12 S	6–10 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K
4	6–10 S	6–10 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K	4–6 K
5	6–10 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K	4–6 K	3–4 K
6	5–8 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K	3–4 K	3–4 K
8	5–8 S	4–6 K	4–6 K	3–4 K	3–4 K	3–4 K
10	4–6 K	4–6 K	4–6 K	3–4 K	3–4 K	2–3 K
12	4–6 K	4–6 K	3–4 K	3–4 K	2–3 K	2–3 K
15	4–6 K	3–4 K	3–4 K	2–3 K	2–3 K	2–3 K
20	3–4 K	3–4 K	2–3 K	2–3 K	2–3 K	2–3 K
30	3–4 K	2–3 K	2–3 K	2–3 K	1,4–2 K	1,4–2 K
50	2–3 K	2–3 K	2–3 K	1,4–2 K	1,4–2 K	1,4–2 K
75	-	2–3 K	1,4–2 K	1,4–2 K	1,4–2 K	0,75–1,25 K
100	-	-	1,4–2 K	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K
150	-	-	-	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K
200	-	-	-	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K

МОНОЛИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ($D = \text{мм}$)							
длина реза D	Постоянная система зубьев						
	система зубьев (Z_pZ)	Переменная система зубьев					
длина реза D	система зубьев (Z_pZ)	длина реза D	система зубьев (Z_pZ)	длина реза D	система зубьев (Z_pZ)	длина реза D	
до 3 мм	32	до 30 мм	10–14	20–50 мм	8–12	25–60 мм	6–10
до 6 мм	24	35–80 мм	5–8	50–100 мм	4–6	70–120 мм	4–5
до 10 мм	18	80–150 мм	3–4	120–350 мм	2–3	250–600 мм	1,4–2
до 15 мм	14	500–3000 мм	0,75–1,25				
15–30 мм	10						
30–50 мм	8						
50–80 мм	6						
80–120 мм	4						
120–200 мм	3						
200–400 мм	2						
300–800 мм	1,25						
700–3000 мм	0,75						


3. Управление станком

3.1. Запуск ленточнопильного станка

1. Включить вводный выключатель ленточнопильного станка. Вводный выключатель расположен на щите управления.

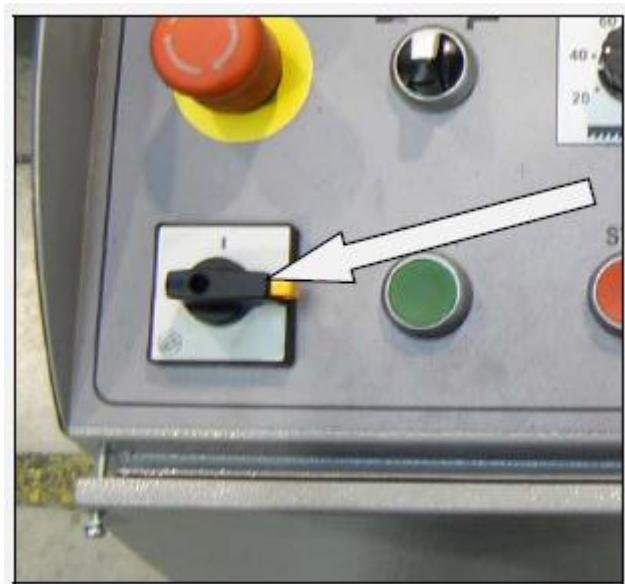

3.2. Пульт управления

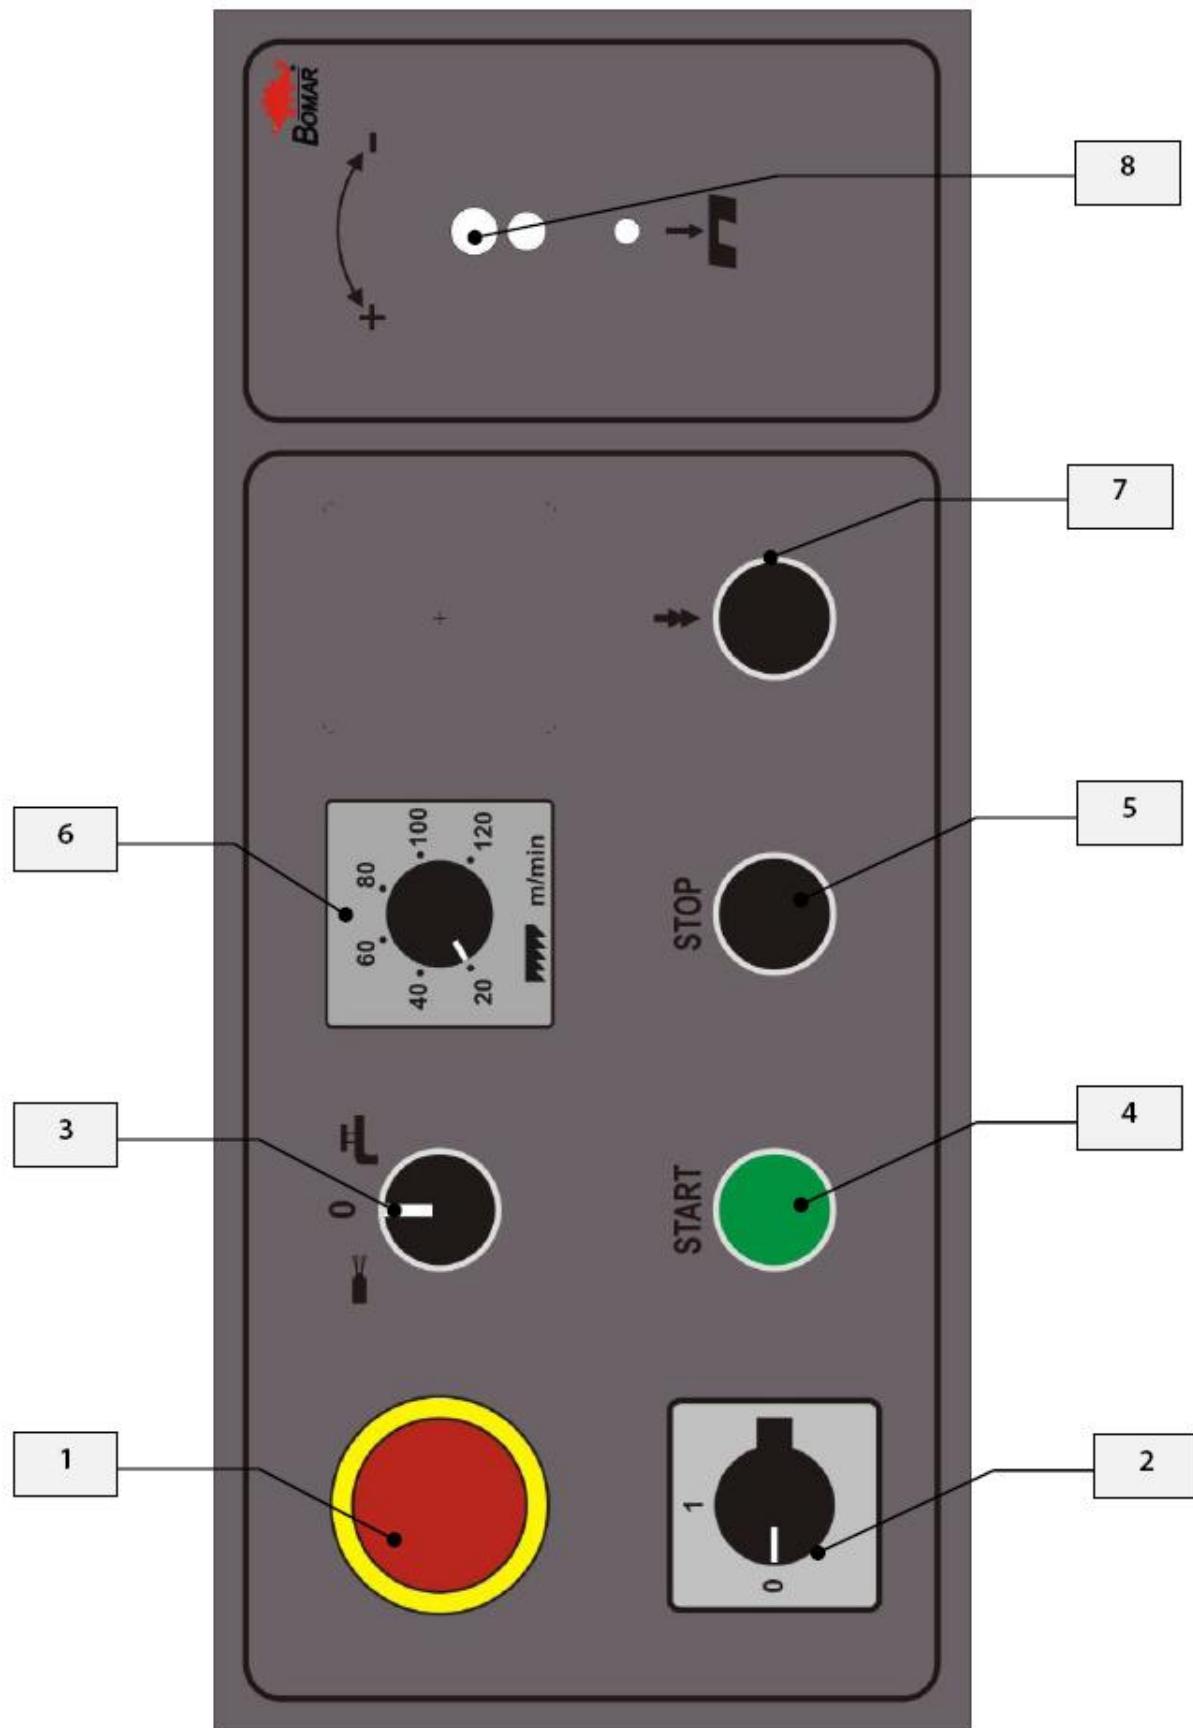

1	Кнопка TOTAL STOP (полный останов) В экстренных случаях станок следует сразу же отключить.
2	Включение/выключение станка Для включения станка установить в положение 1, для выключения – в положение 0.
3	Выбор системы охлаждения Вы можете выбрать один из трех вариантов: <input checked="" type="checkbox"/> Охлаждение распылителем (по заказу) <input type="checkbox"/> Без охлаждения при работающем приводе <input type="checkbox"/> Охлаждение водой, насос системы охлаждения работает даже при остановленном приводе пилы.
4	START – Включение полуавтоматического цикла Нажатие кнопки запускает цикл резки. Он останавливается кнопкой STOP.
5	STOP - Выключение двигателя ленточной пилы Кнопка останавливает цикл резки.
6	Частотный преобразователь Повернуть для изменения скорости ленточной пилы.
7	Опускание консоли пилы При нажатии этой кнопки ленточная пила начинает опускаться на отрезаемый материал с ускорением. При этом оператору не нужно изменять скорость опускания с помощью регулятора. Внимание! Не пользуйтесь функцией ускоренного опускания, если пила уже режет материал. Этой кнопкой можно пользоваться только в том случае, если пила находится НАД материалом!
8	Регулирующий клапан Регулировать скорость опускания консоли для резки с помощью регулирующего клапана. Внимание! Если вы закрываете клапан регулятора слишком туго, седло клапана может износиться, вызывая утечку. Поэтому всегда осторожно перекрывать клапан.

3.3. Управление станком

1. Установите угол резки.
2. Поднимите консоль пилы в верхнее положение.
3. Откройте тиски, нажав на кнопку, и вставьте материал.
4. Зажмите материал в тисках.
5. Нажмите кнопку START (ПУСК). Консоль начнет опускаться в месте реза и запустится привод ремня пилы. Для увеличения скорости опускания пилы можно нажать кнопку 7 – ускоренное опускание консоли пилы. Остановите ускоренное опускание пилы, как минимум, в 10 мм от материала. Не пользуйтесь функцией ускоренного опускания, если пила уже режет материал.

Внимание!

Не перемещайте раму пилы к материалу, если привод пилы не работает! Не перемещайте рамы пилы к материалу в ускоренном режиме! Пила может получить повреждения.

6. Выньте отрезанный материал из тисков.
7. Теперь можно повторить процесс резки снова.

3.3.1. Прерывание цикла

- **Кнопка STOP**

Полуавтоматический цикл прерывается нажатием кнопки „5“ (**ОСТАНОВ** полуавтоматического цикла).

Опускание консоли прекращается, а привод ленточной пилы останавливается.

Нажатием кнопки **4 – ЗАПУСК рабочего цикла**, вы можете начать цикл.

- **Кнопка полного останова TOTAL STOP**

В случае опасности нажать кнопку **TOTAL STOP**.

После нажатия кнопки **TOTAL STOP**, привод ленточной пилы немедленно выключается, а консоль прекращает опускаться.

- **Повторное включение**

1. Повернуть кнопку **TOTAL STOP** согласно стрелкам (на кнопке).

2. Поднять консоль в верхнее положение и нажать кнопку **START**.

3.4. Регулировка ленточной пилы

3.4.1. Настройка для косого реза



1. Ослабить зажимной рычаг консоли. Установить раму на необходимый угол, потянув за консоль пилы. Величину угла можно контролировать по шкале. После чего затянуть рычаг.
2. Переместить тиски в соответствии с углом резки. Для углов резки менее 0° , переместить тиски вправо, для углов резки более 0° , переместить тиски влево.

Угол $< 0^\circ$

Угол $\geq 0^\circ$



3.4.2. Регулировка направляющих ленты

Если вы хотите добиться гладкого и точного реза, направляющий блок необходимо установить как можно ближе к материалу.



1. Освободить рычаг левой планки и передвинуть левую часть направляющего устройства так, чтобы кромка левого направляющего блока была как можно ближе к отрезаемому материалу.
2. Опустить раму в нижнее положение и проверить позицию направляющего блока относительно зоны загрузки тисков. Направляющий блок должен находиться на расстоянии, минимум, 10 мм от зоны загрузки тисков.
3. Затянуть рычаг прижимной планки и проверить установку направляющего блока на возможность столкновения со столом или щекой тисков.

3.4.3. Зажатие материала в тисках



Освободите зажимной рычаг, поднимите тиски, приблизительно на 5 мм над материалом и зажмите материал в тисках с помощью рычага.

3.4.4. Регулировка скорости резания

Скорость ленточной пилы можно изменять в диапазоне **20–120 м/мин.**



Использовать частотный преобразователь на панели управления (6) для выбора требуемой скорости ленточной пилы.

3.4.5. Регулировка давления при резке

Ленточнопильный станок **Workline 410.280 DG** оборудован регулятором давления при резке на оба направляющих блока.

Регулировка давления выполняется с помощью регулировочного винта, расположенного на направляющем блоке.

Уменьшение давления при резке – повернуть винт по часовой стрелке.

Увеличение давление при резке – повернуть винт против часовой стрелки.

3.4.6. Регулировка скорости опускания консоли

Скорость опускания консоли регулируется с помощью регулятора скорости на панели управления – поз.8.

- Установить **пониженнную скорость** опускания консоли при резке, повернув переключатель по часовой стрелке.
- Установить **повышенную скорость** опускания консоли при резке, повернув переключатель против часовой стрелки.

Примечание:

Если вы перекрываете клапан регулятора слишком туго, то седло клапана может износиться, что приведет к утечке. Поэтому при перекрытии клапана всегда проявляйте осторожность.

3.4.7. Регулировка нижнего положения останова рамы пилы


Нижний упор ограничивает самое нижнее положение рамы пилы. Эту точку останова необходимо проверять не реже одного раза в месяц. Если точка нижнего останова отрегулирована неверно, стол для резки может быть поврежден или материал будет отрезан не полностью.



Упор нижнего положения рамы пилы регулируется с помощью винта на консоли.

3.4.8. Регулировка щётки

Щетка для удаления стружки из ленточной пилы серьезно влияет на надежность резки, срок службы ленточной пилы и колес, направляющих из твердого сплава, направляющих металла и, наконец, точность резки. Настройку щетки необходимо проверять каждую смену.

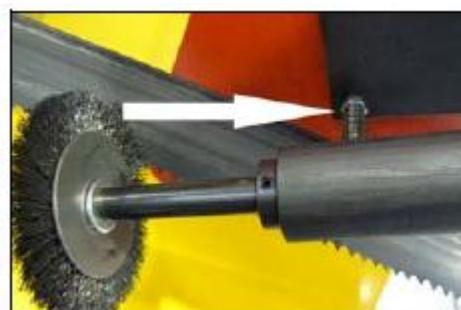

1. Ослабить крепежный винт щетки. Можно сдвинуть щетку.
2. Отрегулировать щетку по ленточной пиле согласно рисунку.

Внимание!

Щетка не должна касаться низа зубьев пилы!

3. Затянуть крепежный винт.
4. В случае, если щетка вращается неправильно (приводное колесо проскальзывает на приводных колесах ленточной пилы), прижать с помощью винта (смотри стрелку) приводное колесо щетки к приводному колесу ленточной пилы.

Внимание!

Винт нельзя затягивать с большим усилием, потому что приводное колесо щетки может получить повреждения или срок службы подшипников приводного колеса ленты сократится!


3.5. Вставление материала

- Запрещается находиться под висящим грузом!
- Запрещается взбираться на гравитационный роликовый конвейер!
- Не придерживать материал, зажимаемый в тисках! Тиски могут причинить травму!

3.5.1. Выбор подъемного средства

- Для подъема и перемещения материала использовать надежные грузоподъемные средства!
- Перемещать материал только с помощью автопогрузчика или использовать поддерживающие тросы и кран!
- Не использовать автопогрузчик или кран при отсутствии соответствующей лицензии!

3.5.2. Загрузка материала

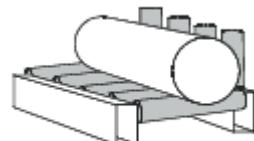


Вставить материал в тиски и убедиться в том, что он не двигается в тисках и не сможет выпасть из тисков после зажима. При отрезании длинных фрагментов материала (например, пруток или трубу), необходимо пользоваться роликовыми транспортерами для перемещения материала к ленточной пиле. За дополнительной информацией по роликовым транспортерам обращаться в компанию Bomar. Убедиться в том, что транспортер достаточно длинный и материал не свалится с него.

Быть особенно внимательны при работе с круглым профилем материала. Следите за тем, чтобы он всегда оставался на двух вертикальных роликах и не мог упасть с транспортера!

3.5.3. Резка пакетного материала

Внимание:

Ручное устройство для зажима пакетов представляет собой нестандартное оборудование. При отсутствии данного устройства резка пакетных материалов невозможна.

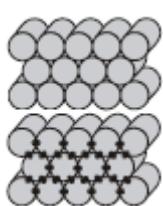

Если вы хотите выполнить резку материала в пакетах, мы предлагаем размещать пакеты следующим образом.

Пакет из круглого материала: Соблюдать особую осторожность с круглым материалом, следя за тем, чтобы прутки были уложены согласно рисунку. Если прутки располагаются по-другому, у вас могут быть проблемы с перемещением.

Обязательно крепить материал с тыльной стороны пакета сваркой для фиксации от перемещения.

Перед проведением сварки обязательно выключить станок с помощью вводного выключателя! Магнитные поля, которые обычно возникают при сварке, могут повредить органы управления!

Внимание!

Не все профили материала пригодны для пакетной резки. Выполнять рекомендации вашего поставщика ленточных пил, касающиеся формирования пакетов из материала.

4. Обслуживание станка

4.1. Демонтаж ленточной пилы

Во время демонтажа, следите за тем, чтобы не причинить повреждений концевому выключателю, если пила натянута.

1. Поднимите раму пилы в предельное положение. Остановите раму пилы в верхнем положении с помощью клапан управления.



2. Снимите желтую защитную крышку пилы. Крышка крепится на двух винтах.



3. Открыть крышку консоли пилы.
4. Повернуть натяжную звездочку влево, ослабить натяжение ленточной пилы и скинуть ленточную пилу с колес.



5. Снять ленточную пилу с направляющих блоков.

4.2. Установка ленточной пилы

Во время монтажа, следите за тем, чтобы не причинить повреждений концевому выключателю, если пила натянута.

1. Перед установкой, тщательно очистить все направляющие колеса, направляющие блоки и внутреннюю сторону консоли ото всех следов стружки и грязи. **Помнить о направлении зубьев при установке ленточной пилы.**



2. Вставить новую ленточную пилу в направляющие блоки. Убедиться в том, что ленточная пила проходит между направляющими роликами, которые проталкивают ее вверх до упора.



3. Накинуть ленточную пилу на оба направляющих колеса. Убедиться в том, что кромка ленточной пилы плотно прилегает к ободу колеса. Затем подать ленточную пилу до упора назад.
4. Повернув натяжную звездочку вправо, слегка натянуть ленточную пилу. Снять защитный пластик с зубьев пилы.
5. Закрыть защитную крышку консоли.



6. Установить желтую защитную крышку пилы. Стрелка на крышке должна соответствовать направлению стрелки на пиле. При невыполнения этого требования, пилу необходимо перевернуть.

4.3. Натяжение и осмотр ленточной пилы

Правильное натяжение ленточной пилы является одним из самых важных факторов, которые влияют на точность и срок службы ленточной пилы. Натягивать ленточные пилы согласно выбранному типу пилы и станку. Соблюдать рекомендации производителя пил.

4.3.1. Натяжение ленточной пилы

1. Ленточная пила не должна слетать с колес после установки.
2. Установите на пилу устройство Tenzomat и закрепите его винтами.



3. Натяните ленточную пилу до рекомендованного значения.

4.4. Регулировка ленточной пилы на натяжном колесе

Необходимо регулярно проверять ход пилы на натяжном колесе. Такой осмотр необходимо осуществлять после каждой замены пилы.

4.4.1. Проверка хода ленточной пилы

Если ход пилы установлен неправильно, то могут возникнуть следующие проблемы:

- Пила слетает с колес – ленточная пила и защитная крышка могут получить повреждения.

- Пила проходит по ободу колеса - ленточная пила и обод колеса могут получить повреждения

1. Запустите и остановите привод ленточной пилы.
2. Отключите вводный выключатель!
3. Откройте заднюю крышку рамы пилы.



5. Проверьте положение пилы на колесах.
6. Если расстояние между тыльной стороной ленточной пилы и кромкой колеса составляет **1-3 мм**, то установка выполнена правильно.
7. Если расстояние составляет более 3 мм, или если ленточная пила наезжает на кромку колеса, откорректировать ленточную пилу.

4.4.2. Настройка хода ленточной пилы



Ход ленточной пилы задается винтом в блоке натяжения на раме ленточной пилы. Оптимальное расстояние составляет **1 – 3 мм**.

- Повернуть винт вправо, ленточная пила приближается к ободу натяжного колеса.
- Повернуть винт влево, ленточная пила удаляется от обода натяжного колеса.

После регулировки вновь проверить ход ленточной пилы.

4.5 Регулировка нижнего положения останова рамы пилы

Нижний упор ограничивает самое нижнее положение рамы пилы. Эту точку останова необходимо проверять не реже одного раза в месяц. Если точка нижнего останова отрегулирована неверно, стол для резки может быть поврежден или материал будет отрезан не полностью.



1. Поднимите пилу в верхнее положение.
2. Отпустите гайку винта и установите необходимое значение.
3. Затяните гайку на винте.
4. Установите концевой выключатель нижнего положения пилы.

Регулировка концевого выключателя нижнего положения рамы пилы

После регулировки нижнего упора рамы пилы, необходимо снова отрегулировать концевой выключатель.

4.6.2. Проверка регулировки

Опустить раму пилы в нижнее положение. Если рама пилы доходит до нижнего упора и срабатывает концевой выключатель, то концевой выключатель отрегулирован правильно. В обратном случае его необходимо отрегулировать.

4.6.2. Регулировка концевого выключателя



1. Ослабьте гайку зажимного винта выключателя и заверните винт.
2. Опустите раму пилы в нижнее положение до нижнего упора. Запустите привод пилы.
3. Выворачивайте зажимной винт выключателя до момента останова привода.
4. Затяните винт гайкой и снова проверьте регулировку концевого выключателя.

4.7. Утилизация охлаждающей жидкости и стружки

Качество охлаждающей жидкости ухудшается из-за:	Если раствор слишком слабый:	Если раствор слишком крепкий:
<ul style="list-style-type: none"> использования загрязненной воды грязи внешнего загрязнения масла (гидравлика, шестерни) высоких рабочих температур недостаточной циркуляции неправильной концентрации 	<ul style="list-style-type: none"> защита от коррозии ухудшается смазка нарушается биохимическая активность микроорганизмов повышается 	<ul style="list-style-type: none"> охлаждающая способность ухудшается усиливается пенообразование стабильность эмульсии нарушается образуются липкие отложения

4.7.1. Осмотр охлаждающей системы

Состояние охлаждающей жидкости оказывает значительное влияние на качество резки и на срок службы станка. Срок службы охлаждающей жидкости равен 1 году, по истечении этого срока мы рекомендуем заменить её. Этот срок зависит как от степени загрязнения охлаждающей жидкости (особенно маслами), так и от других факторов.

Периодически проверять уровень охлаждающей жидкости и работу насоса!

Примечание:

Если состояние охлаждающей жидкости не является удовлетворительным, ее необходимо заменить.

Проверить состояние охлаждающей жидкости по следующей таблице:

Проверка	Интервал	Способ	Состояние	Меры предосторожности
Уровень жидкости	ежедневно	визуально	слишком низкий	после проверки концентрации долить воды или эмульсии
Концентрация	ежедневно	Рефрактометр денсиметр	слишком высокая слишком низкая	долить воды доль базовой эмульсии
Запах	ежедневно	Обоняние	неприятный запах	хорошая вентиляция, добавить антисептик или заменить охлаждающую жидкость
Загрязнение	ежедневно	Обоняние	Видимые подтеки масла, плесень	чистка поверхности, устранить утечки, добавить антисептик или противогрибковое средство, или заменить охлаждающую жидкость после добавления очистителя системы*
Защита от коррозии	когда необходимо	визуально испытание стружки тест по Herbert	недостаточная защита от коррозии	проверить устойчивость, если необходимо – увеличить концентрацию или значение pH
Устойчивость	когда необходимо	Рефрактометр	маслянистая	добавить концентрат, обратиться к поставщику
Пенообразование	когда необходимо	Проверка встряхиванием	слишком много пены, пена растворяется слишком медленно	исключить аэрацию, повысить жесткость воды, смешать с противовспенивателем

* согласно инструкциям производителя

4.7.2. Утилизация стружки

Стружка, образующаяся во время операций резки, должна утилизироваться согласно соответствующим нормам и правилам.

- Дать лишней жидкости стечь со стружки!
- Наполнить стружкой герметичный контейнер! Следить за тем, чтобы контейнер не имел течи, так как даже после длительного слива жидкости она остается в стружке.
- Направить контейнер в распоряжение компании, имеющей специальное оборудование для утилизации стружки, загрязненной охлаждающей жидкостью. Если станок оборудован установкой микрораспыления, стружка также должна быть отправлена в компанию, занимающуюся утилизацией.

4.8. Гидравлическая жидкость, консистентные смазки и масла

4.8.1. Трансмиссионные масла

В редукторах масло используется в течение всего срока службы редуктора. Мы рекомендуем заменять масло в случае ремонта.

Использовать в редукторах масла с характеристиками по стандарту DIN 51517. Выбирать марку вязкости ISO VG согласно оригинальному заправленному маслу.

Внимание:

При замене использовать масла, рекомендуемые компанией BOMAR, или масла других производителей, имеющие аналогичные параметры. Не забывать о том, что смешивать минеральные и синтетические масла запрещается!

Рекомендуемые масла и количества согласно типу ленточной пилы

Ленточнопильный станок	Трансмиссионное масло	Вместимость
Workline 410/280 DG	Shell Tivela S 320	1,1 л
Транспортер для удаления стружки	Shell Tivela S 320	0,075 л

Сравнительная таблица трансмиссионных масел

Производитель	Марка вязкости		
	ISO VG 100	ISO VG 220	ISO VG 320
BP	Energol GR-XP 100	Energol GR-XP 220	Energol GR-XP 320
Castrol	Alpha SP 100 Alpha MW 100	Alpha SP 220 Alpha MW 220	
Elf	Reductelf SP 100	Reductelf SP 220 Reductelf Synthese 220	Reductelf SP 320
Esso	Spartan EP 100	Spartan EP 220	Spartan EP 320
Mobil	Mobilgear 627	Mobilgear SHC 220 Mobilgear 630	Mobilgear 632
ÖMV		PG 220	
Paramo	PP 7	Paramo CLP 220	Paramo CLP 320
Shell	Shell Omala 100	Shell Omala 220 Shell Tivela S 220	Shell Omala 320 Shell Tivela S 320
Total	Carter EP 100	Carter EP 220	Carter EP 320

4.8.2. Антифрикционные консистентные смазки

Мы рекомендуем для смазки использовать омыленную смазку на основе лития, класс NGLI-2. Другие консистентные смазки смешиваются, если их основы и типы консистенции идентичны.

Сравнительная таблица антифрикционных консистентных смазок:

Производитель	Тип антифрикционной консистентной смазки
BP	Energrease LS – EP
DEA	Paragon EP1
Esso	FETT EGL 3144
	Beacon EP 1
	Beacon EP 2
FINA	FINA LICAL M12
Klüber	Microlube GB0
	Staburags NBU8EP
	Isoflex Spezial

Сравнительная таблица антифрикционных консистентных смазок:

Производитель	Тип антифрикционной консистентной смазки
Optimol	Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2
Shell Aseol AG	ASEOL Litea EP 806-077
Texaco	Multifak EP1

4.8.3. Смазка

В станке имеется несколько точек, которые необходимо периодически смазывать. Смазка обеспечит правильную работу станка.

Точка смазки	Смазка
	Направляющие блоки – смазывать маслом с обеих сторон раз в неделю.

4.8.4. Гидравлические жидкости

Заменять гидравлическую жидкость раз в 2 года, так как масло может терять свои свойства, что приведет к неполадкам в гидравлическом оборудовании. Если гидравлическая система оснащена фильтром (2SF 56/48-0,063), также заменить фильтр.

Использовать в гидравлических агрегатах масла с характеристиками по стандарту DIN 51524-HLP, ISO 6743-4 и маркой вязкости ISO VG 46. В отношении количества гидравлических жидкостей – смотри главу **Проверка уровня гидравлической жидкости**

Примечание:

При замене использовать масла, рекомендуемые компанией BOMAR, или масла других производителей, имеющие аналогичные параметры. Не забывать о том, что смешивать минеральные и синтетические масла запрещено!

Сравнительная таблица гидравлических жидкостей

Производитель	Тип	Производитель	Тип
Agip	Oso 46	Ina	Hidraol 46 HD
Aral	Vitam GF 46	Klüber	Lamora HLP 46
Avia	Avilub RSL 46	Hungary	Hidrokomol P 46
Benzina	OH-HM 46	Mobil	Mobil DTE 25
BP	Energol HLP 46	ÖMV	HLP 46
Bulgaria	MX-M/46	Poland	Hydrol 30
Castrol	Hyspin AWS 46	Rumania	H 46 EP
Čepro	Mogul HM 46	Russia	IGP 30
DEA	Astron HLP 4hy6	Shell	Tellus Oil 46
Elf	Elfolna 46	Sun	Sunvis 846 WR
Esso	Nuto H 46	Texaco	Rando HD B 46
Fam	HD 5040	Valvoline	Ultramax AW 46
Fina	Hydran 46		

4.8.5. Обслуживание гидравлического агрегата

Через 50 часов работы или спустя 3 месяца с момента первого запуска следует выполнить первое техническое обслуживание. Оно включает в себя:



- проверку всех винтов и соединений, точек крепления, труб и шлангов на утечку
- проверку уровня гидравлического масла
- во время работы температура масла не должна превышать 60-70°C
- проверку действия компонентов сигнализации (термометр, датчик уровня, индикатор загрязнения фильтра)
- проверку рабочего давления

Для обеспечения высокой надежности силового агрегата, производитель устанавливает следующие интервалы осмотра:

Интервал	ежедневно	еженедельно	ежемесячно	ежеквартально	раз в полгода	ежегодно
Гидравлическая жидкость						
Уровень	-	•	-	-	-	-
Температура	-	•	-	-	-	-
Состояние	-	-	•	-	-	-
Интервал замены	-	-	-	-	-	•
Фильтр						
Интервал замены	-	-	-	-	-	-
Прочие проверки						
Внешние утечки	•	-	-	-	-	-
Загрязнение	•	-	-	-	-	-
Повреждения	•	•	-	-	-	-
Шум (уровень)	•	-	-	-	-	-
Манометры	-	-	•	-	-	-

4.9. Чистка станка

Очищать станок от следов охлаждающей жидкости и загрязнений по окончании каждой рабочей смены. В основном, подвергать консервации направляющие поверхности.

- Направляющие зажимных щек тисков.
- Направляющую подающего устройства.
- Загрузочную поверхность тисков.

4.10. Замена изношенных частей

4.10.1. Замена твердосплавных направляющих

Если твердосплавные направляющие невозможно отрегулировать, их следует заменить.

1. Демонтировать пилу. Отсоединить шланг для охлаждающей жидкости. Демонтировать направляющие блоки пилы.



2. Ослабить регулировочные винты металлических направляющих.



3. Ослабить крепежный винт первой металлической направляющей. Снять регулируемую твердосплавную направляющую.



4. Ослабить крепежный винт второй металлической направляющей. Снять твердосплавную направляющую.

5. Установить новые твердосплавные направляющие и надежно закрепить.

6. Собрать ленточную пилу. Отрегулировать твердосплавные направляющие.

4.10.2. Замена щетки

Если щетка для удаления стружки изношена и более неспособна выполнять свою функцию, ее необходимо заменить.



1. Ослабить гайку на щетке, заменить изношенную щетку новой щеткой, затянуть гайку.

2. Отрегулировать щетку по ленточной пиле.

4.10.3. Замена направляющих роликов ленточной пилы

Если ленточная пила плохо направляется направляющими роликами, или если ролики явно изношены, их следует заменить.

Внимание:

Замена направляющих роликов выполняется сразу на обоих направляющих блоках!

1. Демонтировать пилу.

2. Отсоединить шланг охлаждающей жидкости, ослабить винт регулировки давления. Оставить подключенным к гидравлической системе. Демонтировать направляющий блок ленточной пилы.



2. Закрепить направляющий блок в тисках и демонтировать оба эксцентрика с подшипниками следующим образом.

Внимание:

Пометить места установки обоих эксцентриков и компоненты на эксцентрике! Эксцентрики не следует менять местами!

4. Отвернуть гайки с эксцентриков.



5. Вынуть эксцентрики из подшипников с помощью пробойника.



6. Заменить подшипники и другие изношенные части.



7. Установить эксцентрики в блоки. Установить компоненты на оба эксцентрика в указанном порядке. Установить подшипники после подготовки эксцентриков.

Внимание:

Не менять местами эксцентрики в блоке.



8. Навернуть гайки на оба эксцентрика и затянуть их.



9. Вставить ленточную пилу в направляющий блок (прибл., 15 – 20 см). Установить эксцентрики с помощью гаечного ключа так, чтобы ленточная пила проходила по центру. Нажим направляющих роликов на ленточную пилу не должен быть слишком сильным, во время работы пилы они должны свободно вращаться.

9. Затянуть гайки на обоих эксцентриках.


10. Вынуть пробный отрезок ленточной пилы из направляющего блока. Установить направляющий блок на станок и подсоединить регулятор давления. Установить пилу.

4.10.4. Замена натяжного колеса

1. Демонтировать ленточную пилу.




2. Отвинтить винт и снять шайбу.

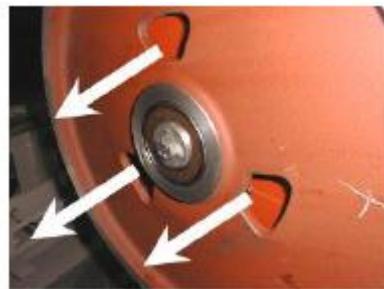

3. Снять колесо с вала с помощью соответствующего съемника. Если на валу остается подшипник, его также необходимо снять.
4. Проверить состояние подшипников натяжного колеса и заменить их на новые.



5. Очистить вал и смазать его маслом. Вставить в паз стопорное кольцо.

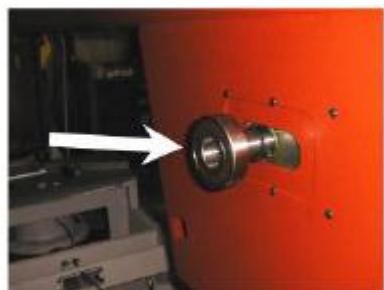

6. Установить подшипник на вал и продвинуть его к стопорному кольцу. Установить на вал распорное кольцо и продвинуть его к подшипнику.



7. Вставить стопорное кольцо в отверстие в колесе.



8. Вставить подшипник в отверстие в колесе и прижать его к стопорному кольцу.



9. Установить колесо на вал и затянуть винт, крепящий узел натяжного колеса к валу



10. Установить колесо на вал.



11. Привинтить шайбу.


12. Установить ленточную пилу. Замена колеса выполнена.

4.10.5. Замена приводного колеса


1. Демонтировать ленточную пилу.



2. Отвинтить винт и снять шайбу.

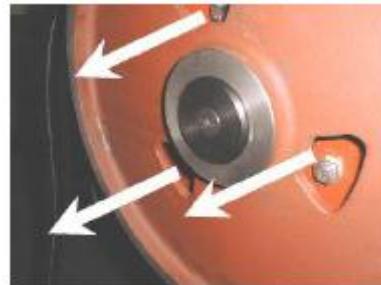

3. Снять колесо с вала с помощью соответствующего съемника.

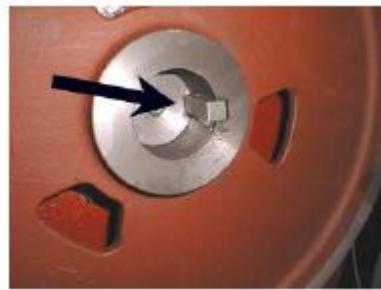

4. Установить колесо на вал. Вставить в паз шпонку.



5. Привинтить узел приводного колеса к валу. Надвинуть колесо на вал.



6. Привинтить шайбу.

7. Установить ленточную пилу. Замена колеса выполнена.

4.10.6. Замена ...

**Соединение может выполнять только квалифицированный персонал!
Удар током высокого напряжения может привести к смертельному исходу.**

1. Снимите бак с жидкостью с основания.
2. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от насоса. Отвинтите винты с фланца насоса охлаждающей жидкости и снимите насос с металлического поддона.



3. Снимите крышку с контактной колодки. Отсоедините 4 входных кабеля. Маркировка кабелей должна соответствовать маркировке на красных зажимах.



4. Ослабьте кабельный ввод и выньте кабель из насоса.



5. Снимите крышку новой контактной колодки насоса. Протяните кабель через кабельный ввод и закрепите его.



6. Закрепите кабельный ввод и крышку контактной колодки. Не забудьте установить резиновую прокладку! Обмотайте шланг охлаждающей жидкости неклейкой лентой и закрепите его. Подсоедините шланг охлаждающей жидкости, установите насос на металлический поддон и привинтите его.

5. Поиск и устранение неисправностей

5.1. Механические неисправности

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
1. Косой рез	- Плохо отрегулированные твердосплавные направляющие.	Отрегулировать согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Изношены твердосплавные направляющие.	Заменить согласно главе „Замена изношенных частей“.
	- Плохо отрегулированные направляющие блоки ленточной пилы.	Отрегулировать согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Изношены подшипники направляющих блоков ленточной пилы.	Заменить согласно главе „Замена изношенных частей“.
	- Плохо отрегулированная щетка для стружки.	Отрегулировать согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Изношена щетка для стружки.	Заменить согласно главе „Замена изношенных частей“.
	- Недостаточное натяжение ленточной пилы.	Усилить натяжение ленточной пилы и отрегулировать концевой выключатель.
	- Неверно выбранная система зубьев ленточной пилы.	Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя по выбору новой ленточной пилы.
	- Изношена ленточная пила.	Заменить ленточную пилу.
	- Неверно отбалансирован роликовый конвейер.	Настроить роликовый конвейер.
2. Рез выполняется под другим углом	- Грязная подающая доска.	Очистить подающую доску от мусора, стружки и остатков материала.
	- Направляющая консоль и направляющий блок ослабли.	Зажать направляющую консоль.
	- Направляющая консоль и направляющий блок слишком удалены от материала.	Настроить направляющий блок по материалу.
	- Слишком высокая скорость резки.	Снизить скорость подачи материала.
	- Неожиданные изменения в качестве материала.	Настроить скорость резки и подачи по соответствующему материалу.
3. Короткий срок службы ленточной пилы	- Зажимной рычаг ослаб.	Проверить действие зажимного рычага и выполнить его регулировку согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Заданный угол не соответствует углу резки.	Проверить регулировку угла с помощью угломера и при необходимости задать согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Недостаточное натяжение ленточной пилы.	Натянуть ленточную пилу и отрегулировать концевой выключатель согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Направляющая консоль и направляющий блок ослабли.	Затянуть направляющую консоль и направляющий блок.
	- Грязь между материалом и зажимной щекой.	Очистить материал и щеку.
	- Недостаточное натяжение ленточной пилы.	Усилить натяжение ленточной пилы с помощью измерителя натяжения согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Изношена щетка для стружки.	Проверить состояние щетки для стружки и заменить её в случае чрезмерного износа, как описано в главе „Замена изношенных частей“.
	- Неверно отрегулирована щетка для стружки.	Проверить регулировку щетки для стружки, настроить её согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Чрезмерное натяжение ленточной пилы.	Ослабить натяжение ленточной пилы и отрегулировать концевой выключатель согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Неверно отрегулированы твердосплавные направляющие	Проверить регулировку твердосплавных направляющих и выполнить регулировку, как описано в главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Изношены твердосплавные направляющие ленточной пилы.	Проверить состояние твердосплавных направляющих, и если сильно изношены, заменить твердосплавные направляющие согласно главе „Замена изношенных частей“.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
	<ul style="list-style-type: none"> - Изношены подшипники направляющих ленточной пилы. - Неверно отрегулированы направляющие блоки ленточной пилы. - Неверно отрегулированы подача вниз и скорость ленточной пилы - Разное качество материала. - Ленточная пила низкого класса. - Неверно выбранная система зубьев ленточной пилы. - Неверно выполненная наладка. 	<p>Проверить подшипники направляющих, и если вы заметили сильный износ любого рода, заменить подшипники согласно главе „Замена изношенных частей“.</p> <p>Настроить направляющие блоки согласно главе „Обслуживание и регулировка“.</p> <p>Отрегулировать подачу вниз и скорость ленточной пилы согласно значениям, указанным производителем ленточной пилы.</p> <p>Отрегулировать подачу и скорость ленточной пилы согласно требуемому материалу (выполнить пробный рез).</p> <p>Заменить ленточную пилу (за дополнительной информацией обращаться к местному поставщику принадлежностей).</p> <p>Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя при выборе.</p> <p>Проверить зазор между верхом ленточной пилы и приводным колесом. Попробовать выполнить регулировку траектории движений ленты, как описано в главе „Обслуживание и регулировка“.</p>
4. Недостаточная производительность резки.	<ul style="list-style-type: none"> - Изношенная ленточная пила. - Неправильная система зубьев ленточной пилы. - Неверно заданная подача вниз и скорость ленточной пилы. 	<p>Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя при выборе.</p> <p>Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя при выборе.</p> <p>Задать подачу и скорость ленточной пилы согласно значениям, указанным производителем ленточной пилы.</p>
5. Резка не завершена.	<ul style="list-style-type: none"> - Неверно заданная точка нижнего останова рамы пилы. - Поверхность в точке останова загрязнена. 	<p>Проверить нижний концевой выключатель и винт.</p> <p>Очистить поверхность в точке останова у концевого выключателя от мусора и остатков материала.</p>
6. Поворот с помощью дросселя невозможен	<ul style="list-style-type: none"> - Металлические стружки между клапаном и панелью. - Металлические стружки в корпусе клапана. 	<p>Вынуть стружки и установить на вал уплотнительное кольцо 10x2 мм.</p> <p>Клапан должен быть очищен или заменен.</p>
7. Привод ленточной пилы невозможно запустить.	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик давления неверно настроен. - Датчик давления неисправен. 	<p>Настроить датчик давления согласно главе „Обслуживание и регулировка“.</p> <p>Заменить дефектные части датчика давления.</p>
8. Ленточные пилы трескаются.	<ul style="list-style-type: none"> - Неверно заданная геометрия натяжного колеса. - Твердосплавные планки ленточнопильного станка не отрегулированы. - Направляющие блоки не отрегулированы (подшипники + твердосплавные ролики) - Подшипники направляющих блоков неисправны (элементы качения повреждены или наружное кольцо подшипника имеет коническую форму). 	<p>Отрегулировать расстояние ленты от кромки колеса на расстоянии 2 мм согласно руководству по эксплуатации.</p> <p>Твердосплавные планки ленточнопильного станка должны быть отрегулированы согласно руководству по эксплуатации.</p> <p>Направляющие блоки должны быть отрегулированы (подшипники + твердосплавные ролики) согласно руководству по эксплуатации.</p> <p>Подшипники направляющих блоков должны быть заменены. Подшипники должны быть отрегулированы согласно руководству по эксплуатации.</p>
9. Повреждение системы зубьев ленточной пилы.	<ul style="list-style-type: none"> - При зажимании подъемный цилиндр имеет мертвый ход. - Зажат палец верхнего или нижнего держателя подъемного цилиндра. 	<p>Заменить верхний или нижний держатель подъемного цилиндра.</p>
10. Пила режет неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> - Геометрия твердосплавных направляющих блоков плохо отрегулирована. - Подшипники направляющих блоков неисправны. 	<p>Твердосплавные направляющие блоки должны быть отрегулированы.</p> <p>Подшипники направляющих блоков должны быть заменены.</p>
11. Чистка ленточной пилы не выполняется.	<ul style="list-style-type: none"> - Упругое колесо привода щетки изношено. - Рифление приводного колеса изношено. 	<p>Упругое колесо щетки должно быть заменено.</p> <p>Приводное колесо должно быть заменено.</p>

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
	- Вал привода щетки заржавел.	Вал щетки должен быть очищен и смазан маслом.
	- Положение щеки и крышка щетки неверно настроены – щетка не вращается.	Крышка щетки должна быть отрегулирована, чтобы щетка вращалась.
12. Консоль пилы периодически поднимается и опускается при резке; это приводит к сокращению срока службы ленточной пилы.	- Люфт в месте установки приводного колеса на валу. - Изношен канал для пружины.	Заменить приводной вал более длинным валом, использовать новые подшипники, распорное кольцо, новое приводное колесо, пружину, две крышки на валу + винты.

5.2. Неисправности электрооборудования и системы гидравлики


Проблема	Возможные причины	Способ устранения
1. Невозможно запустить станок.	- Отсутствует напряжение. - Реле переключения замкнуто (устройство тепловой защиты)	Необходимо проверить напряжение в сети. Необходимо проверить каждое реле.
	- Концевой выключатель натяжения ленточной пилы, крышки рамы или крышки ленточной пилы не срабатывает.	Проверить концевой выключатель натяжения ленточной пилы и закрытие крышок.
2. Когда рез выполнен, рама не поднимается.	- Нижний концевой выключатель отрегулирован неверно. - Сбой в гидравлическом (пневматическом) контуре. HYTOS (BOSCH) не выполняет подъем рамы.	Нижний концевой выключатель должен быть отрегулирован согласно главе РЕГУЛИРОВКА. Работа магнитного клапана должна быть проверена, клапан должен быть закрыт, а индуктор – проверен.
3. Не подается напряжение на электродвигатель и насос. Нет напряжения между контактором и устройством тепловой защиты.	- Неисправный контактор.	Заменить контактор двигателя.
4. Индикатор скорости ленточной пилы не действует.	- Датчик скорости не отрегулирован. - Неисправен дисплей. - Неисправен индикатор – диод индикатора скорости не светится.	Датчик скорости должен быть отрегулирован. Дисплей должен быть заменен. Датчик должен быть заменен и отрегулирован.
5. Защитное устройство иногда отключает гидроагрегат МАЗ.	- Высокое рабочее давление в гидравлической системе.	Инженер по эксплуатации должен снизить давление в гидравлической системе.
6. Гидроагрегат невозможно запустить.	Вспомогательный контакт на термореле FA1 неисправен.	Заменить неисправный контакт на пускателе электродвигателя FA1.
7. Гидроагрегат включается, но консоль пилы или тиски не работают.	- Неверное подключение электропитания. Электрические фазы подключены с нарушением.	Фазы следует поменять местами. Это может сделать только инженер по эксплуатации.
8. Охлаждение не работает.	- Отсутствует охлаждающая жидкость. - Тепловое реле неисправно. - Впускной шланг поврежден или забит. - Защита насоса системы охлаждения неисправна. - Насос системы охлаждения неисправен.	Заправить бак охлаждающей жидкостью. Заменить тепловое реле. Проверить контур охлаждения или промыть систему охлаждения. Проверить защиту насоса системы охлаждения, заменить при необходимости. Заменить насос системы охлаждения.


5.3. Неисправности системы гидравлики


Проблема	Возможные причины	Способ устранения
9. Гидрогенератор не подает масло.	<ul style="list-style-type: none"> Обратное вращение. Нехватка масла в баке. Вязкость масла не соответствует заданному значению вязкости. Гидрогенератор неисправен. Неверное подключение источника питания. 	<p>Проверить подключение каждой фазы. Выполнить правильное подключение электрических фаз.</p> <p>Добавить гидравлическое масло.</p> <p>Заменить гидравлическое масло.</p> <p>Вызвать специалиста по обслуживанию.</p> <p>Проверить подключение каждой фазы. Выполнить правильное подключение электрических фаз.</p>
10. Гидравлическое масло содержит пузырьки.	<ul style="list-style-type: none"> Недостаточно удален воздух из гидравлического контура. Низкий уровень масла. Уплотнения вала насоса повреждены. 	<p>Выполнить удаление воздуха из гидравлического контура.</p> <p>Добавить гидравлическое масло.</p> <p>Вызвать специалиста по обслуживанию.</p>
11. Усиленный механический шум.	<ul style="list-style-type: none"> Поврежден привод. Повреждены или неисправны подшипники двигателя. Захват воздуха. 	<p>Вызвать специалиста по обслуживанию.</p> <p>Вызвать специалиста по обслуживанию.</p> <p>Проверить наличие утечек.</p>
12. Низкое давление, насос подает масло.	<ul style="list-style-type: none"> Неисправность предохранительного клапана. Износ насоса. Внешняя или внутренняя утечка. 	<p>Неверные установки. Проверить установки и отрегулировать предохранительный клапан.</p> <p>Вызвать специалиста по обслуживанию.</p> <p>Вызвать специалиста по обслуживанию.</p>
13. Гидрогенератор заклинило.	<ul style="list-style-type: none"> Поврежден твердыми частицами в масле. Масло, отличное от рекомендованного Неправильный тип масла. Истек срок службы насоса. 	<p>Выполнить фильтрацию масла или вызвать специалиста по обслуживанию.</p> <p>Заменить гидравлическое масло.</p> <p>Заменить гидравлическое масло.</p> <p>Вызвать специалиста по обслуживанию.</p>
14. Перегрев масла.	<ul style="list-style-type: none"> Неисправен охладитель. Износ насоса, энергия преобразуется в тепло. 	<p>Проверить работу охладителя или вызвать специалиста по обслуживанию.</p> <p>Вызвать специалиста по обслуживанию.</p>
15. Гидравлический клапан невозможно перенастроить.	<ul style="list-style-type: none"> Электромагнит не получает сигнал (напряжение) – обрыв линий питания. Катушка электромагнита сгорела. Золотниковый клапан заедает. 	<p>Вновь проверить.</p> <p>Заменить катушку - Вызвать специалиста по обслуживанию.</p> <p>Заменить клапан - Вызвать специалиста по обслуживанию.</p>

6. Схемы


6.1. Схемы электрических соединений – 3×400 В, TN-C-S

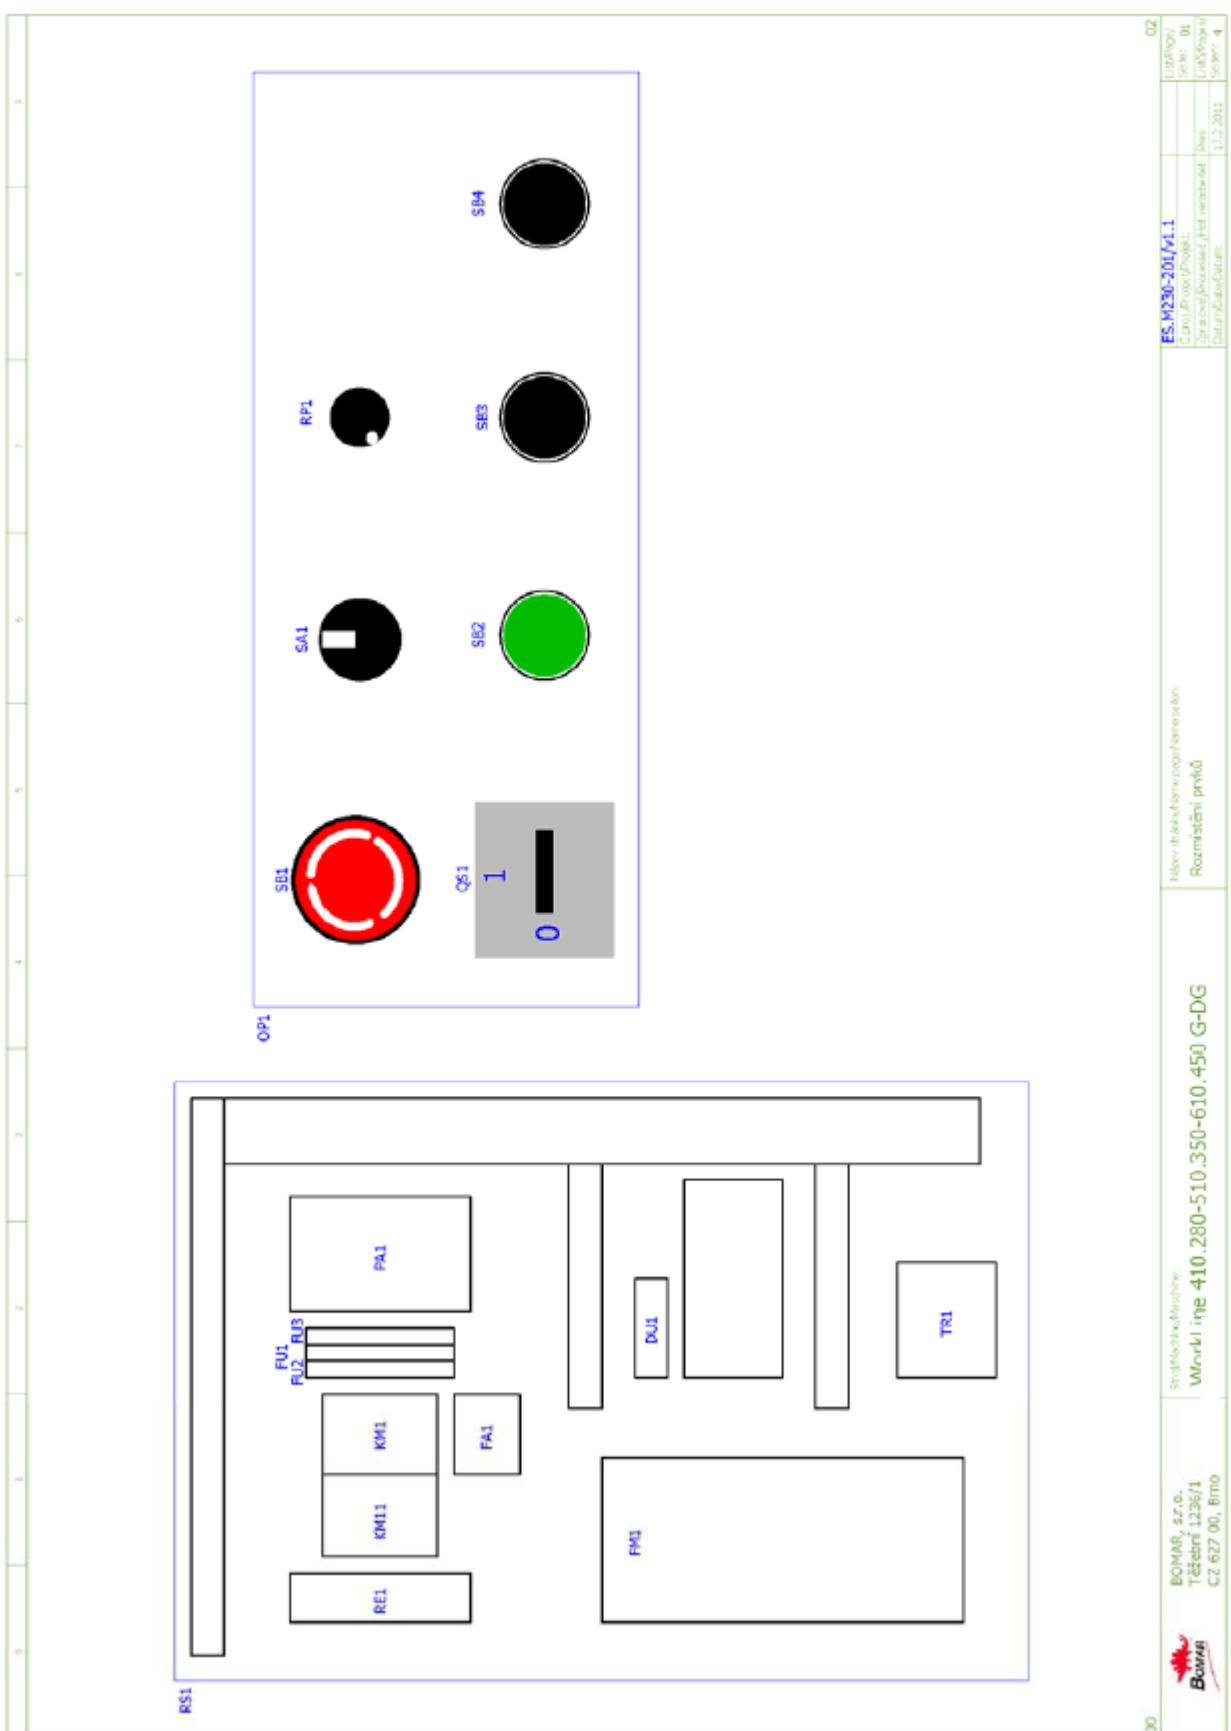

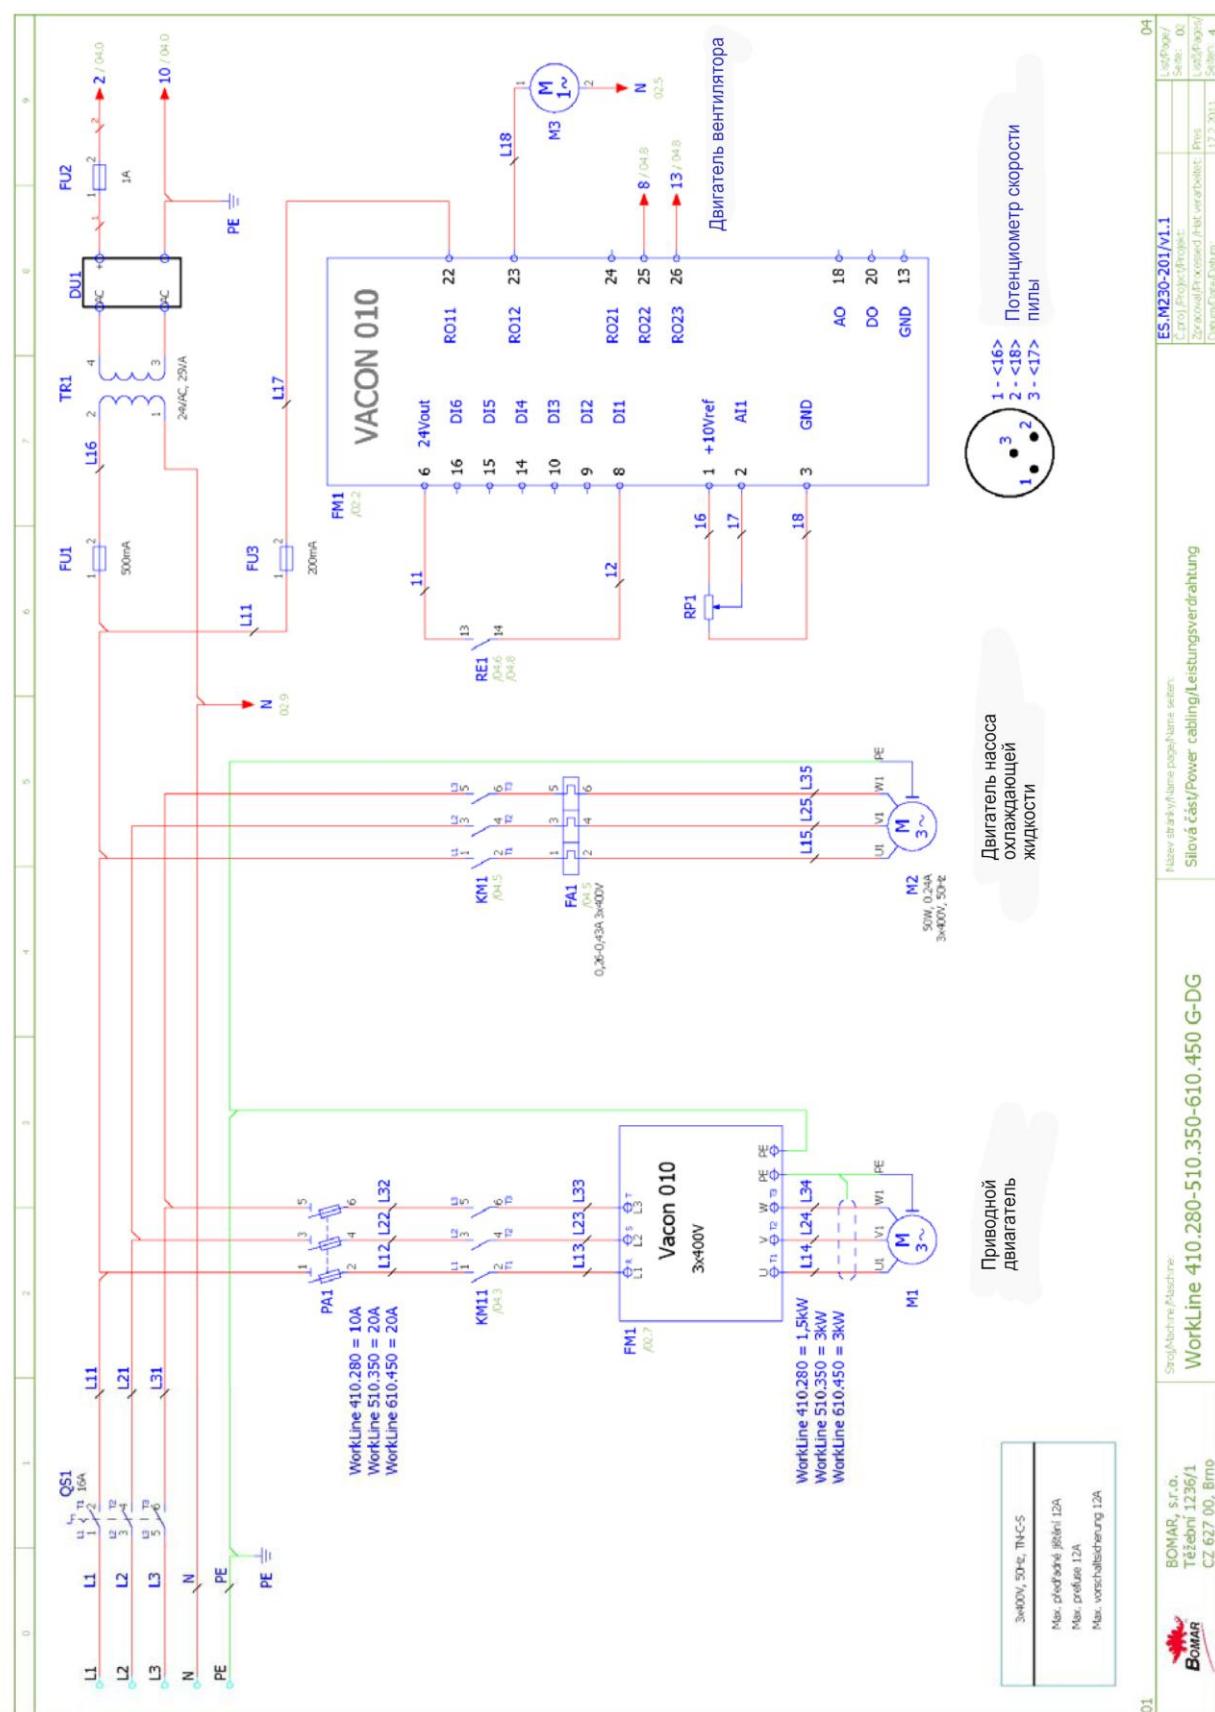

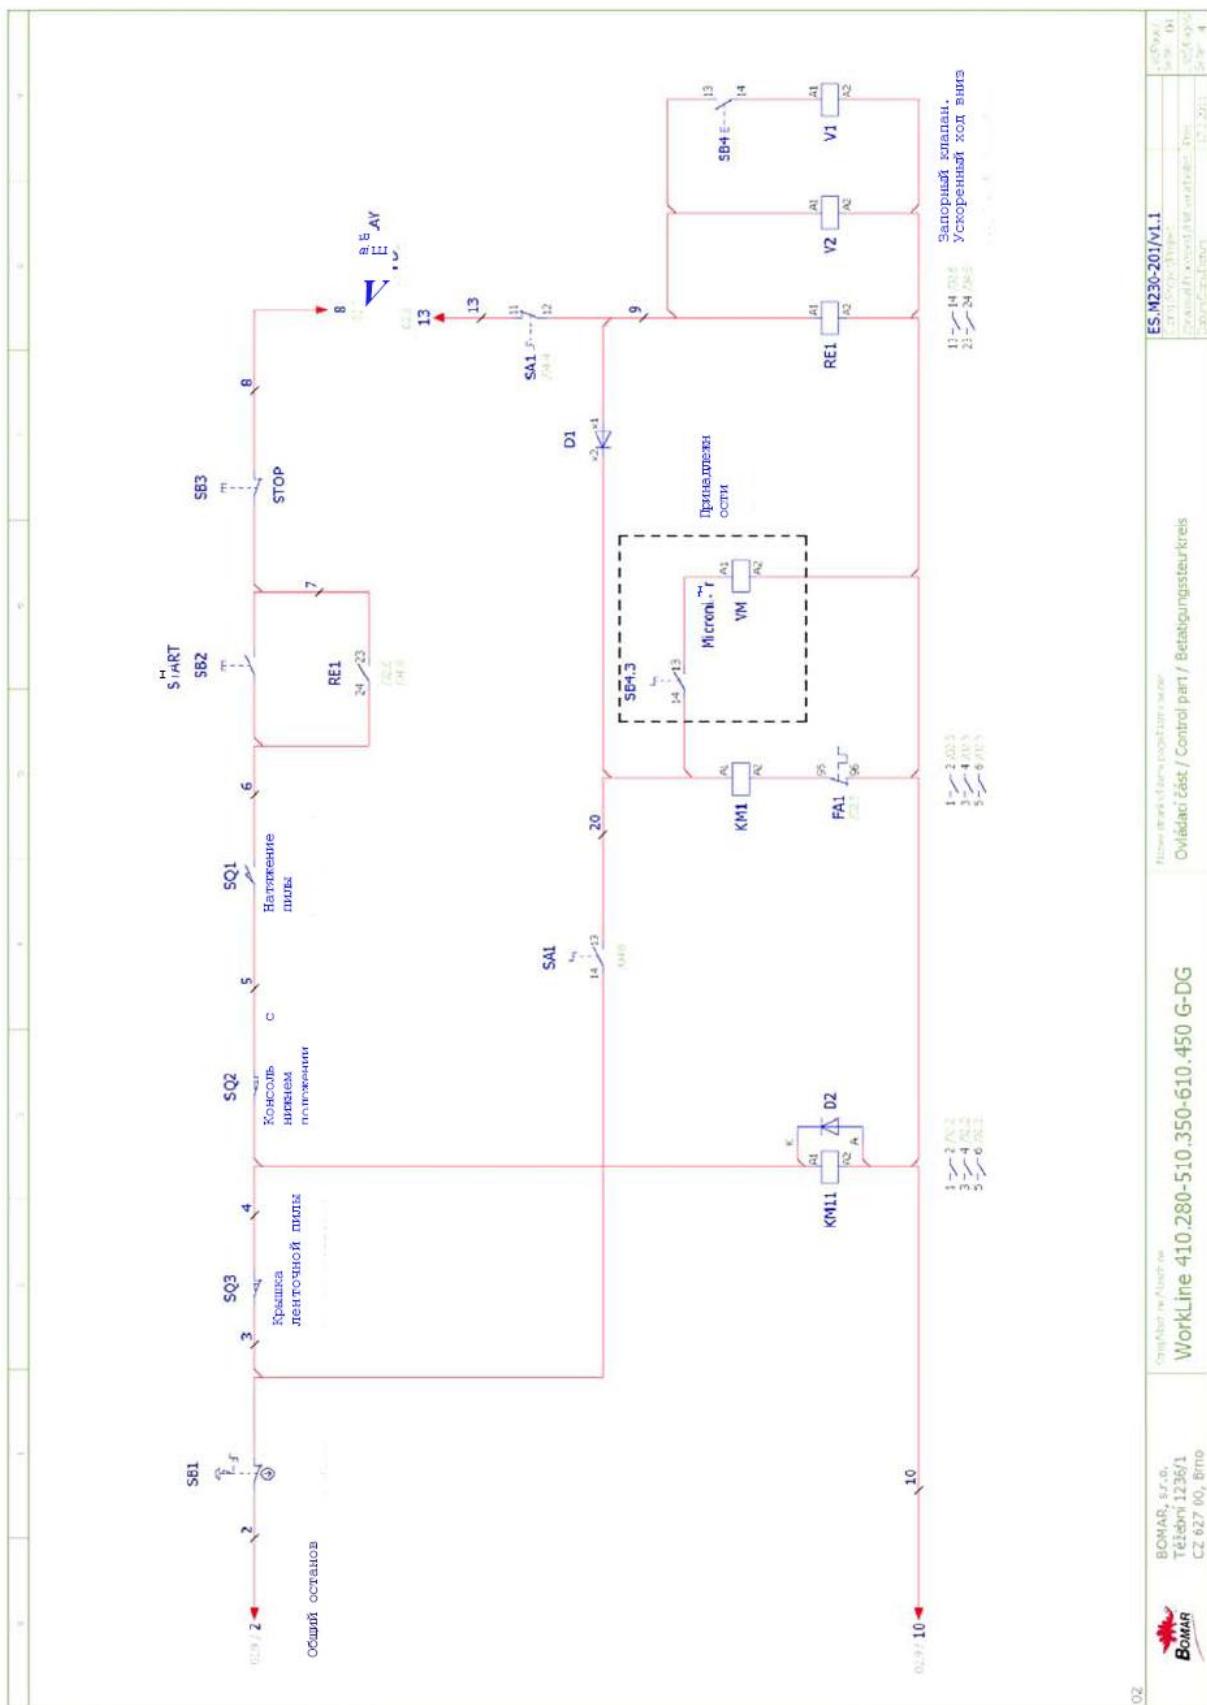

6.2. Гидравлическая схема

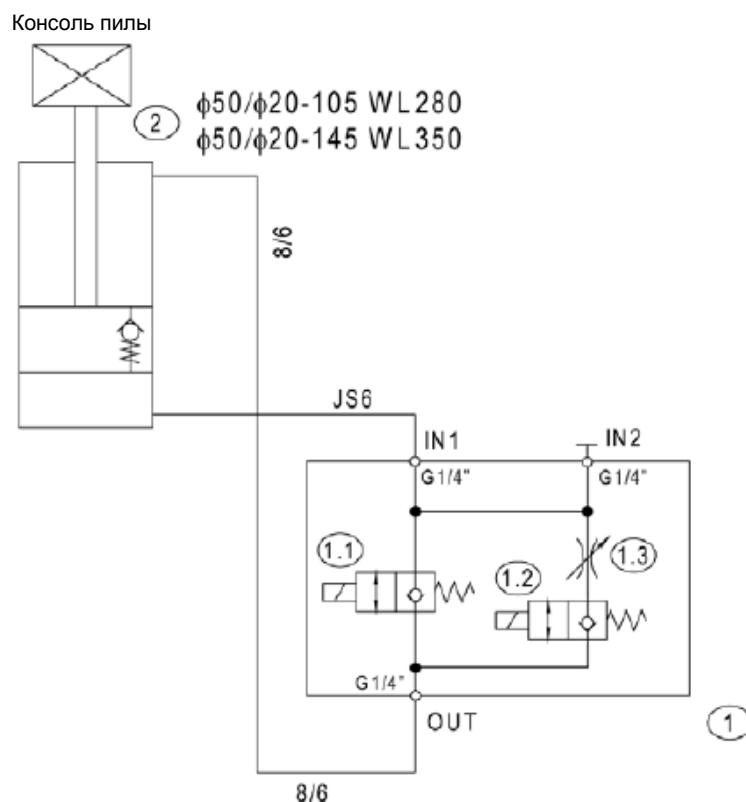

2D5.M216-000

WORKLINE 230 исп.: N / G / DG

WORKLINE 350 исп.: N / G / DG


24.2.2011

Поз.	Описание		Кол-во
1	Направляющий блок	92.153.071	1
1.1	Панель управления	TOTALSTOP 24VDC	1
1.2	Панель управления	Rapidmove24VDC	1
1.3	Дроссельный клапан	0-360st (0,1,2,...,7)	1
2	Подъемный цилиндр	BOMAR	1

7. Чертежи узлов для заказа запасных частей

- Для заказа запасных частей необходимо обязательно указывать: тип станка (например, Workline 410.280 DG), серийный номер (например, 125, смотри титульный лист) и год выпуска (например, 1999 год).

7.1. Модель Workline 410.280 DG

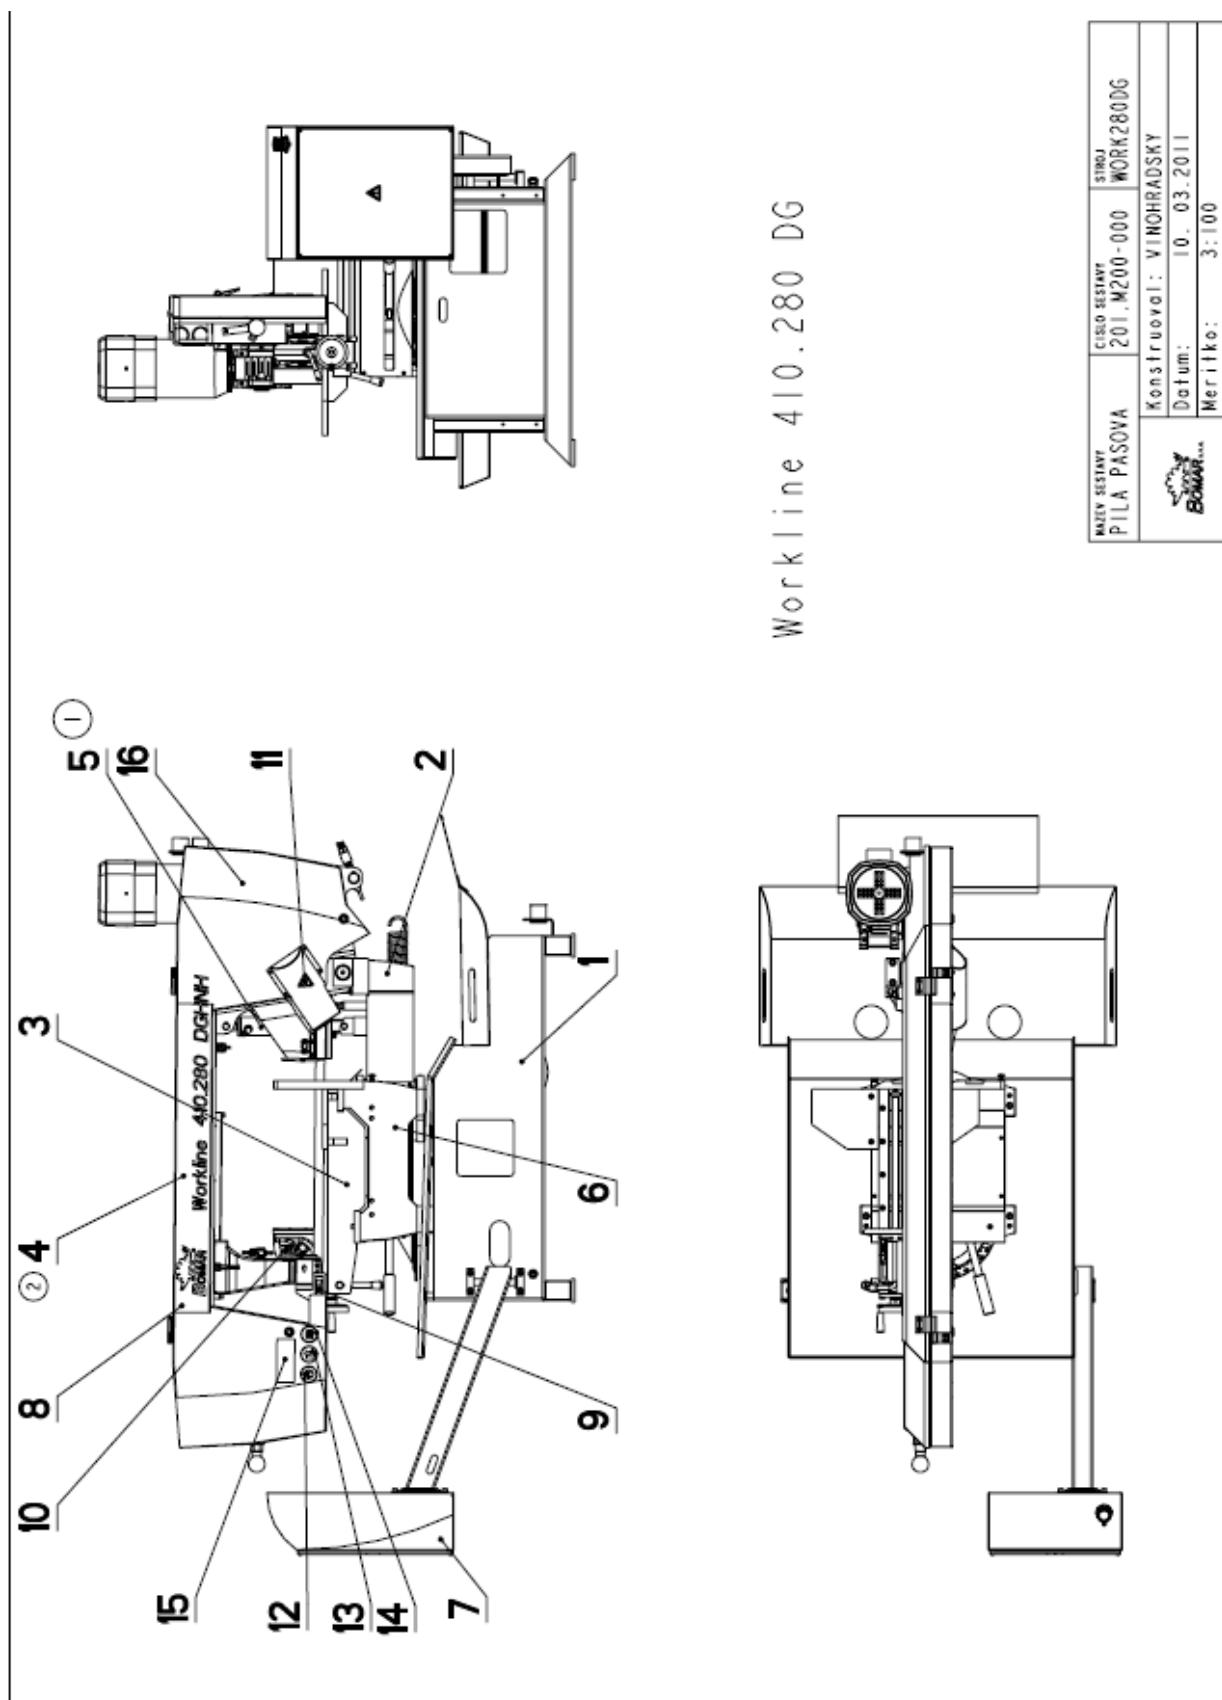

Workline 410.280 DG

NAZEV SESTAVY PILA PÍSOVÁ	CÍLOVÝ SESTAVY - 201.M200-000	STROJ WORK280DG
Konstruoval: VINOHRADSKÝ		
Datum: 10. 03.2011		
Ver. 1.00		


7.2. Спецификация – Модель Workline 410.280 DG

№	Наименование	Ver.	Наименование	Ver.
1	ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА	0	ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА	0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

1.ZRUSEN VALEC 201.LD07-000 A NAHR.201.M207-000. 11.3.2011 ODVARKA

2.ZRUS.RAMENO 201.M204-000 A NAHR.201.M204-200. 219/ZM288 20.10.2011 SLEZACKOVA


7.3. Консоль пилы

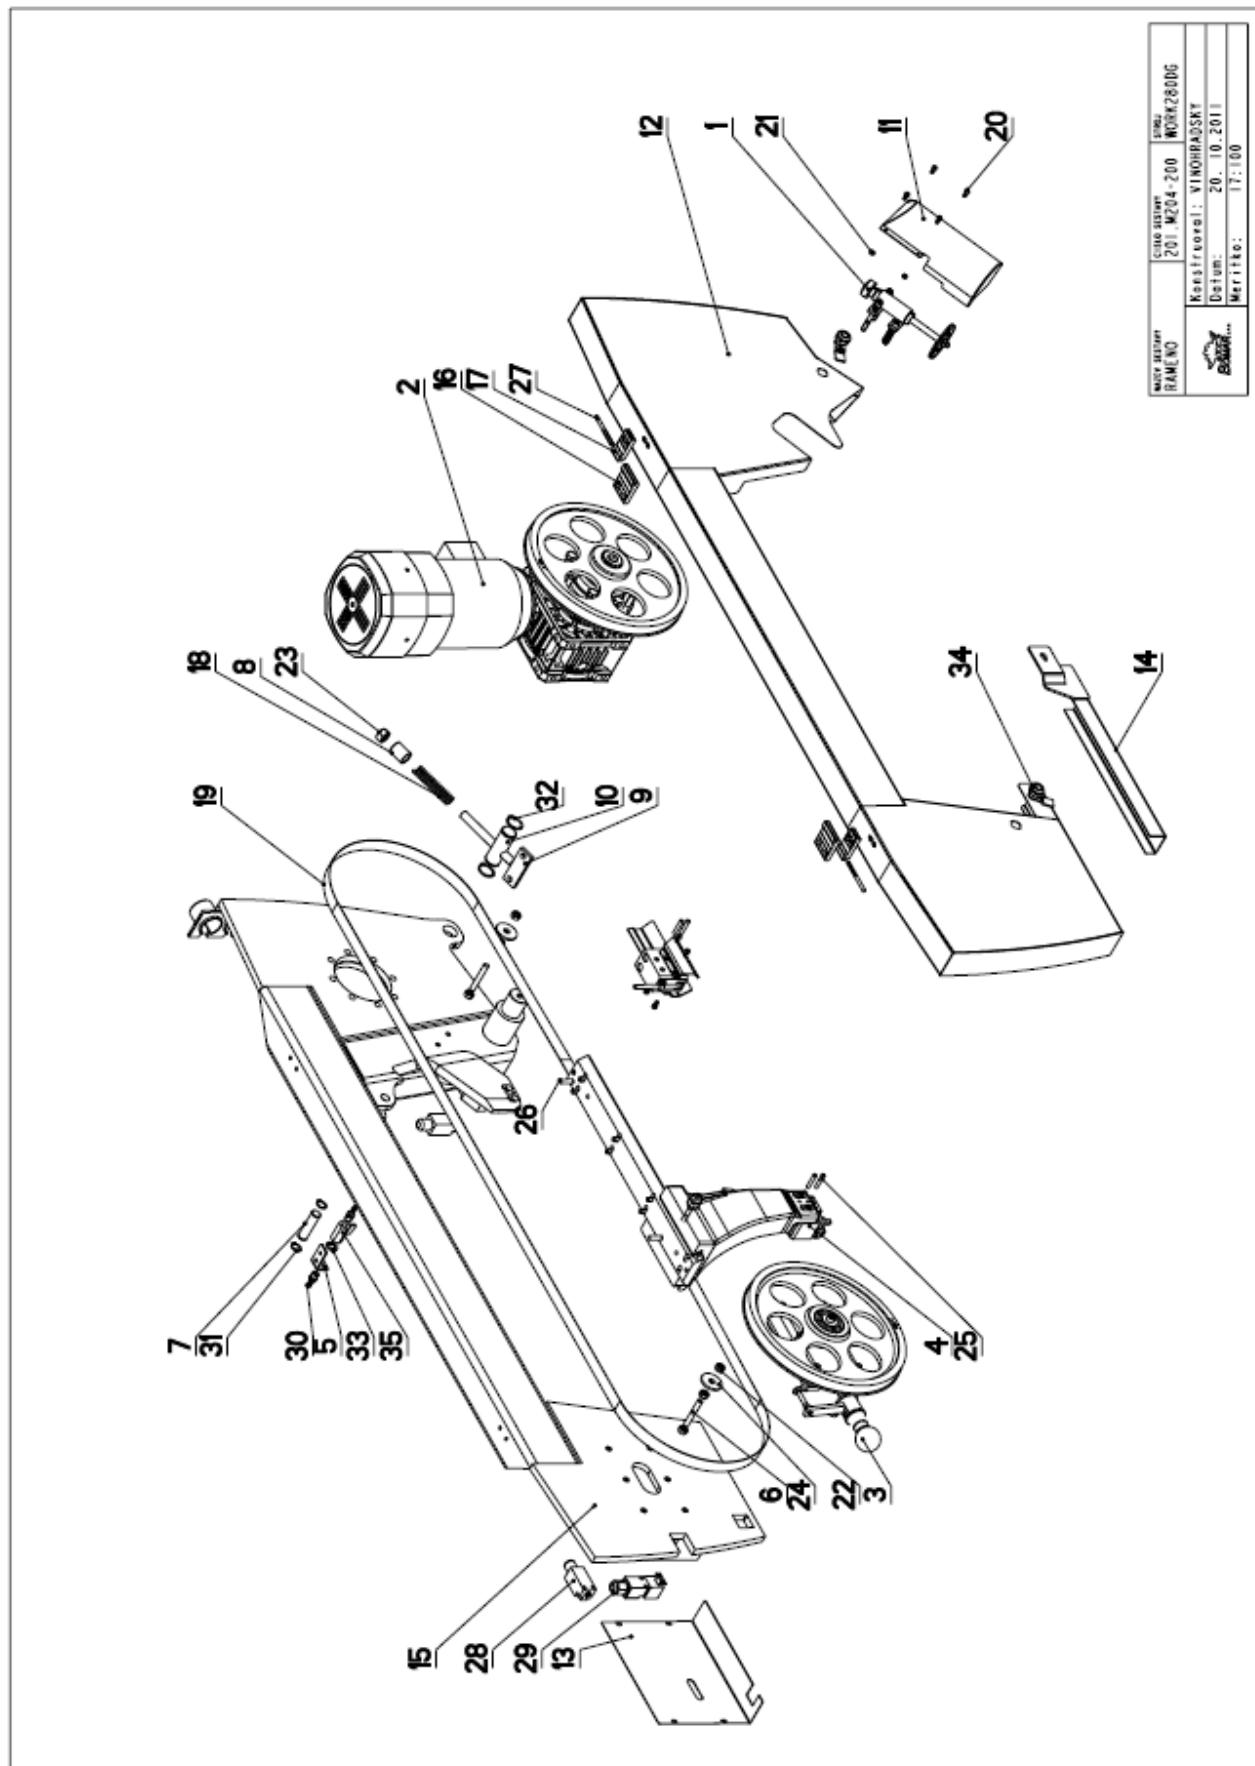

7.4. Спецификация – Консоль пилы

Cislo Sestavy 201 . M204-200		Ver. 0	Nazev sestavy КОНСОЛЬ ПИЛЫ	Poz. Objedací číslo	Obrázek	Opisanie Ver.	Rozmér	K 5
1	201 . 8114-030	0	Щетка	0		Щетка		-
2	201 . M205-000	0	Трансмиссия	0		Трансмиссия		-
3	201 . M208-000	0	Натяжитель	2		Натяжитель		-
4	201 . M210-000	2	Направляющая ремня	1		Направляющая ремня		-
5	30 . 1814-011	1	Держатель	0		Держатель		-
6	30 . 3404-016	0	Штифт с резьбой	0		Штифт с резьбой		2
7	30 . 6607-103	0	Валик	0		Валик		-
8	30 . 9204-004	0	Распорка	0		Распорка		-
9	30 . L004-005	0	Держатель	0		Держатель		-
10	30 . M204-006	0	Валик	0		Валик		d 30
11	30 . M204-019	0	Крышка щетки	0		Крышка щетки		-
12	30 . M204-011	1	Крышка	0		Крышка		-
13	30 . M204-012	0	Крышка натяжителя	0		Крышка натяжителя		-
14	30 . M204-016	0	Крышка ремня	0		Крышка ремня		-
15	30 . M204-201	0	Консоль пилы	0		Консоль пилы		-
16	30 . R304-006	2	Планка	0		Планка		2
17	30 . R304-007	1	Планка	0		Планка		2
18	31 . 9204-003	0	Пружина	0		Пружина		d2
19	44 . 103-002	0	Ремень пилы	0		Ремень пилы		3600x25(7)x0 . 90
20	90 . 001 . 25 . 007	0	Болт с шестигранной головкой	0		Болт с шестигранной головкой		M5x10
21	90 . 100 . 55 . 003	0	Гайка	0		Гайка		MATICE - M 5
22	90 . 100 . 55 . 006	0	Гайка	0		Гайка		MATICE - M 0
23	90 . 100 . 55 . 008	0	Гайка	0		Гайка		MATICE - M 6
24	90 . 151 . 50 . 002	0	Шайба	0		Шайба		POLOŽKA 1/2
25	90 . 302 . 07 . 001	0	Конический штифт с резьбой	0		Конический штифт с резьбой		KOLIK 6x36
26	90 . 302 . 07 . 002	0	Концевой штифт с резьбой	0		Концевой штифт с резьбой		KOLIK 8x30
27	90 . 307 . 07 . 001	0	Штифт	0		Штифт		D6
28	91 . 173 . 007	0	Концевой выключатель	0		Концевой выключатель		-RIMK
29	91 . 173 . 012	0	Концевой выключатель	0		Концевой выключатель		2
30	94 . 202 . 002	0	Адаптерредуктор	0		Адаптерредуктор		REDUCE 6/R1/4"
31	95 . 800 . 008	0	Внешнее предохранительное кольцо	0		Внешнее предохранительное кольцо		POJISTNÝ KRUŽEK 18
32	95 . 800 . 013	0	Внешнее предохранительное кольцо	0		Внешнее предохранительное кольцо		POJISTNÝ KRUŽEK 30
33	96 . 081 . 001	0	Уплотнительное кольцо	0		Уплотнительное кольцо		23x15x3
34	99 . 104 . 002	0	Замок	0		Замок		ZAMEK CINSKY
35	99 . 260 . 003	0	Клапан	0		Клапан		1/4"

7.5. Натяжитель

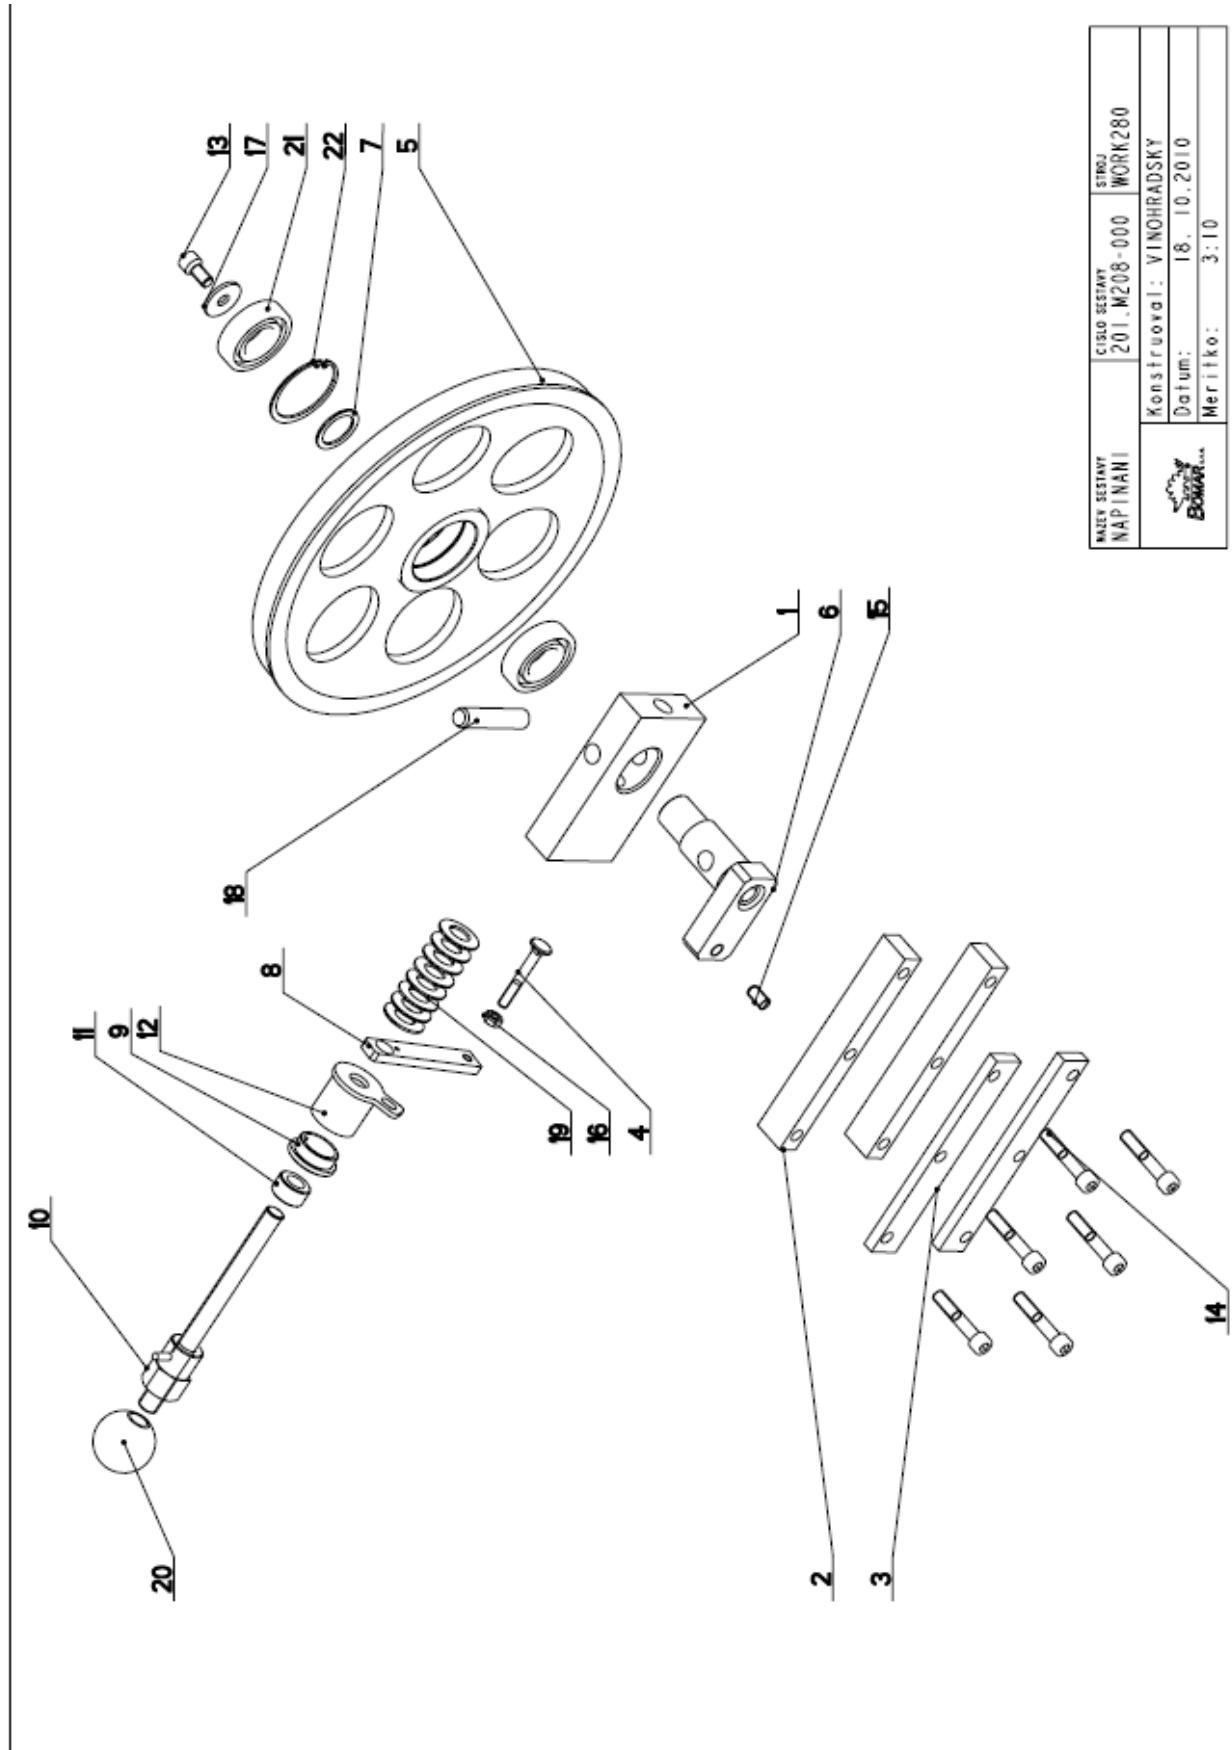


7.6. Спецификации натяжителя

Poz.	Objednací číslo	Ves.	Opisaniye	Ks.
1	30.0808-001	1	Блок натяжения	Rezinef 80x30
2	30.0808-002	1	Ведущая кромка	30x20
3	30.0808-006	1	Кромка	HR 30x10
4	30.0808-007	0	Болт	M8x60
5	30.1708-001	1	Колесо	ODLITEK
6	30.1708-002	1	Натяжная лапа	d 40
7	30.1708-003	0	Шайба	HR 20x8
8	30.1708-004	3	Держатель	442
9	30.3508-004	0	Кольцо	
10	30.4108-001	1	Болт	
11	30.4108-002	0	Распорное кольцо	TR 28x6
12	30.6908-102	1	Держатель	
13	90.001.25.046	0	Болт с шестигранной головкой	M10x20
14	90.001.25.053	0	Болт с шестигранной головкой	M10x55
15	90.002.20.015	0	Регулировочный болт	SROUB M10x20
16	90.100.55.005	0	Гайка	NATICE - M8
17	90.151.50.001	0	Шайба	PODLOZKA 10
18	90.300.07.003	0	Эластичный цилиндрический штифт	MOLIK 16X60
19	90.350.02.002	0	Дисковая пружина	35,5x18,3x2,0x2,8
20	94.001.005	0	Рукятка	M16
21	95.001.019	0	Подшипник	6206 2RS
22	95.801.010	0	Внутренне предохранительное кольцо	POJISTNÝ KRUŽEK 62

Poz. - Pozice/Position/Position; Cislo výkresu/Drawing number/Zeichnungsnummer

7.7. Направляющая ремня

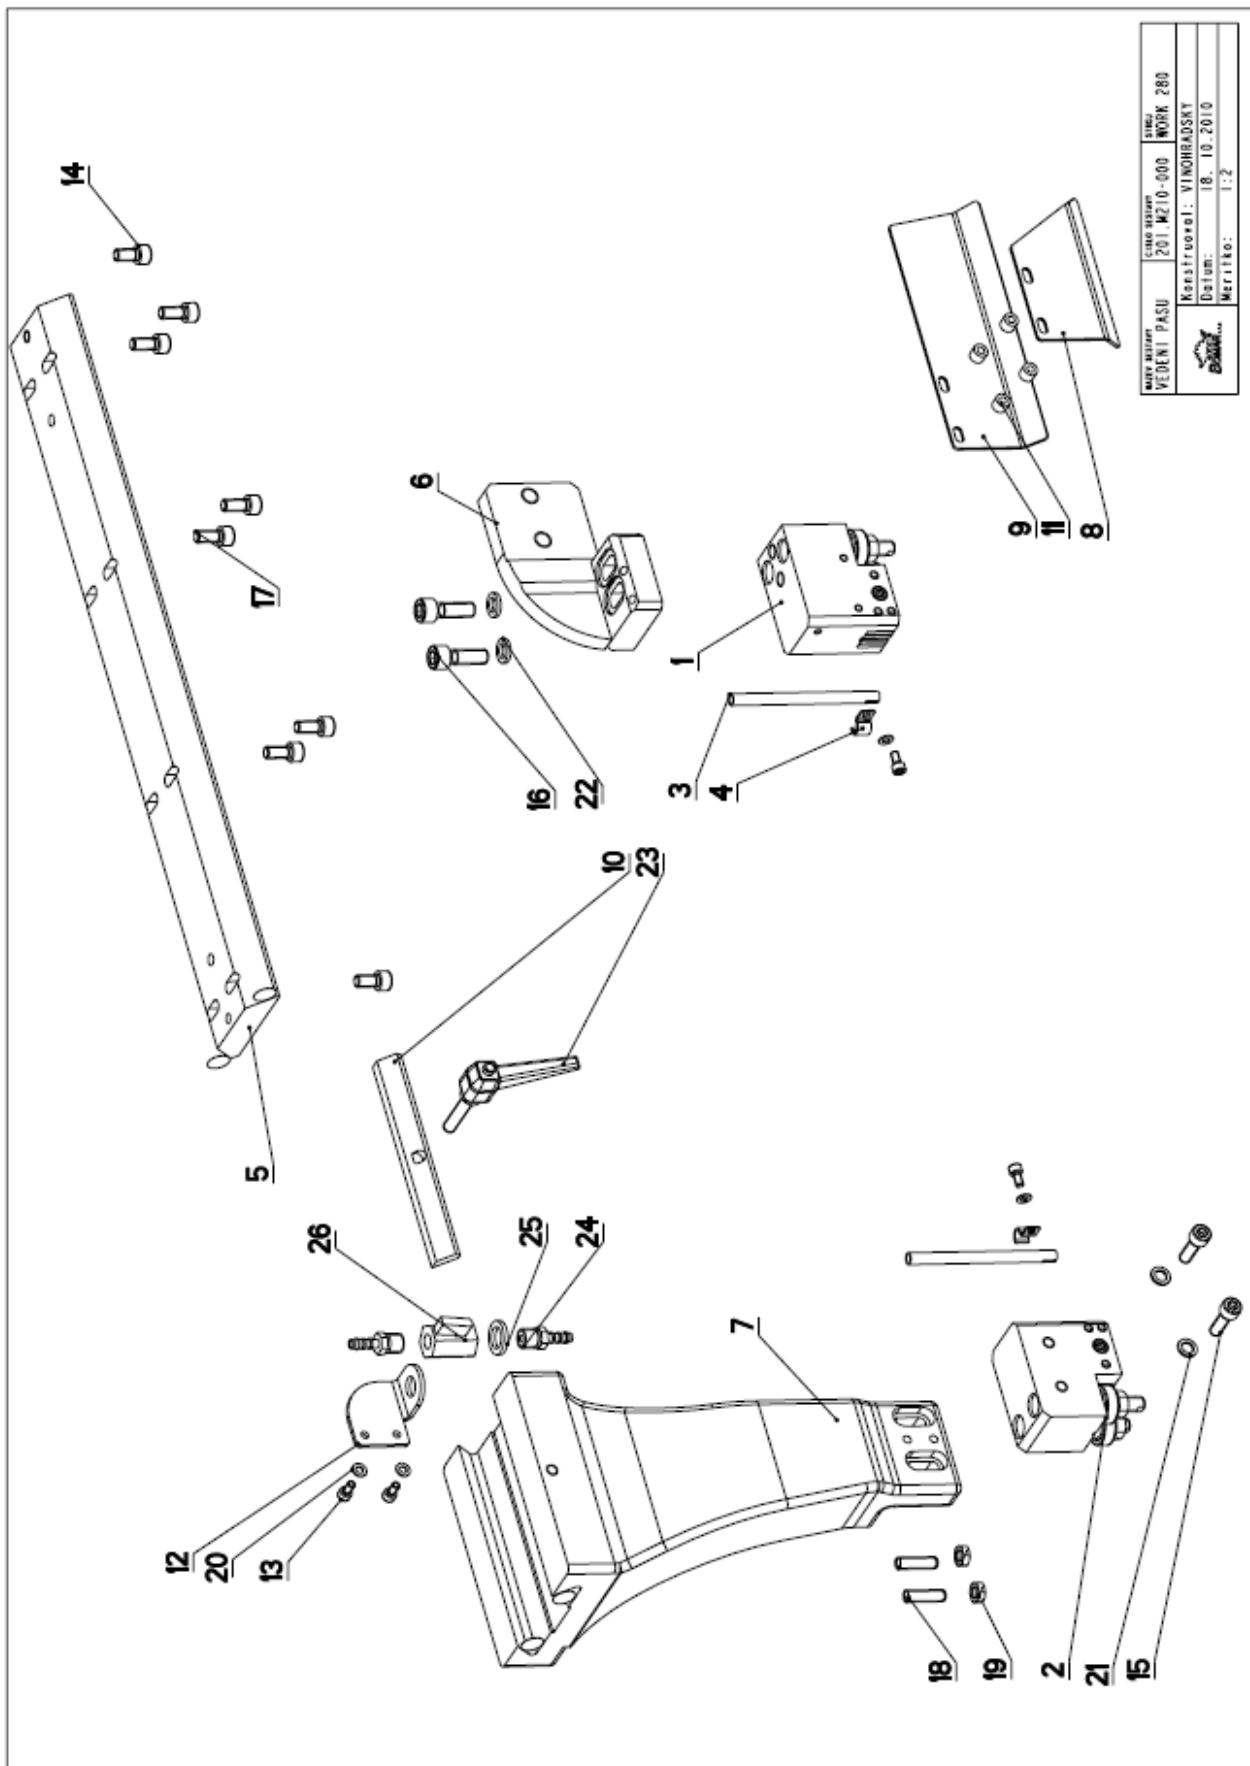


7.8. Спецификация направляющей ремня

№ поз.	Наименование	Описание	Размер	№
1	201.M210.100	Направляющий блок	-	-
2	201.M210.200	Направляющий блок	-	-
3	30.3510.004	Трубка	TR 8x 1	2
4	30.9010.003	Держатель	P 1.5x10	2
5	30.M210.002	Кромочная планка	HR 80x20	-
6	30.M210.003	Консоль	-	-
7	30.M210.004	Консоль	-	-
8	30.M210.006	Крышка ремня	P 2x70	-
9	30.M210.007	Крышка ремня	P 2x70	-
10	30.M210.008	Кромочная планка	HR 25x6	-
11	30.Y310.007	Кольцо	TR 10x2.5	4
12	30.Y310.008	Держатель	P 3.50	-
13	90.001.25.007	Болт с шестигранной головкой	M5x10	4
14	90.001.25.031	Болт с шестигранной головкой	8x16	2
15	90.001.25.033	Болт с шестигранной головкой	8x25	2
16	90.001.25.048	Болт с шестигранной головкой	M10x30	2
17	90.001.25.105	Болт с шестигранной головкой	M8x18	6
18	90.002.20.022	Регулировочный винт	SCREW MBX30	2
19	90.101.55.001	Гайка	NUT SS MB	2
20	90.150.50.003	Шайба	PODLOZKA 5,3	4
21	90.163.00.002	Шайба	PODLOZKA 8	2
22	90.163.00.004	Шайба	NORD-LOCK	2
23	94.008.003	Рычаг	M8x40	-
24	94.202.002	Редуктор/адаптер	REDUKSF 6/814*	2
25	96.081.001	Уплотнительное кольцо	23x15x3	-
26	99.260.003	Клапан	114*	-

поз. - Положение/Position/Position; Cislo ukresu/Drawing number/Zeichnungsnr.

7.9. Направляющий блок - 1

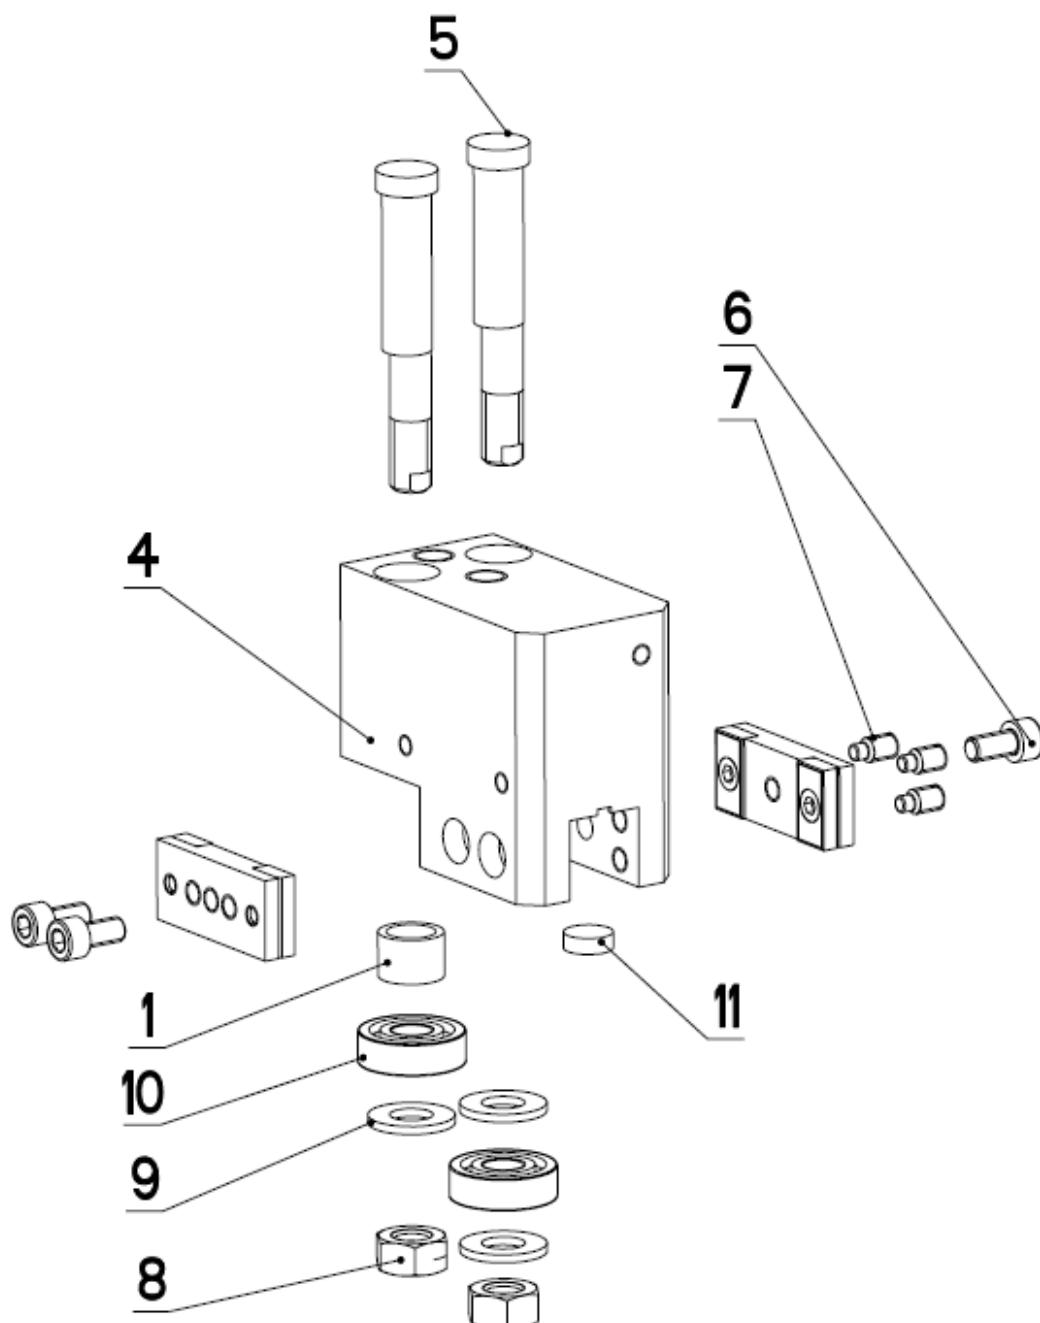


NAZEV SESTAVY KOSTKA VODICI	CISLO SESTAVY 201.M210-100	STROJ WORK280
	Konstruoval: VINOHRADSKY	
	Datum: 18. 10. 2010	
	Meritko: 7:10	

7.10. Спецификации- направляющий блок-1

№	Наименование	Описание	Размер	Кол-во
1	30.1710.006	0	Распорное кольцо	TR 16x2
2	30.1710.010	0	Планка	—
3	30.1710.015	0	Планка	—
4	30.M210-101	0	Направляющий блок	HRC 80x50
5	30.M210-102	0	Кулачок	d 15
6	90.001.25.016	0	Болт с шестигранной головкой	M6X12
7	90.004.2D.002	0	Регулировочный винт	SNOUB M6X12
8	90.100.55.006	0	Гайка	MATICE = M10
9	90.150.50.006	0	Шайба	PODLOZKA 10,5
10	95.001.004	0	Подшипник	6000 2RS
11	99.040.002	0	Твердосплавный сегмент	12x4

7.11. Направляющий блок -2

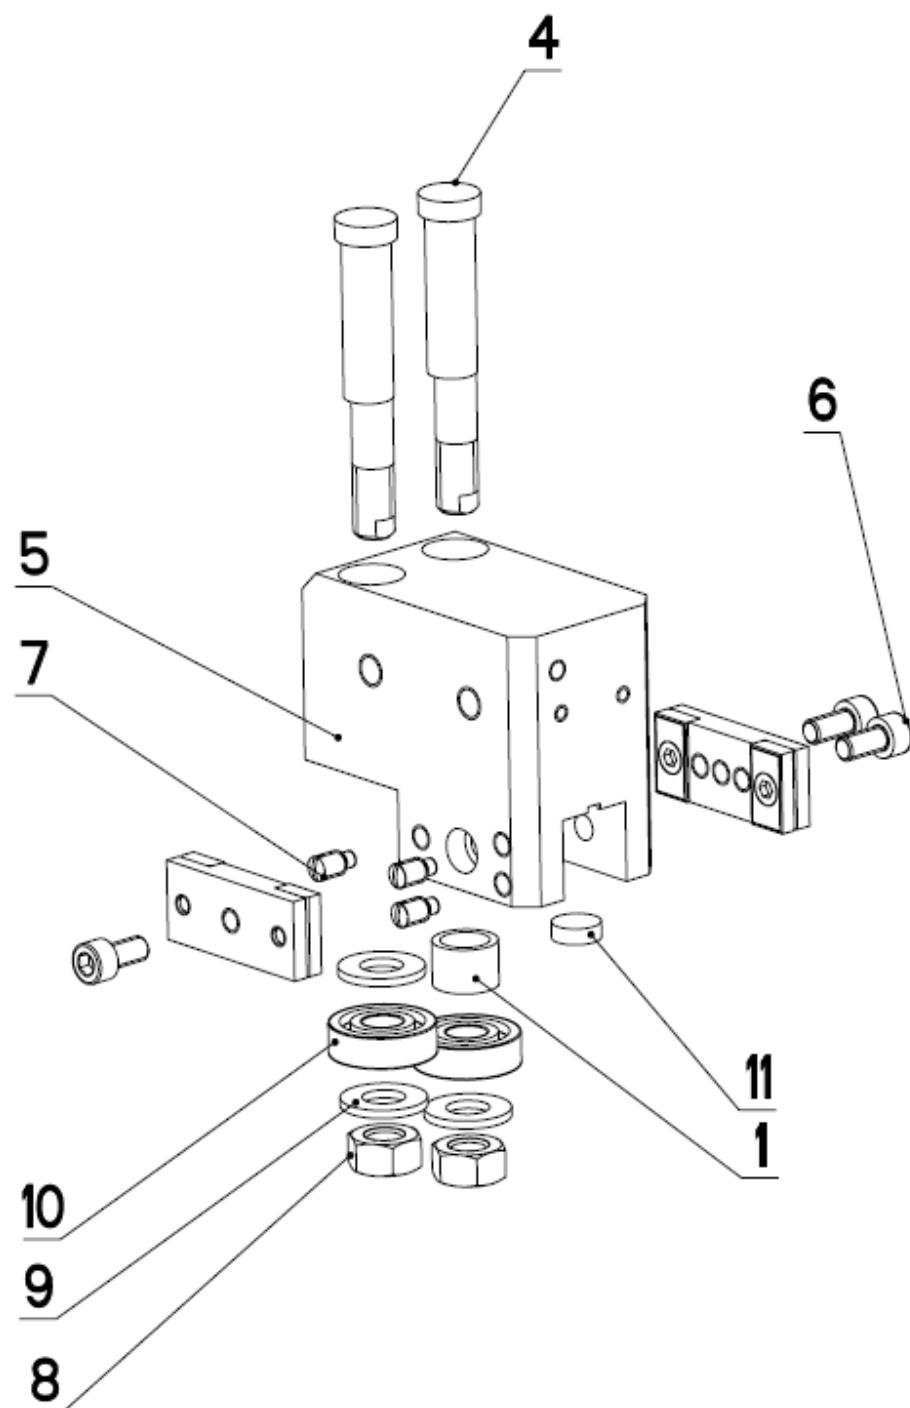


NAZEV SESTAVY KOSTKA VODICI	CISLO SESTAVY 201.M210-200	STROJ WORK280
	Konstruoval: &konstruoval	
	Datum: 18. 10.2010	
	Meritko: 7:10	

7.12. Спецификация – направляющий блок -2

Poz.	Objednací číslo	Ver.	Описание	Rozměr	Ns
1	30.1710.006	0	Распорное кольцо	TIR 16x2	—
2	30.1710.010	0	Планка	—	—
3	30.1710.015	0	Планка	—	—
4	30.M210-102	0	Купачок	d 15	2
5	30.M210-201	0	Направляющий блок	HR 80x50	—
6	90.001.25.016	0	Болт с шестиугольной головкой	M6x12	3
7	90.004.2D.002	0	Регулировочный винт	SCREW M6X12	3
8	90.100.55.006	0	Гайка	MATICE = M10	2
9	90.150.50.006	0	Шайба	PODLÓZKA 10,5	3
10	95.001.004	0	Подшипник	60000 2RS	2
11	99.040.002	0	Твердосплавный сегмент	1274	—

Poz. – Pořadí/Position/Position; Číslo výkresu/drawing number/Zeilchungsnummer

7.13. Поворотная консоль

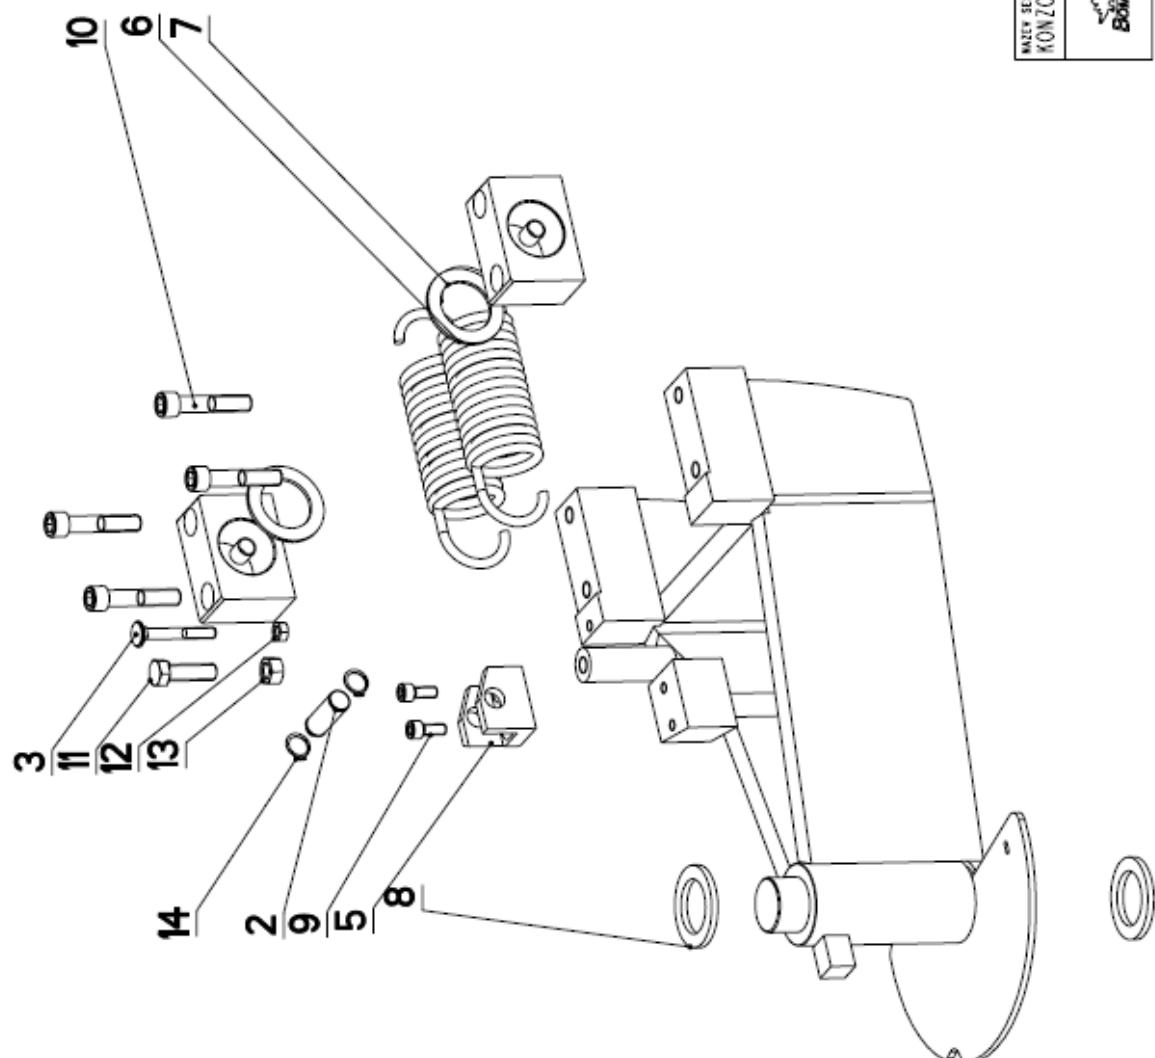


NÁZEV SESTAVY KONZOLA OTOCNA	CISLO SESTAVY 201.M22-000	STEREO WORK280
Konstruoval: BOMAR...	VINOHRADSKÝ	
Datum: 22. 02.2011		
Merítka: 33:100		

7.14. Спецификация - поворотная консоль

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер	Наименование	Кол-во
1	Подшипник	1	30.0802-002	Гайка	1
2	Валик	1	30.0807-009	Болт	0
3	Болт	0	30.0808-007	Поворотная консоль	0
4	Держатель	0	30.M20Z-001	Пружина	1
5	Кольцо	0	30.M20Z-008	Кольцо	1
6	Болт с шестигранной головкой	0	31.0502-719	Болт с шестигранной головкой	0
7	Шестисторонний болт	0	81.0804-005	Шестисторонний болт	0
8	Кольцо	0	81.0804-013	Гайка	0
9	Болт с шестигранной головкой	0	90.001.25.032	Гайка	0
10	Болт с шестигранной головкой	0	90.001.25.063	Гайка	0
11	Шестистороннее предохранительное кольцо	0	90.005.55.034	Внешнее предохранительное кольцо	0
12	Гайка	0	90.100.55.005		
13	Гайка	0	90.100.55.007		
14		0	95.800.007		

7.15. Тиски-1

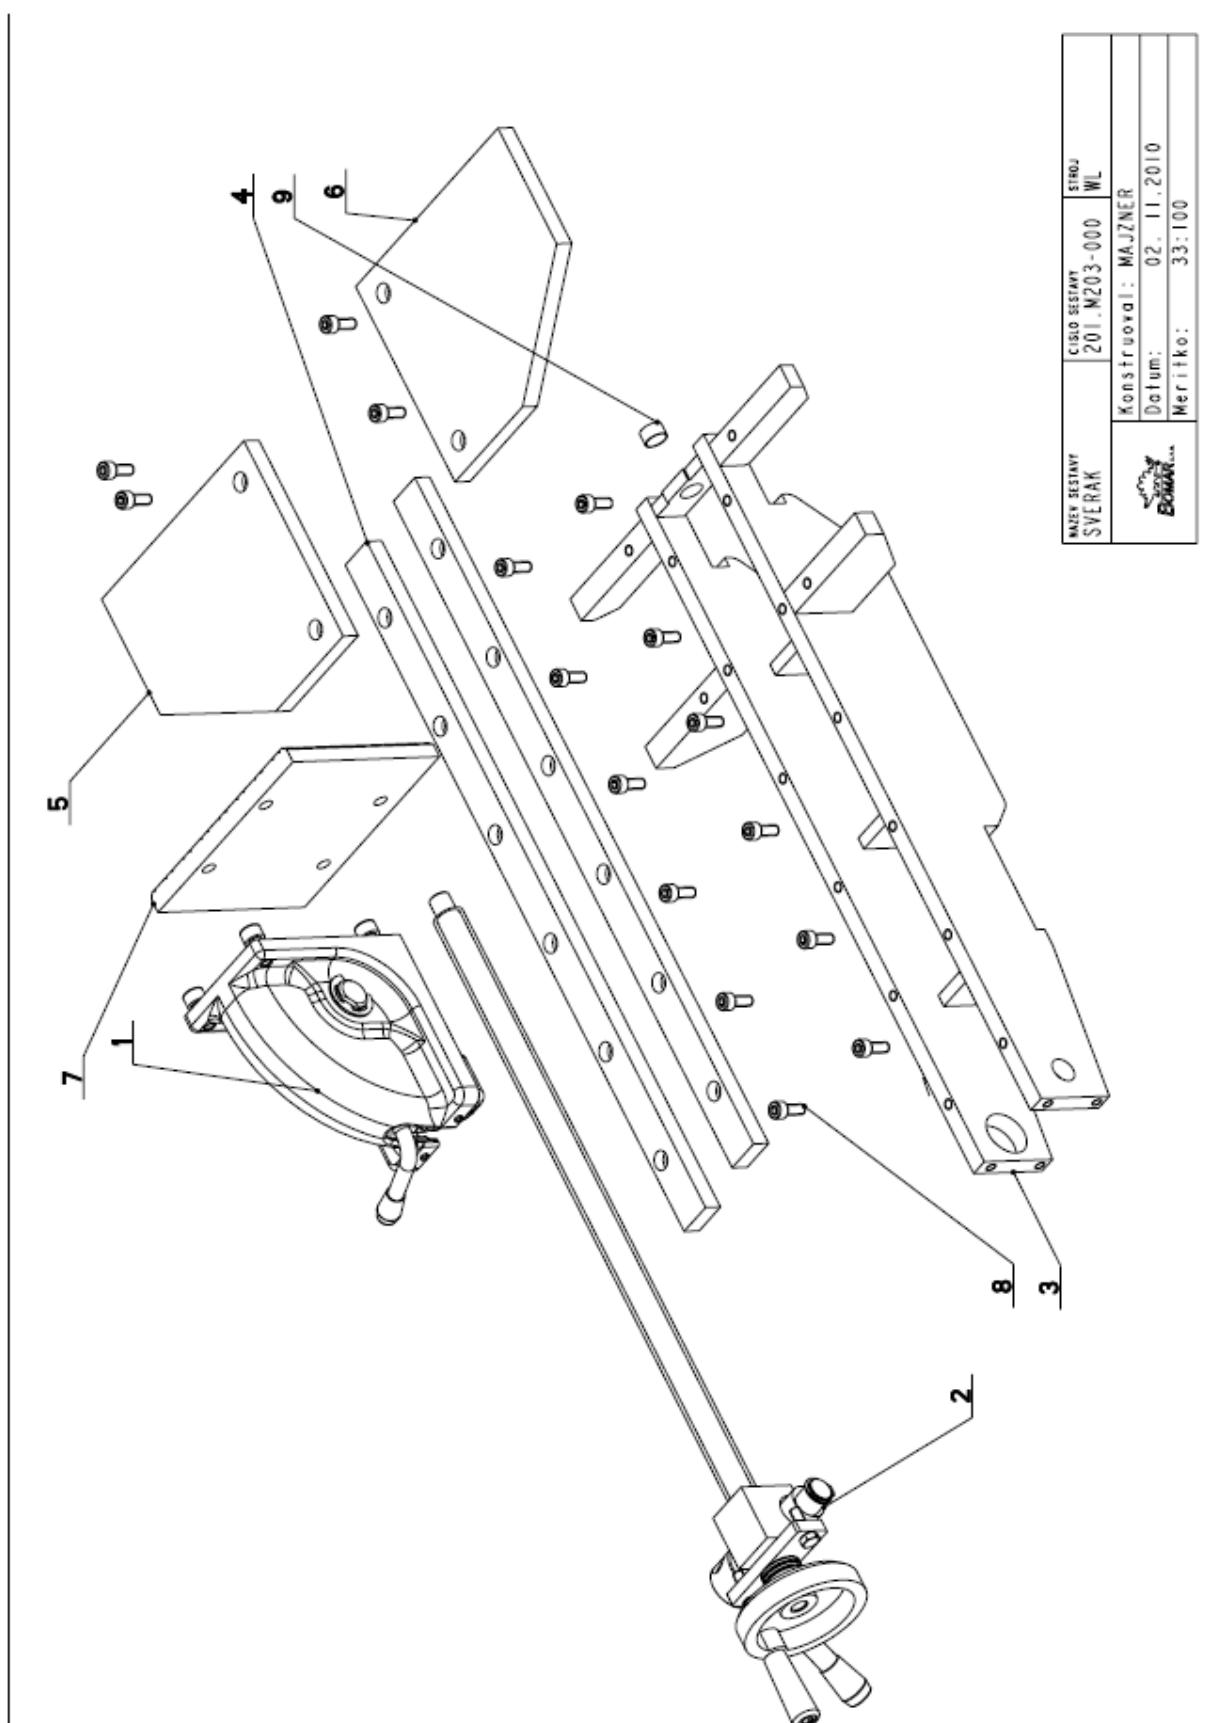


7.16. Спецификации – Тиски-1

Cislo Sestavy 20 .M203-000		Ver. 0	ТИСКИ	
Pos.	Objednaci cislo	Ver.	Описание	Rozmer
1	201 .M203-030	0	Тиски	SESTAVA
2	201 .M203-060	0	Тиски	SESTAVA
3	30 .M203-001	0	Корпус тисков	-
4	30 .M203-002	0	Направляющая кромка	HR 30x15
5	30 .M203-015	0	Гланка	HR 180x15
6	30 .M203-016	0	Гланка	HR 180x15
7	30 .M203-032	0	Гланка	HR 150x15
8	90 .001-25 .032	0	Болт с шестигранной головкой	8x20
9	95 .700 .015	0	Гильза	16x10

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verz./Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Počet /Position/Position;
 Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung

7.17. Тиски-2

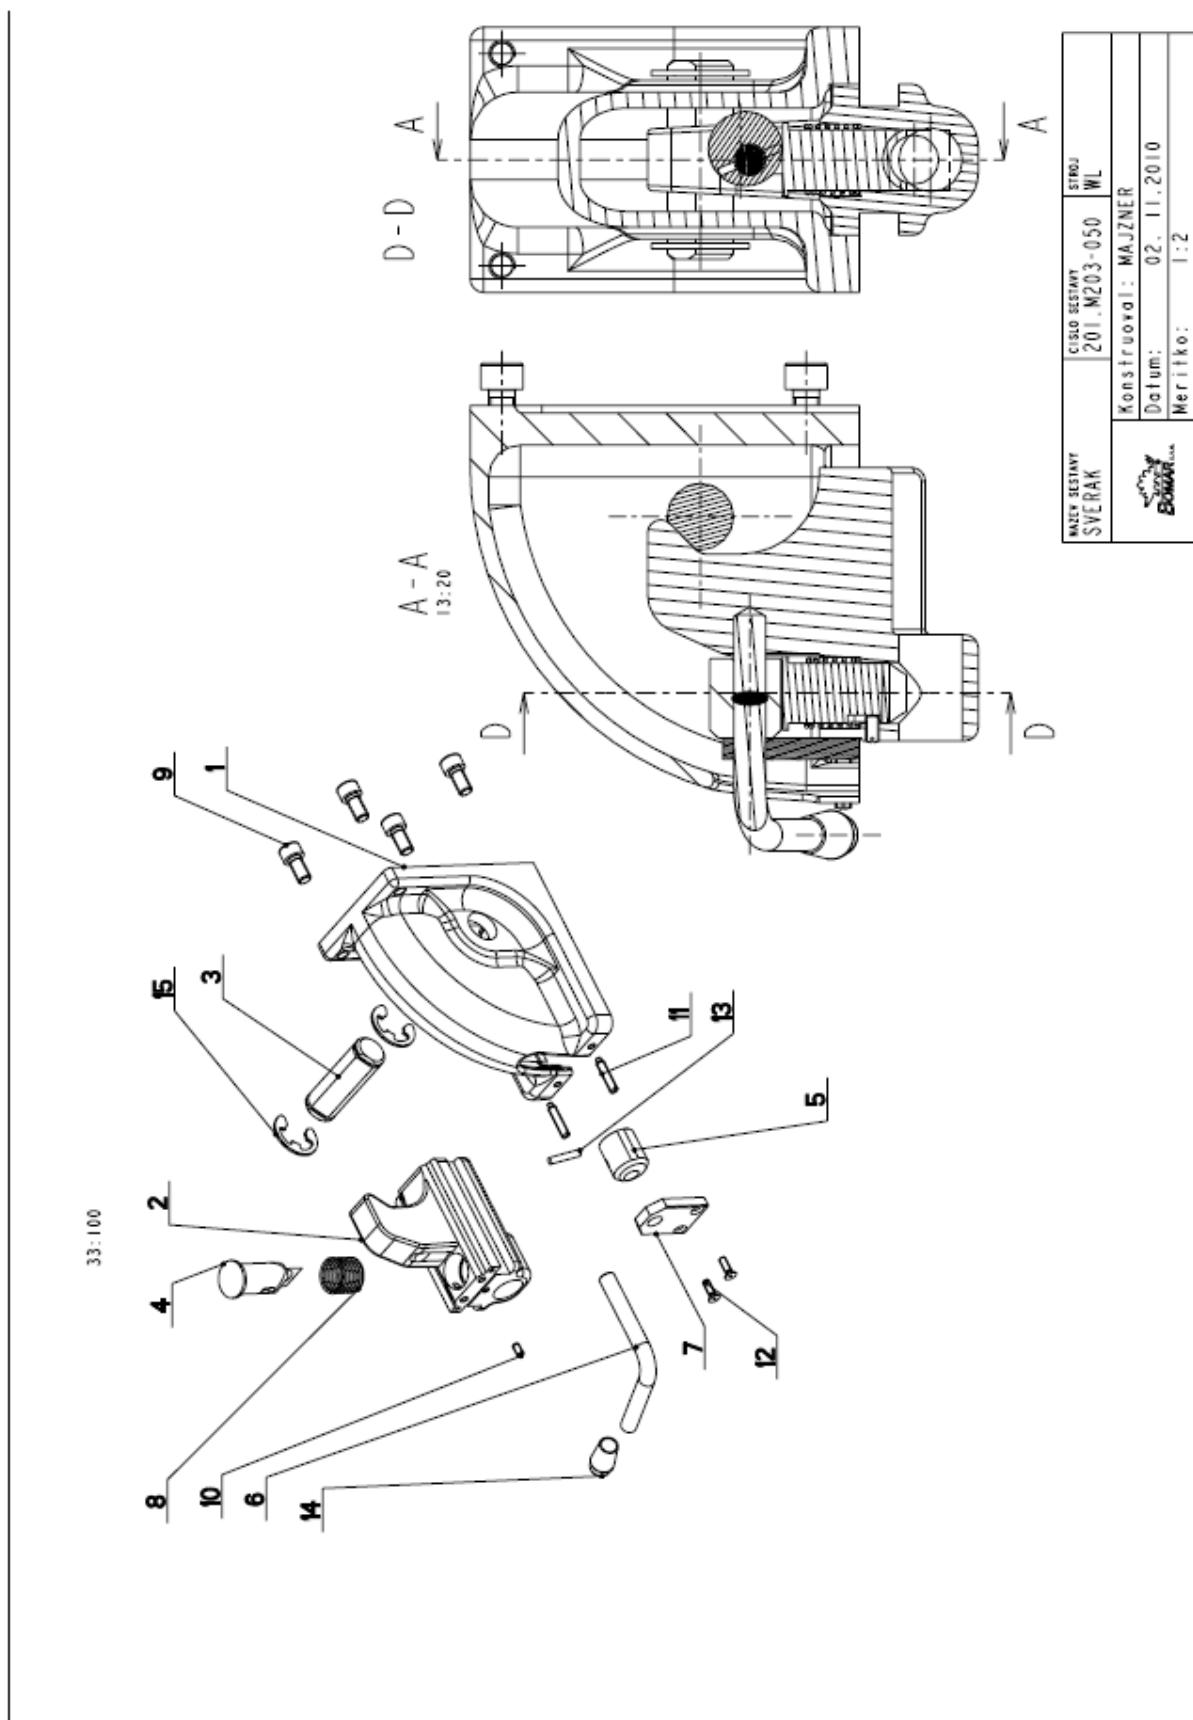


7.18. Спецификации – Тиски-2

Номер Сборки 201 - M203 - 050	Номер 0.	ТИСКИ				
Поз. 1	Объект/деталь/элемент	Описание	Вер. 0	Корпус тисков	Размер / 001/16	К1
2	30 M203-064	Упор	0			1
3	20 M203-065	Валик	0		0 25	
4	30 M203-066	Валик	0		0 28	
5	30 M203-067	Кулачок	0		0 30	
6	20 M203-013	Оттяжка	0		0 12	
7	30 M203-014	Планка	0		M 35.6	
8	31 M203-012	Пружина	0		4 1.5	
9	90 001.25.046	Болт с шестигранной головкой	0		M 012/20	
10	90 002.20.015	Регулировочный винт	0		S 008 W 31/0	
11	90 034.20.014	Регулировочный винт	0		S 008 W 31/0	2
12	90 011.27.022	Винт с потайной головкой	0		S 008 W 31/6	2
13	90 340.07.029	Цилиндрический штифт	0		W 018 S 028	1
14	94 132.074	Рукоятка	0		45.516?	1
15	95 012.095	Внешнее предохранительное кольцо	0		POJISTNÝ KRODÍTEK 19	2

Список №/Number of assembly/Номер/Number der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version: Номер/Number/Номер/Number der Baugruppe: Поз./Position/Position;
 Объект/деталь/элемент/element/Name der Baugruppe: Поз./Position/Position; Рамка/Frame/Frame; Номер/Number/Name der Position; Рамка/Frame/Frame size/Abmessung
 Objekt/деталь/элемент/element/Name der Baugruppe: Поз./Position/Position; Рамка/Frame/Frame; Номер/Number/Name der Position; Рамка/Frame/Frame size/Abmessung

7.19. Тиски-3

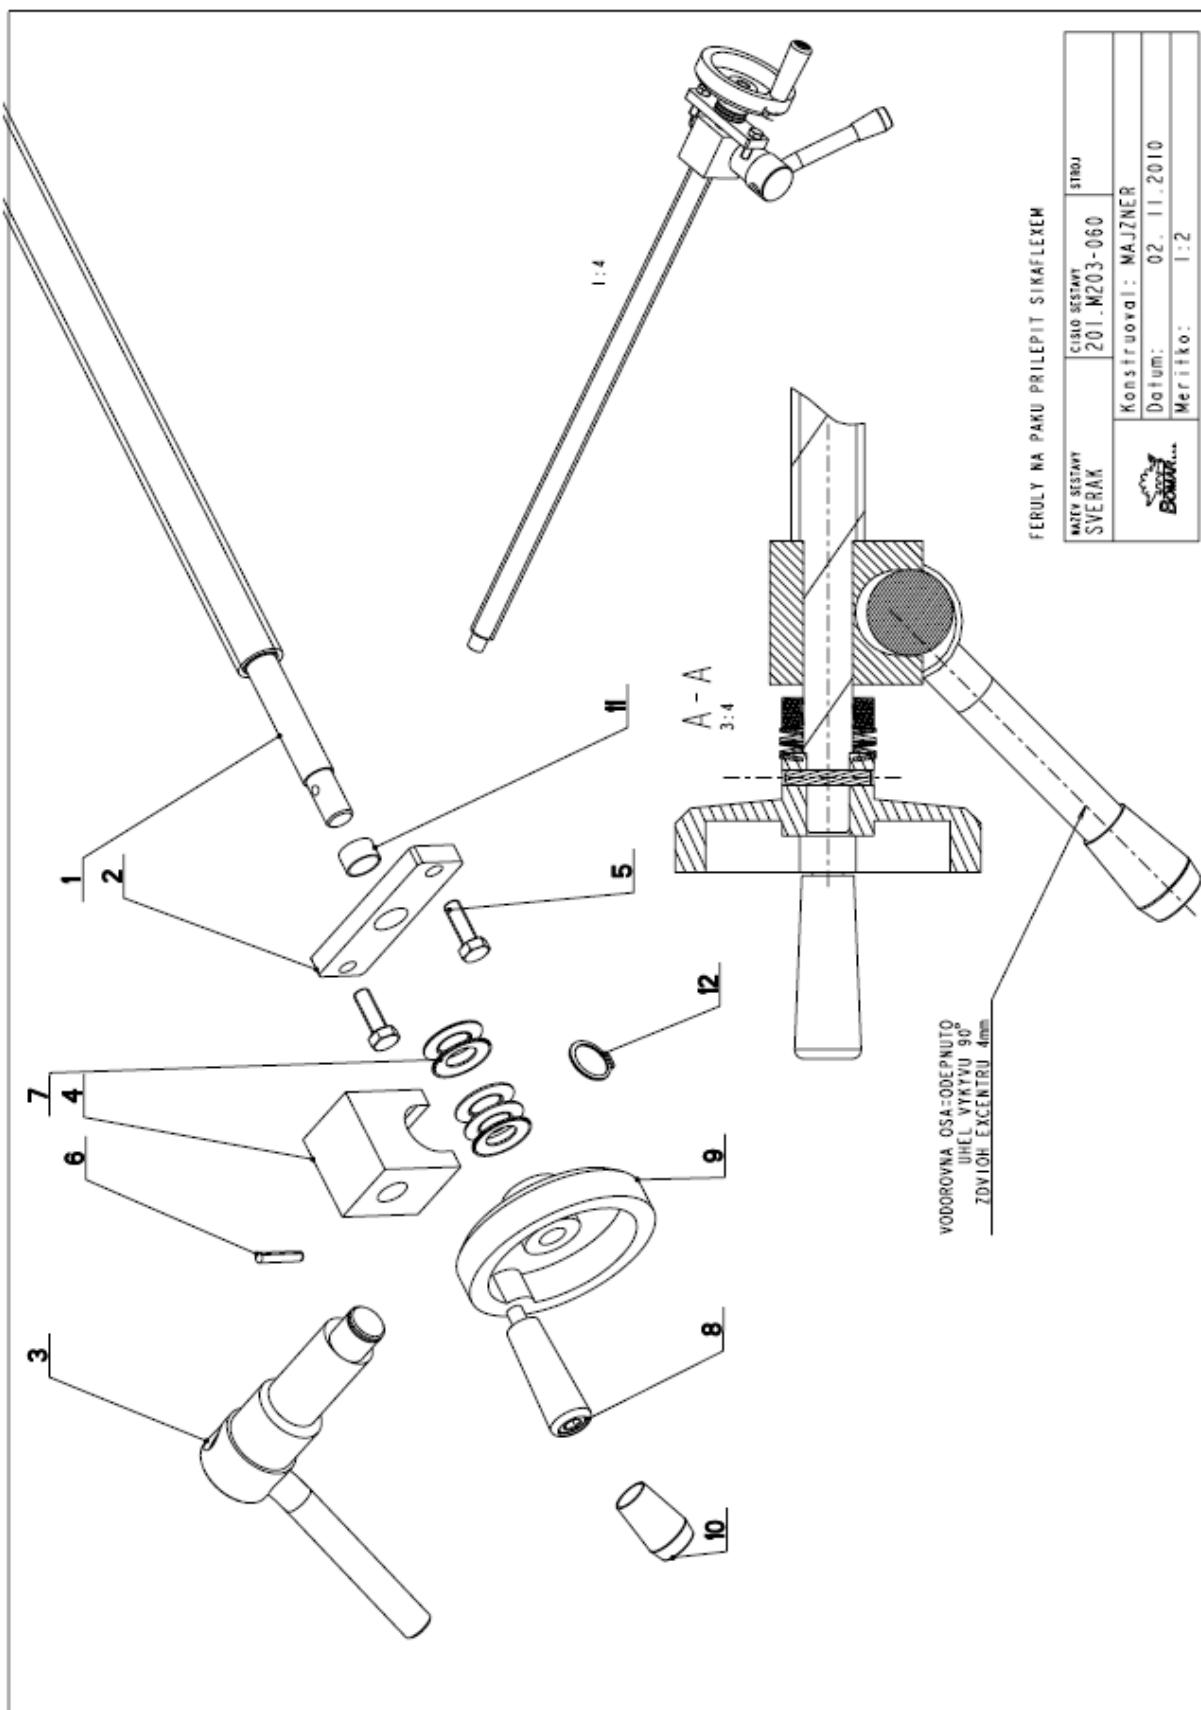


7.20. Спецификации – Тиски-3

Поз.	Объект/наименование	Ver.	Тиски
1	30_M203-008	0	Описание
2	30_M203-009	0	Болт
3	30_M203-010	0	Блок
4	30_M203-011	0	Кулачок
5	90_005_55_016	0	Блок
6	90_303_02_010	0	Шестисторонний болт
7	90_350_07_007	0	Штифт
8	94_010_002	0	Дисковая пружина
9	94_010_004	0	Рукятка
10	94_102_025	0	Колесо
11	95_700_015	0	Рукятка
12	95_800_009	0	Гильза
		0	Внешнее предохранительное кольцо

Поз.	Наименование	Размер	Кол.
1	TRL 24x5	TRL 24x5	1
2	HR 30x10	HR 30x10	1
3	SQUARENO	SQUARENO	1
4	HR 50x40	HR 50x40	1
5	SIROLIB MB25	SIROLIB MB25	2
6	KOLIK 5x28	KOLIK 5x28	1
7	31.5x16.3x1.25	31.5x16.3x1.25	5
8	d 100 / l 4H7	d 100 / l 4H7	1
9	465366	465366	1
10	1.6x10	1.6x10	1
11	PUJISTNY KROUZEK 20	PUJISTNY KROUZEK 20	1

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verz (Ver-/Version/Version); Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
 Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung

7.21. Основание

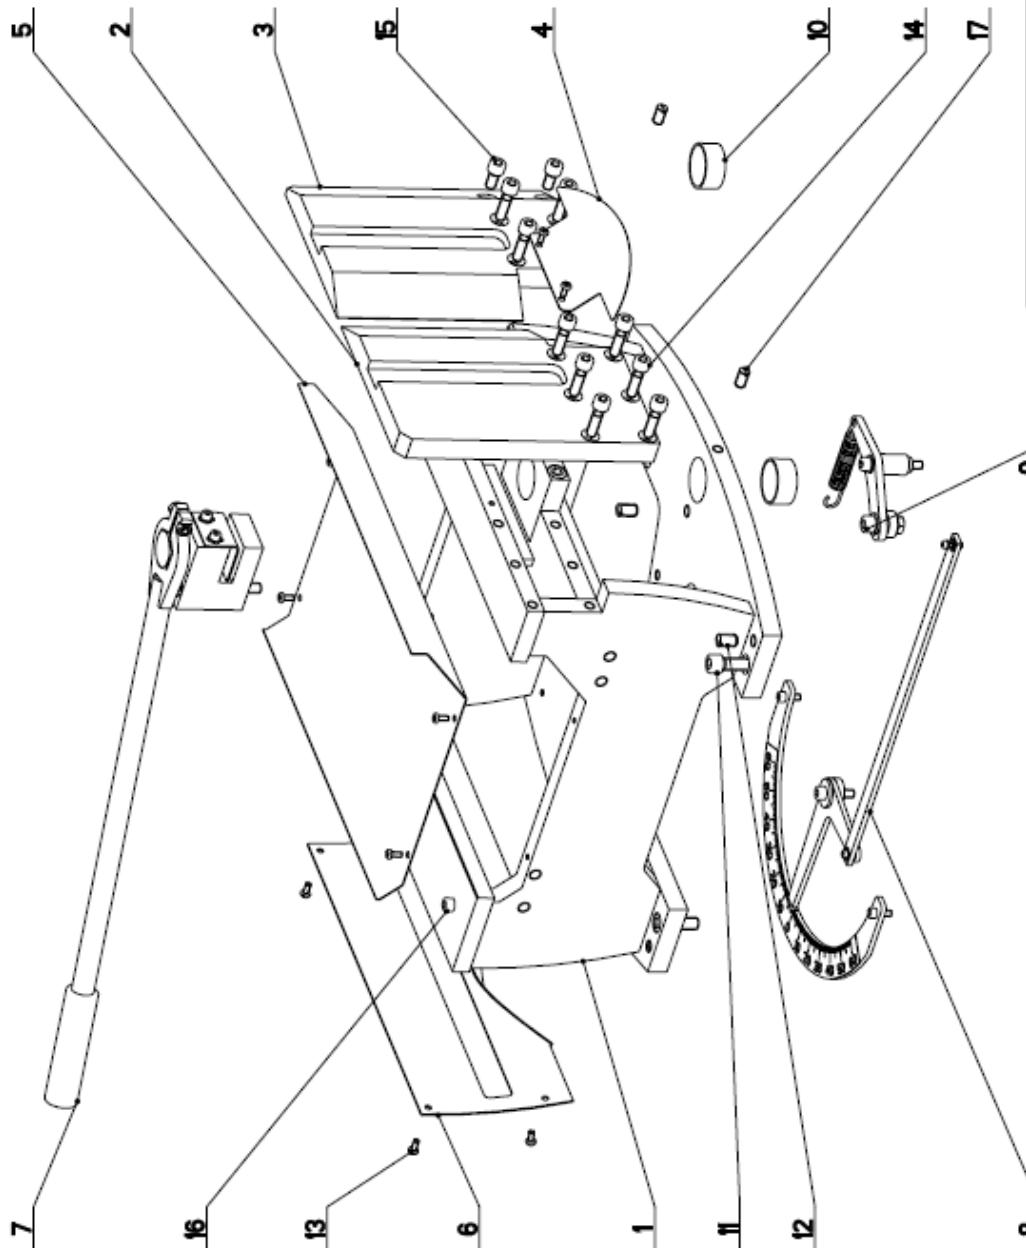


NAJW TESTOVÝ PODSTAVEC	CUSO SESTAVY 201 M209-000	STROJ WL 280
Konstruoval:	ODVARKA	
Datum:	13. 10. 2010	
Meritko:	1:4	

7.22. Спецификации – основание

Cislo Seslavy 201, M209-000	Ver. 1	ОСНОВАНИЕ			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Описание	Rozmer	Ns
1	30_M209-001	1	Основание тисков		-
2	30_M209-002	0	Планка	HR 200x25	-
3	30_M209-003	0	Планка	HR 200x25	-
4	30_M209-005	0	Крышка	P 1x92	-
5	30_M209-006	0	Крышка	P 1x36.5	-
6	30_M209-007	0	Крышка		-
7	201_M209-010	0	Тормоз		-
8	201_M209-020	0	Измеритель		-
9	201_M209-030	0	Стопор	KU 40x20	2
10	95.700.045	0	Гильза		-
11	90.001.25.058	0	Болт с шестигранной головкой	M12x30	4
12	90.002.20.018	0	Регулировочный болт	SROUB M12x20	5
13	90.013.27.004	0	Шуруп с квадратной головкой под ключ	M5x12	10
14	90.001.25.049	0	Болт с шестигранной головкой	M10x35	10
15	90.001.25.046	0	Болт с шестигранной головкой	M10x20	2
16	90.001.25.031	0	Болт с шестигранной головкой	8x16	2
17	90.002.20.015	0	Регулировочный болт	SROUB M10x20	2

1.ZRUS.KOSTKA 30.M209-004,ZRUS.SROUB M12x100 90.001.25.088. 016/ZM018 1.2.2011 ODVARKA

Cislo Seslavy/Number of assembly/Number der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev seslavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
 Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev pozky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung

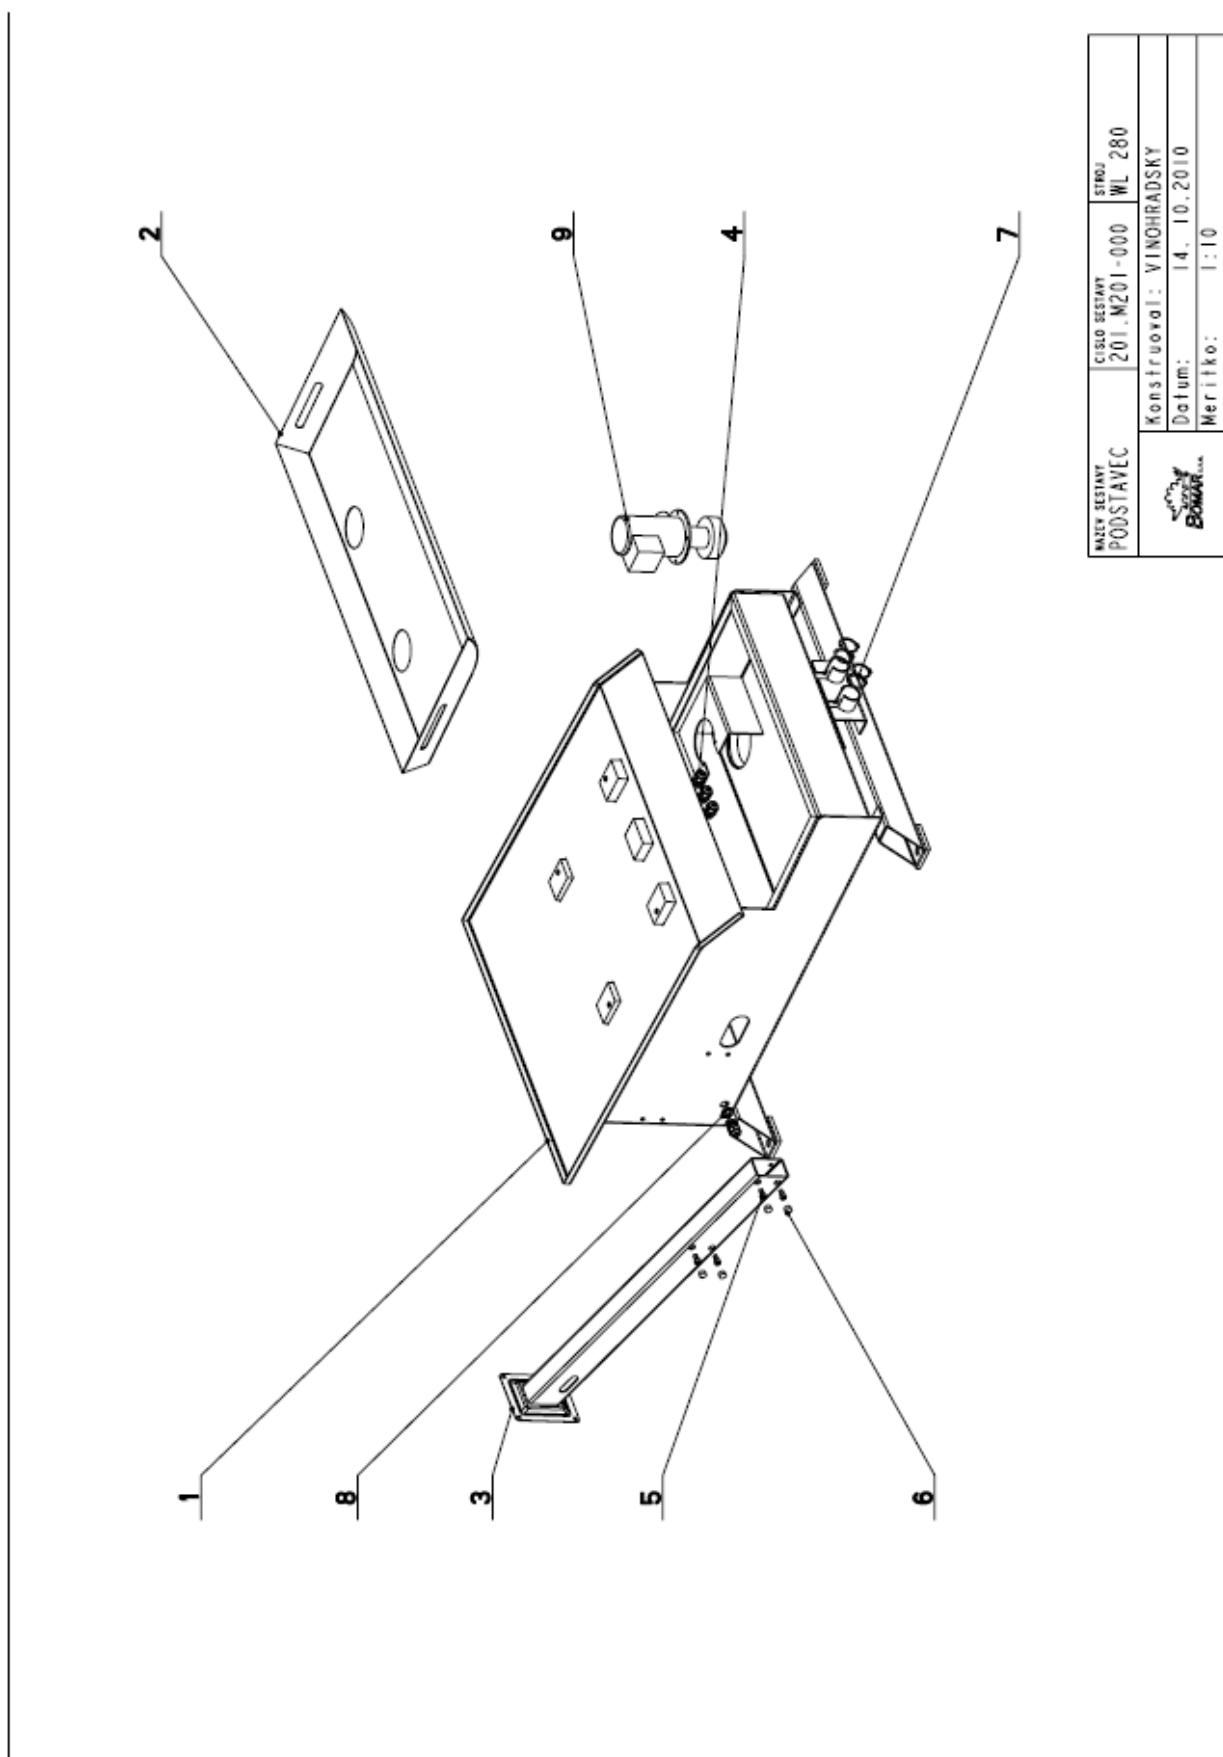7.23. Основание

7.24. Спецификации – основание


Cislo Sestavy 201.M201-000	Ver. 0	ОСНОВАНИЕ
Poz.	Objedací cislo	Ver.
1	30.M201-001	0
2	30.M201-010	0
3	30.M201-004	0
4	91.070.012	0
5	90.001.25.031	0
6	94.101.041	0
7	95.800.016	0
8	91.072.012	0
9	91.020.015	0

Objedací cislo	Opisaniye	Rozmer	Ns
30.M201-001	Основание тисков	—	—
30.M201-010	Бак	—	—
30.M201-004	Консоль	—	—
91.070.012	Втулка	M20x1.5	4
90.001.25.031	Болт с шестигранной головкой	8x6	4
94.101.041	Заглушка	171519.CERNA	4
95.800.016	Внешнее предохранительное кольцо	POJISTNÝ KROUŽEK 42	4
91.072.012	Матрица M 20x1,5	—	—
91.020.015	Насос	3COA4-12	—

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Matv. sestavy/Assembly / Montage der Baugruppe; Rozmer (Rozm.)/Position/Position; Objedaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Matv. polozky/Volume /Stock size/Anzahl Position;

7.25. Тормоз


Cislo Sestavy 201.M209-010		Ver. 0	"ТОРМОЗ
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Описание
1	30.M209-011	0	Блок
2	30.M209-013	0	Плита
3	90.005.55.XXX	0	Шестигранный болт
4	30.LC02.003	0	Сварное соединение
5	90.001.25.103	0	Болт с шестигранной головкой
6	90.001.25.016	0	Болт с шестигранной головкой
7	90.150.50.004	0	Шайба
8	94.004.502	0	Рукятка
9	90.100.55.05	0	Резьба M8 ZN
10	90.005.55.017	0	Шестигранный болт

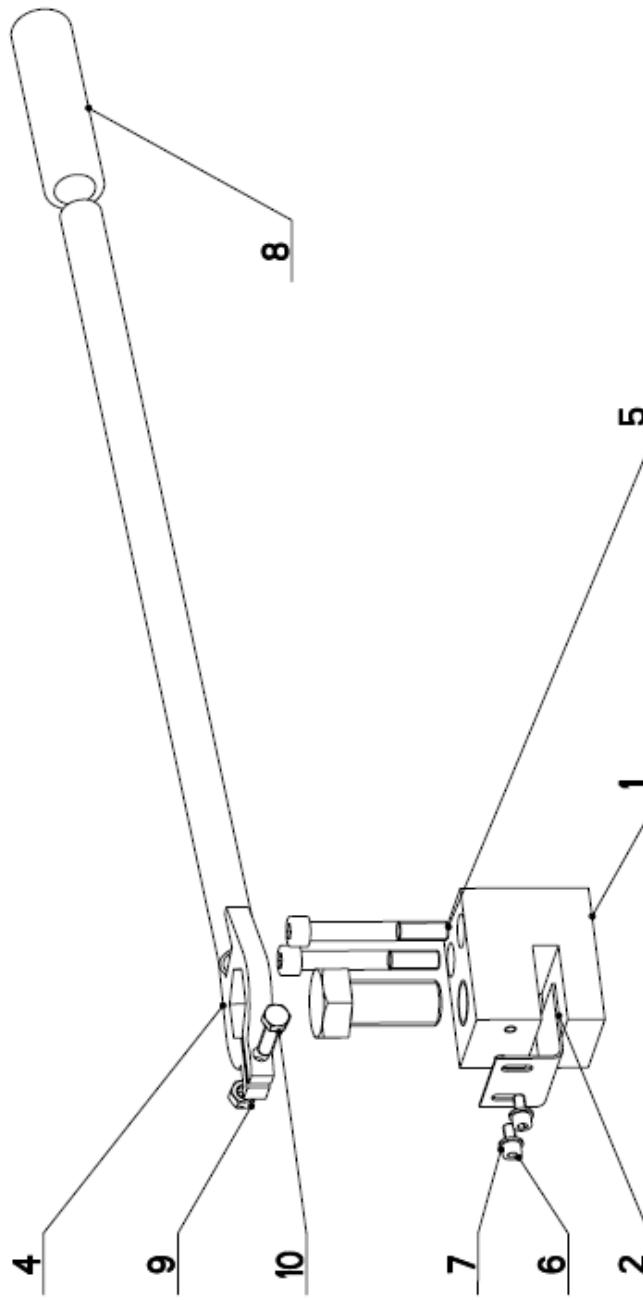

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
 Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Razmer/Stück size/Abmessung

7.26. Измерительное устройство


Номер схемы	Номер заказа	Ver.	Номер заказа
Cislo Sestavy 201.M209-020		0	
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО			
Poz.	Объекты и части	Ver.	Описание
1	30.M209.021	0	Втулка
2	30.M209.022	0	Индикатор
3	30.M209.023	0	Шкала
4	30.M209.027	0	Шкала
5	30.M209.029	0	Стойка
6	90.001.25.003	0	Болт с шестигранной головкой
7	90.001.25.004	0	Болт с шестигранной головкой
8	90.001.25.017	0	Болт с шестигранной головкой
9	90.001.55.083	0	Болт с шестигранной головкой
10	90.100.55.002	0	Гайка
11	90.150.50.002	0	Шайба
12	90.151.50.005	0	Шайба
13	95.001.002	0	Подшипник

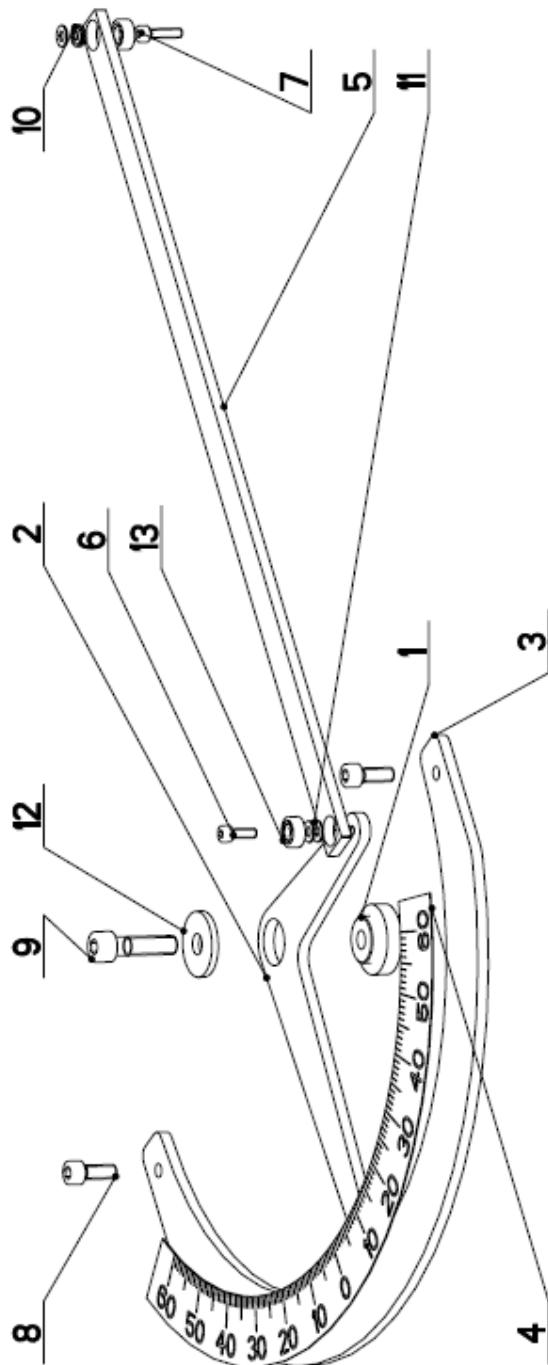

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version: Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position:
 Objednac: cislo/Purchase order Number/Bestellnummer; Nazev polohy/VOLUME 1 title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung

7.27. Стопор


Cislo Sestavy 201_M209-030		Ver. 0	СТОПОР	
№п/п	Objednaci cislo	Ver.	Описание	
1	30_M209-031	0	Рычаг	
2	95.001.004	0	Подшипник	
3	90.001.25.048	0	Болт с шестигранной головкой	
4	30_M209-032	0	Бтулка	
5	90.150.50.005	0	Шайба	
6	90.001.25.039	0	Болт с шестигранной головкой	
7	31.0206-005	0	Грушка	
8	90.163.00.011	0	Шайба	
9	90.163.00.004	0	Шайба	
10	90.101.55.002	0	Гайка	

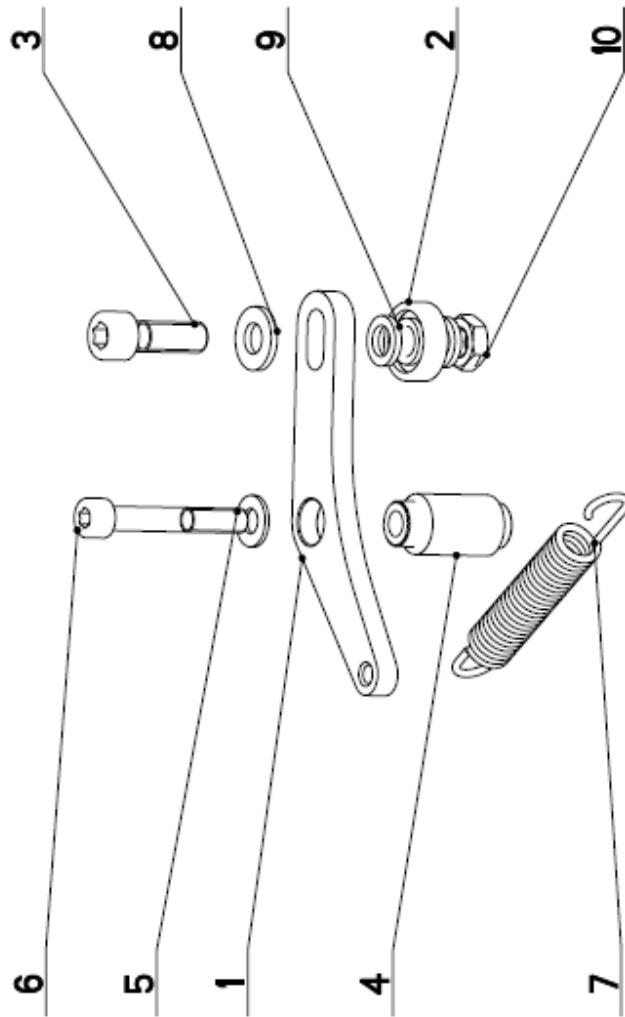

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verle (Ver.)/Version/Version: Name sestavy/Assembly name/Name der Baugruppe; Počet (Poč.)/Position/Position: Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Název polozky/Volume title/Name der Position, Rozmery/Stotck size/Abmessung


7.28. Привод

Cislo Sestavy 201.M205-000		Ver. 0	ПРИВОД	
Pos.	Objednací číslo	Net.	Описание	
1	30.1704-005	3	Приводное колесо	Rozmer ODLITEK
2	30.1704-008	0	Шайба	d 45
3	30.1704-012	0	Пружина	F12x12
4	30.3404-060	0	Вентилятор	TR 55x8
5	30.1904-004	0	Распорное кольцо	d 45
6	30.M205-003	0	Вал	HR 10x8
7	30.M205-004	0	Пружина	ODLITEK
8	30.M205-005	0	Фланец	SR0UB M8X30
9	90.005.55.017	0	Шестисторонний болт	SR0UB M12x45
10	90.005.55.035	0	Шестисторонний болт	SR0UB M10x20
11	90.011.27.008	0	Винт с потайной головкой	POLOZKA 8,4
12	90.150.50.005	0	Шайба	TN90-4X 014, 2,2kW
13	91.001.044	0	Электродвигатель	6208 2RS
14	95.001.021	0	Подшипник	VALLECKOVA L. IRIADA
15	95.200.001	0	Подшипник	MULTIPAM90514
16	99.001.128	0	Червячная передача	

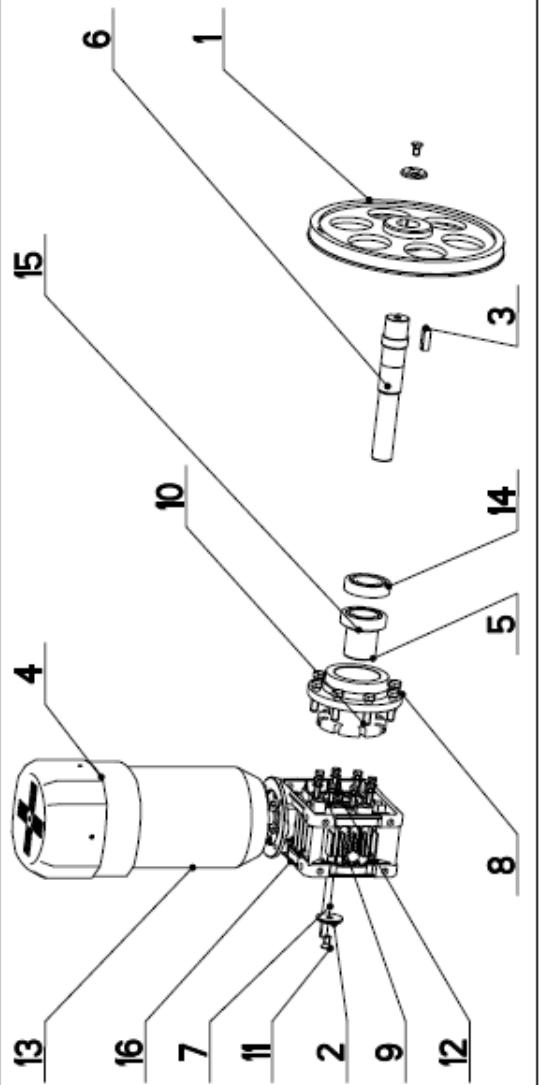

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verz.Ver./Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Počet (Poč.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stöck size/Abmessung

7.29. Цилиндр

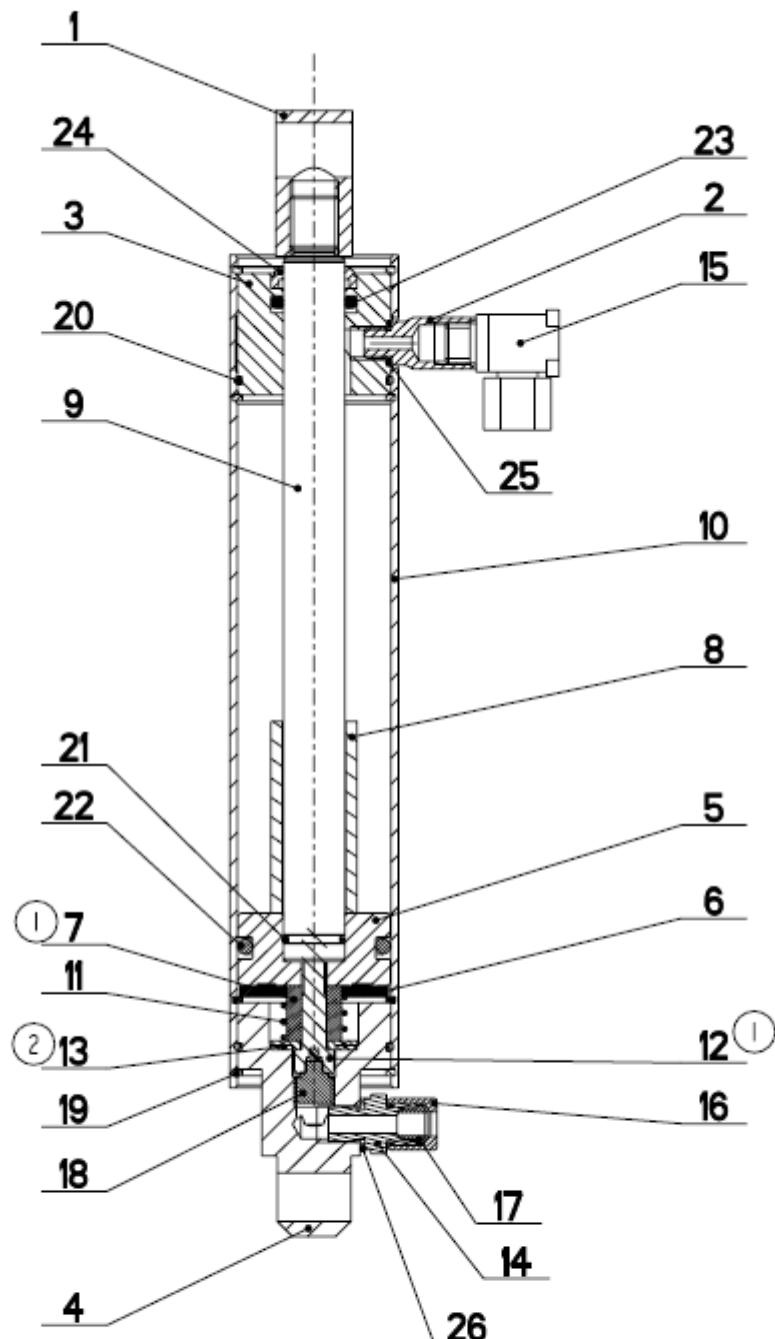


NAZEV SESTAVY	CISLO SESTAVY	STROJ
VALEC	201.LD07-000	EC0260G
	Konstruoval: &konstruoval	
	Datum: 14. 09.2010	
	Meritko: 1:2	

7.30. Спецификация- Цилиндр

Cylinder Sestavay 201. L007-000		Ver. 3	ЦИЛИНДР	
Poz.	Objednoti cisllo	Ver.	Описание	Reiter
1	30.0807-006	0	Держатель	TRC 25x25
2	30.3407-003	1	Редуктор/адаптер	TRC 17
3	30.4107-002	2	Крышка	d 55
4	30.4107-003	4	Крышка	TRC 50
5	30.4107-004	2	Поршень	d 55
6	30.4107-006	1	Шкив	d 50
7	30.8107-606	(1)	Распорное кольцо	d 18
8	30.9107-504	0	Распорное кольцо	TR 28x3,6
9	30.11007-001	2	Шток поршня	d20
10	30.11007-002	0	Ролик	TR 55/50H8
11	31.4107-009	0	Пружина	d 1,4
12	90.001.25.036	(1)	Болт с шестигранный головкой	M8x10
13	90.151.50.005	(2)	Шайба	PODLOZKA 8
14	92.002.001	0	Прямо болтовое крепление	G 1/4"
15	92.003.001	0	Угловое болтовое крепление	P-RWS 08LR
16	92.013.001	0	Прямо болтовое крепление	
17	92.014.001	0	Уплотнительное кольцо	372405
18	92.151.001	0	Предохранительный клапан	VPN H 1/4"
19	95.801.018	0	Внутреннее предохранительное кольцо	POJISTNY KROUZEK 50
20	96.001.013	0	Неподвижное уплотнительное кольцо	45x2
21	96.002.001	0	Подвижное уплотнительное кольцо	16x2
22	96.002.018	0	Подвижное уплотнительное кольцо	39,2x5,7
23	96.041.002	0	Уплотнение	20/28x4
24	96.060.002	0	Маслосъемное кольцо	20x28
25	96.082.001	0	Уплотнение	KROUZEK CU 10/14
26	96.082.002	0	Уплотнение	KROUZEK CU 13/17

1 Zmena disti. pouzdra 30.4107-008 za 30.8107-606, stroub M6x40 DIN 912 za M8x40 DIN 912, podlozka 6 DIN 440 za 8,4 DIN 125 24.8.05 Statna
 2 ZRUS. SOUCAST PODLOZKA 8.4 90.150.50.005 A NAHR. PODLOZKA VELKOPLOSNA 9x28x3 90.151.50.005. 133/ZM/46 5.4.2007 SLEZACKOVA

7.31. Распределитель

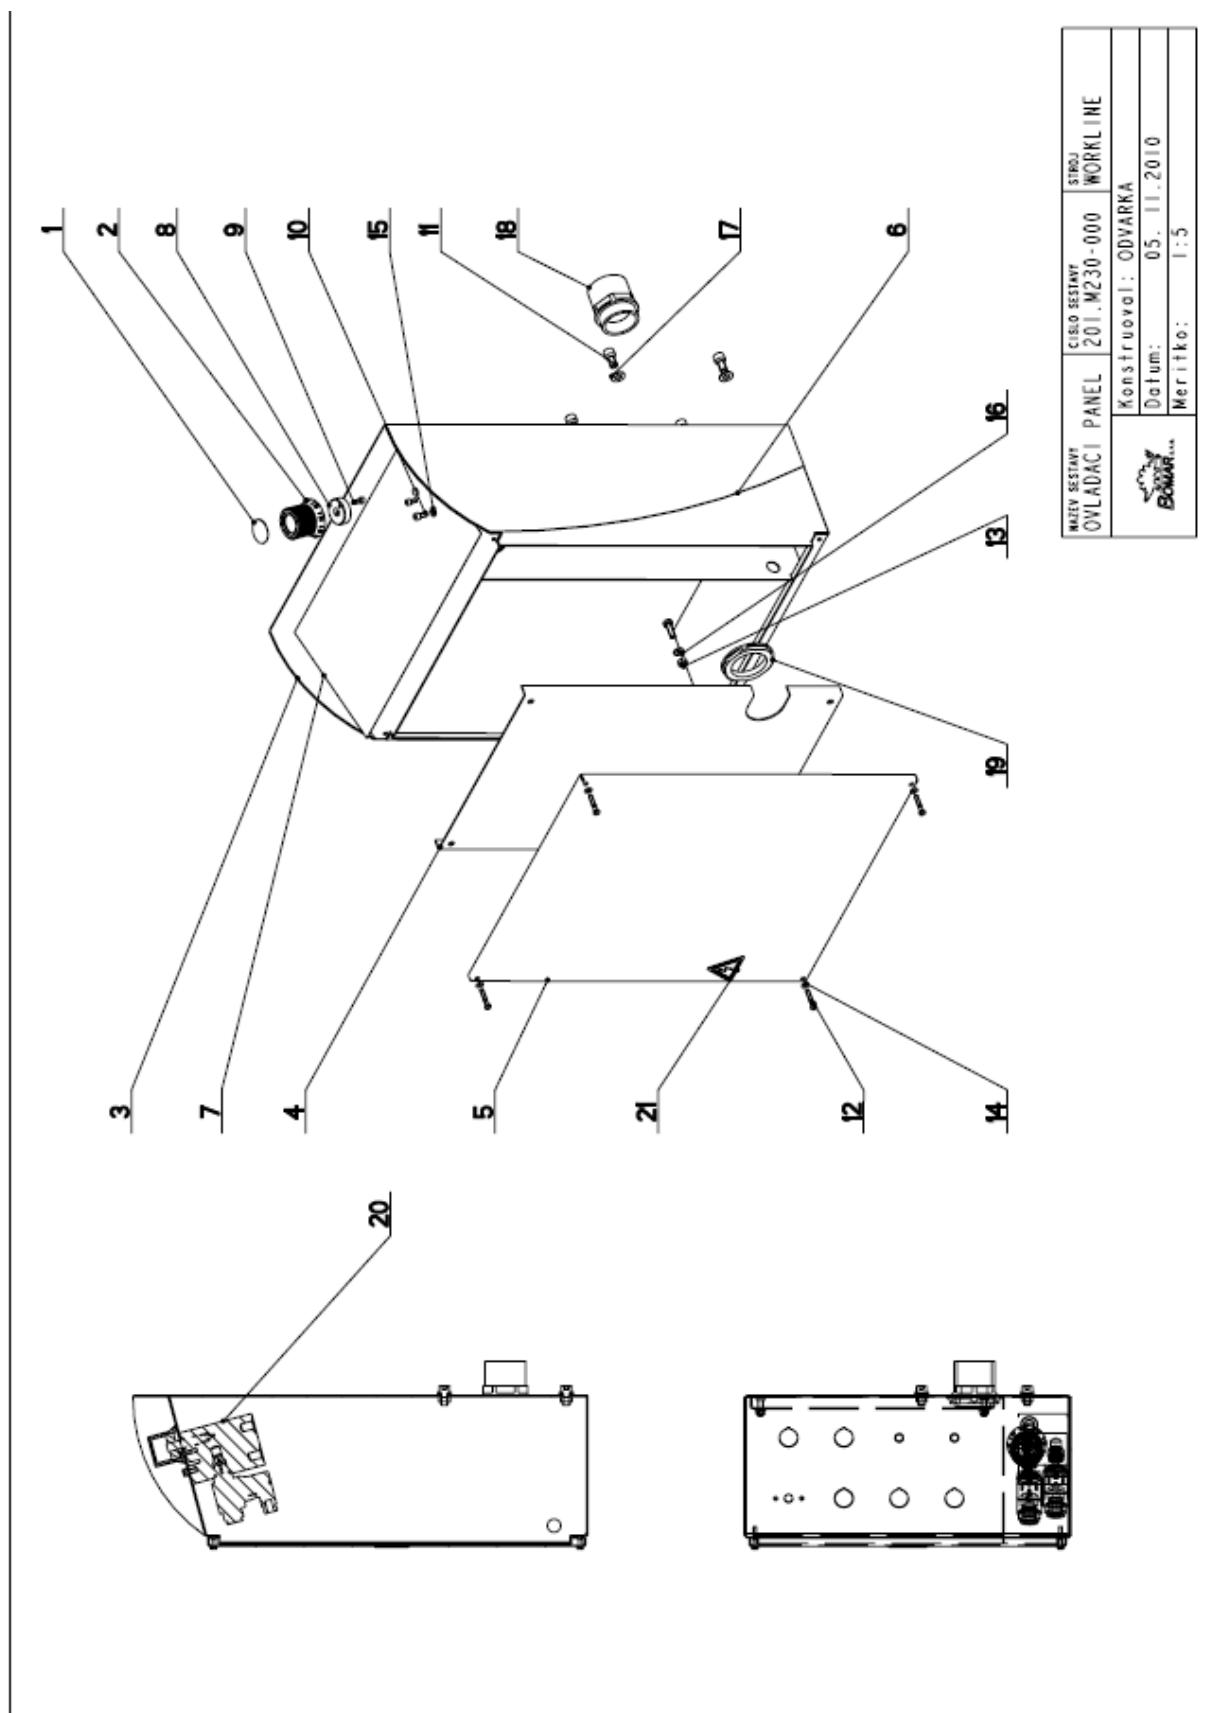

7.32. Спецификации- распределитель

Cislo Sestavy 201.M230-000		Ver. 0	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Pat.	Objektaci t.1.1.9	Ver.	Описание
1	38.6130-012	0	Крышка
2	38.6130-019	0	Головка
3	38.M230-001	0	Коробка
4	38.M230-002	0	Панель
5	38.M230-003	0	Крышка
6	38.M230-004	0	Плита
7	38.M230-005	0	Наклейка
8	38.M230-006	0	Промежуточная деталь
9	98.061.25.002	0	Болт с шестигранной головкой
10	98.061.25.008	0	Болт с шестигранной головкой
11	98.061.25.011	0	Болт с шестигранной головкой
12	98.017.52.066	0	Болта
13	98.100.55.004	0	Гайка
14	98.150.50.002	0	Шайба
15	98.150.50.003	0	Шайба
16	98.150.50.004	0	Шайба
17	98.150.50.005	0	Шайба
18	91.071.005	0	Проходная втулка
19	91.072.006	0	Гайка
20	92.153.011	0	Блок
21	98.900.045	0	Наклейка
			Базент
			P 0.5x 3x10
			VTF15E
			P 1.5x 12.5
			P 1.5x 0.5
			P 1x10
			d 32
			M4x10
			M3x12
			8x15
			S800B M4x12.5
			M4x15 = M5
			POLENTA 4.3
			POLENTA 5.3
			POLENTA 6.4
			POLENTA 6.4
			-
			-
			-
			Y20/ 006 1

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verz./Version/Version; Name der Baugruppe; Name sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Position/Position; Objektaci cislo/Purchase or der number/Bestellnummer; Kodev polozky/Volume title/Name der Position; Rometer/Stock size/Abmessung